

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

San Juan de Pasto, Junio 15 de 2017

AMVG3-2007-16-119

Señores
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Atn. Ing. José Patricio Lima Zarama
Director Territorial Nariño
Ciudad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: Folios-6,
RADICACION 175099 20/06/2017 12:00:50 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL NARI O

Ref.- CONTRATO 2007-2016. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 3.

Asunto.- Falla en reparaciones de obras de contención, Vía 1702Túquerres- Samaniego

Cordial Saludo

Para su conocimiento y acciones procedentes, esta administración Vial informa que durante el mes de mayo del presente año, la empresa contratista CONCAY S.A. realizó reparaciones a algunas de las obras que fueron reportadas con fallas y que esta empresa contratista ejecutó para el INVIAS mediante el contrato N° 3820 de 2013, en la Vía 1702 Túquerres-Samaniego. Dichas reparaciones, presentan nuevamente fallas, según se detalla a continuación:

- En el PR 21+0180.- sitio con inestabilidad de talud superior, la malla instalada por el contratista se halla rota y desprendida de algunos anclajes. Se reporta que en este sitio no se realizó por parte del contratista ninguna intervención.
- PR 22+0360.- después de la intervención efectuada en el mes de mayo de 2017, se presenta marcado asentamiento en cuneta y borde derecho de la calzada, así como agrietamiento del área reparada.

344


CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

- PR 22+0400.- Fue realizada la reparación, sin novedad hasta ahora, en sitio donde se presentó una acentuada separación entre carpeta asfáltica y cuneta, posiblemente por movimiento de la obra de contención recientemente construida.
- PR 27+0350.- El Contratista realizó el sellamiento con cemento asfáltico donde se produjo separación de carpeta asfáltica y cuneta. Reparación sin novedad.
- PR 33+0840.- En este sitio se reportó anomalía por inestabilidad de la obra de contención construida por CONCAY S.A . Fue realizado un recalce bajo bordillo y cuneta, con aplicación de una capa de concreto, sobre la superficie del material inicialmente colocado como relleno. Es de mencionar que la obra de contención no fue debidamente reparada, los elementos metálicos verticales que hacen parte ésta, quedaron desplomados como antes y la intervención se limitó a colocar una capa de concreto que cubre ahora el relleno y la socavación bajo la cuneta.

Gracias por su atención a la presente.

Cordialmente,

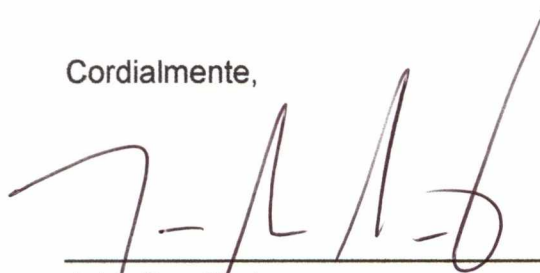

Jahir Paz Burbano

Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 3.
Territorial Nariño, INVIAS

Anexo: Registro Fotográfico
C.C. Archivo

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO RUTA 1702 TÚQUERRES – SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO RUTA 1702 TÚQUERRES – SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO RUTA 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO RUTA 1702 TÚQUERRES – SAMANIEGO



349

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO RUTA 1702 TÚQUERRES – SAMANIEGO



350

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO RUTA 1702 TÚQUERRES – SAMANIEGO

