

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

San Juan de Pasto, Febrero 19 de 2018

AMVG3-2007-16-256

Señores
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Atn. Ing. José Patricio Lima Zarama
Director Territorial Nariño
Ciudad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ANEXOS:
RADICACION	13514
REFERENCIA	OFICIO
DEPENDENCIA	DIRECCION TERRITORIAL NARI O
	23/02/2018 09:15:01 am

Ref.- CONTRATO 2007-2016. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES
A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 3.

Asunto.- Contrato N° 3820 de 2013, Vía 1702 Túquerres- Samaniego. Oficio Consorcio
Vial GI Radicado INVIAS N°7910 de Febrero 06 de 2018

Cordial saludo

Atendiendo la solicitud del Supervisor de esta Administración Vial. Ingeniero Juan Carlos
Quiñones Arteaga, respetuosamente expresamos con relación al informe del asunto, los
siguientes comentarios:

- Tal como se manifiesta en el informe, el día 02 de enero de 2018, se realizó visita
a algunos de los sitios donde se presentan las inconformidades ya de
conocimiento por parte de INVIAS, Interventoría y Contratista.

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

-
- PR 22 +0360. Sitio donde se produjo una falla consistente en grietas en pavimento y asentamiento parcial de banca en el margen derecho de la vía, situación que fue corroborada por los profesionales delegados por la Firma Interventora Consorcio Vial GI. En el informe del asunto la falla antes escrita se atribuye a la intensa ola invernal registrada en el año 2017. Si bien es cierto en el año 2017 se registraron altas precipitaciones, se solicita tener en cuenta lo informado por esta AMV en oficio AMVG3-2007-16-195, radicado INVIAS N°218849, que los fallos en este sitio se venían presentando desde antes de la ola invernal antes aludida. No es de conocimiento de esta AMV, si la obra fue concebida y ejecutada con carácter provisional o si la estabilidad de la misma fue de alguna manera condicionada.
 - PR 33+0840.- En este sitio se reportó anomalía por inestabilidad de la obra de contención. En el informe emitido por Interventoría se manifiesta que la trinchera construida en el sitio "actualmente no está generando aporte a la estabilidad de banca". Según informa Interventoría, durante la ejecución del contrato no se requirió diseñar en este sector ningún tipo de estructura de contención, dado que se cumplía con el ancho requerido y no era considerado como sitio inestable, que la obra se construyó a solicitud de quienes tenían a cargo la Administración Vial en esa época (Junio de 2016) y que tampoco fue pagada al contratista. Al respecto, es de mencionar que en oficio que dirigió Consorcio Vial GI a INVIAS Radicado el 07 de Marzo de 2017 radicado con el N° 139502, informó que después de realizar una visita , "donde evidenció las anomalías en los trinchos ubicados en el PR

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

33+0840 remitió al contratista un informe de la situación actual de la estructura de contención y se solicitó se tome las medidas necesarias para evitar la evolución del la falla en mención”, el mes de mayo de 2017 el Contratista realizó las reparaciones con los resultados ya conocidos. Nunca se habló de que en el sitio no se había previsto obra de contención, que no se trataba de un sitio inestable, ni tampoco manifestaron que la obra no fue pagada al contratista, por este motivo y bajo la convicción de que la estabilidad de esta obra era responsabilidad del Contratista, se solicitó en varias ocasiones de parte de esta AMV, hacer la reparación en forma satisfactoria.


- PR 10+0440.- Fue reportado por la AMV como *uno de los sitios* donde el pavimento ha sufrido deterioro prematuro en su superficie, a este respecto Interventoría manifiesta que realizará ensayos, para determinar el origen del desgaste. Valga la aclaración, que este es uno de los puntos que presentan anomalía y como bien manifiesta por su parte el Contratista en su oficio N° 17345 de Junio 12 de 2017, radicado en INVIAS con el N°172847, Pág. 2 numeral 2 donde reporta que “en los sectores PR 6+0100, PR 9+040, PR 10+0440, PR 10+0500, PR 13+0890, PR 18+0837, PR 19+0150, PR 19+0250, PR 19+0490, PR 19+0800, PR 23+0220 y PR 26+0910 se evidenció el deterioro prematuro del pavimento asfáltico..” Consideramos de importancia realizar los ensayos que Interventoría considere necesarios, en los sectores reportados por el Contratista y en todos los sectores donde el pavimento presenta deterioro, pero más importante

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

aún es realizar la reparación de las fallas. Por último es de mencionar que en el oficio remitido del informe del especialista en pavimentos, dirigido a Consorcio Vial GI, se hace alusión a PR 10+0290 – PR 10+0390 y PR 13+0820, pero el contenido del informe se refiere únicamente al primero de estos dos sitios. Aclarar si cuando se refieren a un sitio de la vía, lo hacen con el abscisado topográfico o la referenciación de INVIAS con respecto a PR, lo anterior por cuanto el sitio visitado inicia en el PR 10+0440, en oficio del Contratista utiliza la misma nomenclatura y en el informe del especialista en Pavimentos se reporta el inicio en el PR 10+0290, el otro sitio visitado fue el PR 13+0890 y el especialista en pavimentos se refiere a este sitio como el PR 13+0820.

Quedo pendiente de sus comentarios. Gracias por su atención.

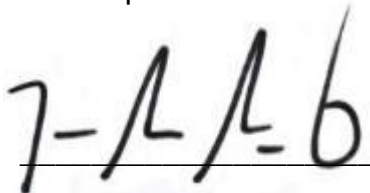

Jahir Paz Burbano
Ing Residente AMV Grupo 3

Anexo: Registro fotográfico

CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO



CONSORCIO CJGJ NARIÑO 2016

NIT 901.024.378-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍA 1702 TÚQUERRES-SAMANIEGO

