

INFORME VISITA UNIDADES SANITARIAS

MUNICIPIO DE PARATEBUENO.

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, suscribió con PRANO INGENIERIA SAS el contrato de obra EPC-PDA-O-358-2019, el cual contaba con la construcción de unidades sanitarias en tres municipios del Departamento de Cundinamarca, uno de ellos, es el Municipio de Paratebueno, para el cual se destinaba la construcción de 24 unidades sanitarias en el área rural del mismo.

Para el desarrollo del proyecto, se determinaron los siguientes beneficiarios:

Nº BENEFICIARIO


- 1 REINABE GUTIERREZ CASTELLANOS
- 2 GUILLERMO CALDERON BELTRAN
- 3 MARGARITA MORERA QUINCHUCUA
- 4 DORA HILDA MORERA
- 5 JOSE RAUL MALPICA URREGO
- 6 DUMAR GONZALEZ NARVAES
- 7 OTONIEL MONTAÑO CASTIBLANCO
- 8 CLAUDIA MAYERLI ORTIZ ESPINOZA
- 9 GILDARDO BETANCOURTH GARZON
- 10 CAROLINA HERNANDEZ TRUJILLO
- 11 YULEIDY YADIRA ARBELAEZ ACOSTA
- 12 MARCO FIDEL DIAZ BENITEZ
- 13 HUMBERTO HERNANDEZ
- 14 FLOR MARIA MARTINEZ
- 15 JOSE DOMINGO MORENO
- 16 RICARDO RUBIANO HOLGUIN
- 17 HERNANDO VAQUERO
- 18 NOELIS VAQUIRO LOZANO
- 19 EDILBERTO MEJIA MUÑOZ
- 20 ELSA SAVEDRA
- 21 MIGUEL VAQUIRO LOZANO
- 22 LUZ MARY SANCHEZ
- 23 SALVADOR CALDERON
- 24 REFAEL LINARES LOZANO

VEREDA

- LA LIBERTAD
AGUAS CALIENTES
EL ENGAÑO
EL ENGAÑO
LA EUROPA
CANDILEJAS
LA EUROPA
BOQUERON BAJO
BOQUERON BAJO
BOQUERON BAJO
CANDILEJAS
CANDILEJAS
BOQUERON BAJO
PALOMAS CAÑO CLARO
QUIENQUITA
QUIENQUITA
QUIENQUITA
QUIENQUITA
QUIENQUITA
SANTA CECILIA
QUIENQUITA
SANTA CECILIA
CAÑO RICO
BRASILIA



Ubicación de los beneficiarios

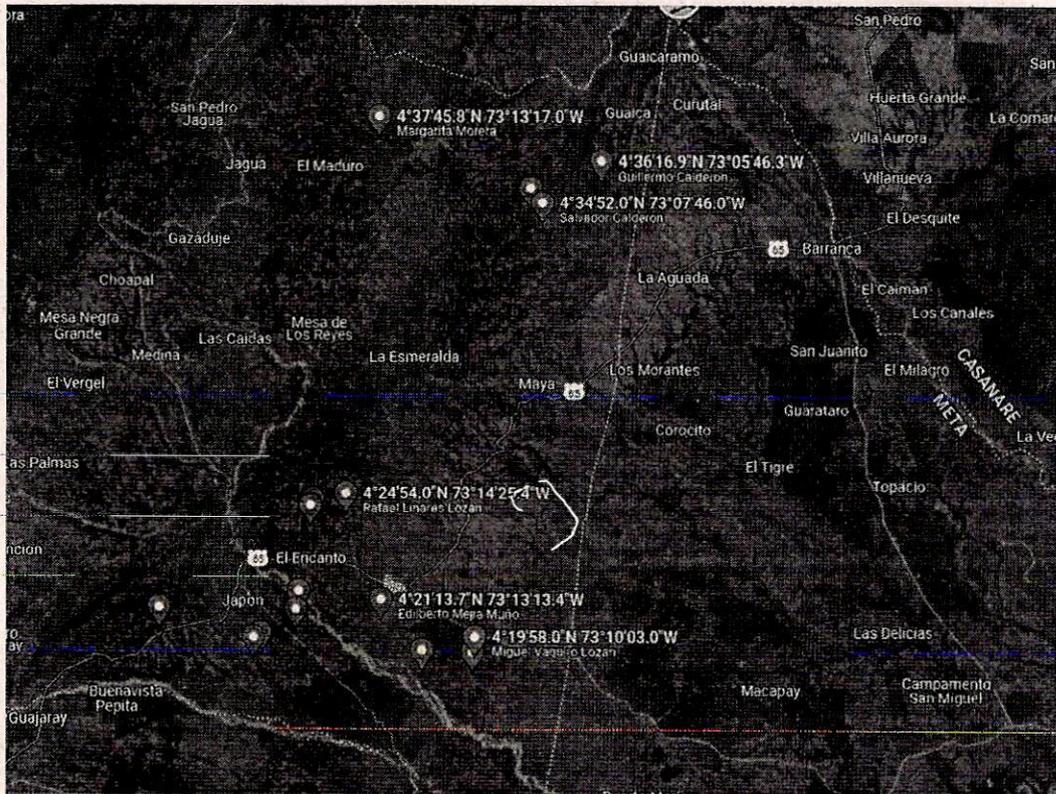

El contrato de obra termino el día 14 de agosto de 2022; sin embargo, y una vez terminado el plazo contractual, se identificó que no hubo actas de recibo y terminación de ninguna unidad sanitaria, por lo tanto, se dio apertura a un proceso administrativo ante el posible incumplimiento del contrato.

En ese sentido y en el marco del proceso sancionatorio que se adelanta al contrato EPC-PDA-O-358-2019, el contratista de obra PRANO INGENIERIA SAS solicitó una prueba, visitar las unidades sanitarias en el Municipio de Paratebuena, prueba que fue decretada.



Teniendo en cuenta lo anterior y a solicitud de la Dirección de Gestión Contractual se realizó visita al municipio de Paratebuena, con el fin de validar la construcción de las unidades.




La visita se realizó a 23 de los 24 beneficiarios en el municipio de Paratebuena, esto, teniendo en cuenta que, las condiciones climáticas que se dan no solamente en el Departamento sino en el municipio de Paratebuena afectaron las vías de acceso que no solo retrasaban las visitas sino que en una de ella fue imposible acceder al predio, de tal manera que no se contaba con las condiciones óptimas para el paso de vehículos y personal, por lo tanto no fue posible realizar validar la construcción de la unidad sanitaria.

Una vez culminada la diligencia de visitar los predios de los beneficiarios y revisar la construcción de las unidades sanitarias se identificó lo siguiente:

1. ELSA SAVEDRA – VEREDA SANTA CECILIA - CUMPLE

COORDENADAS: N. 4°20' 59" – W 73° 20' 45"

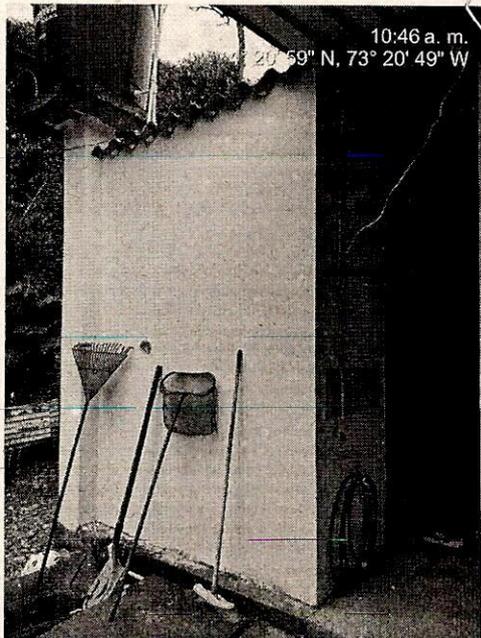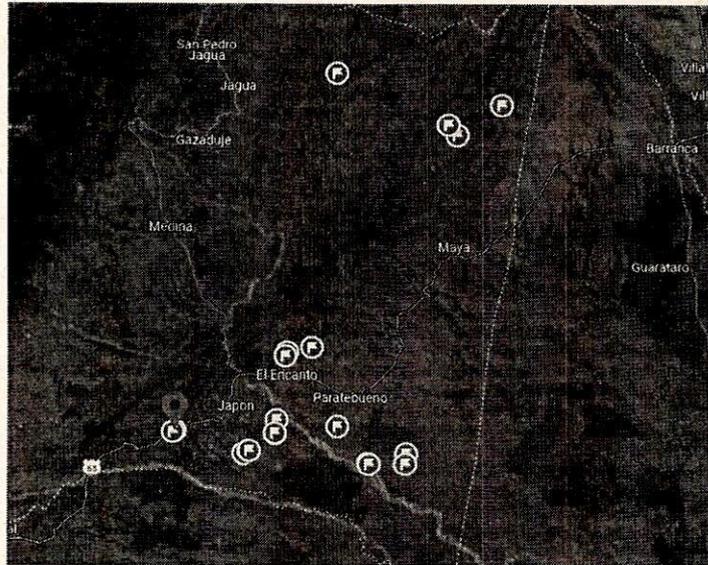

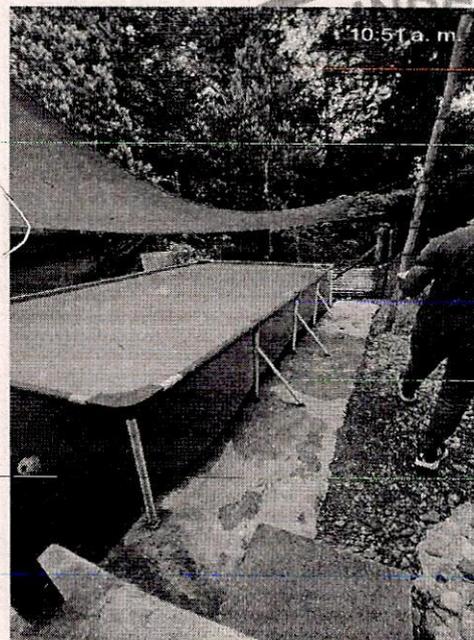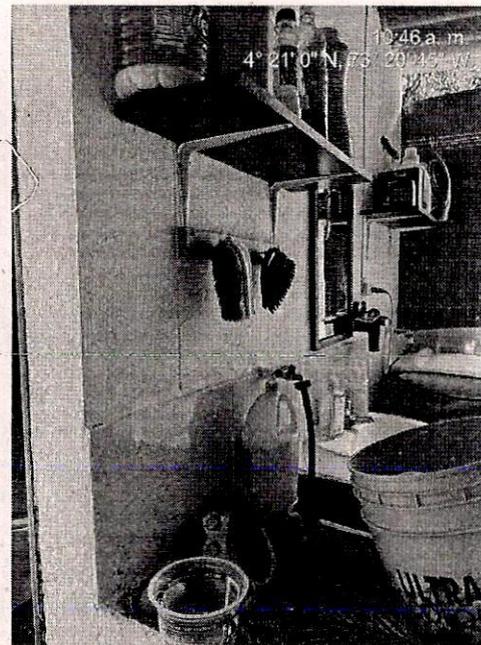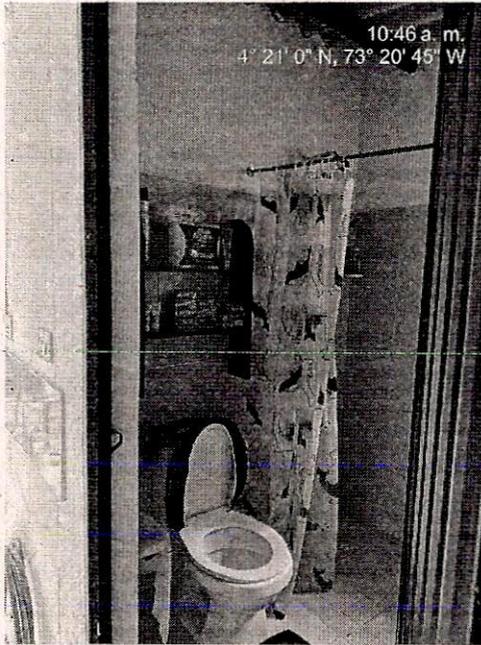


Observaciones





- La visita fue atendida por la Señora Elsa Savedra, beneficiaria del proyecto.



- Tras realizar la inspección visual y verificar la unidad sanitaria, se pudo evidenciar que los 4 puntos de agua funcionan con total normalidad; sin embargo, uno de ellos, (Lavamanos) fue modificado respecto al diseño requerido. Ante lo mencionado con anterioridad, la Señora Elsa indicó que ella misma fue quien lo modifico, pues donde había sido instalado inicialmente, le generaba incomodidad al pasar.
- Por otro lado, para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección e instalación de la trampa de grasas, al interrogar por el sistema séptico, la beneficiaria manifestó que el contratista instaló el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración; sin embargo, afirma que tapó los tanques y construyó una placa de concreto para así aprovechar el espacio y ubicar una piscina, la cual se relaciona en las fotografías.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

2. HUMBERTO HERNANDEZ – VEREDA BOQUERON BAJO - CUMPLE

COORDENADAS: N 4° 20' 6" – W 73° 17' 23"

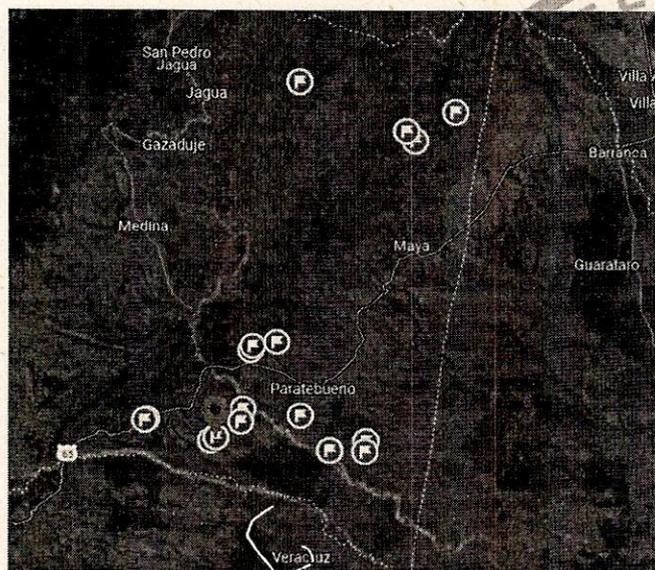

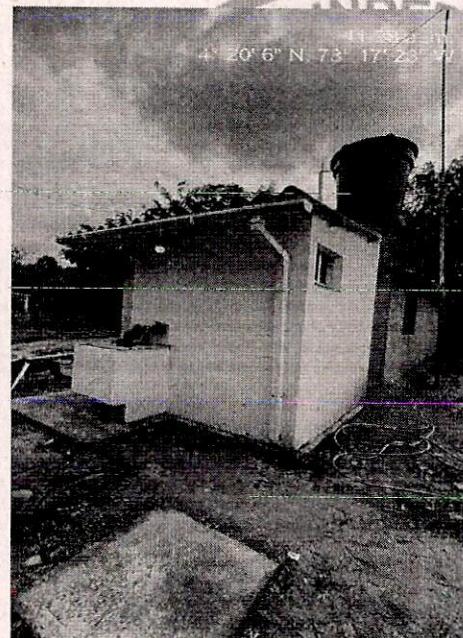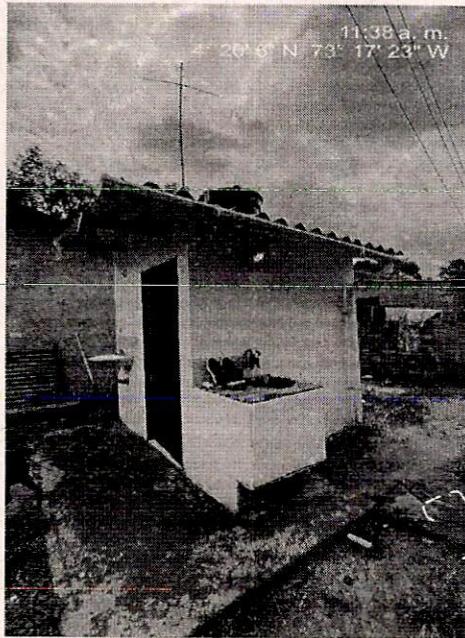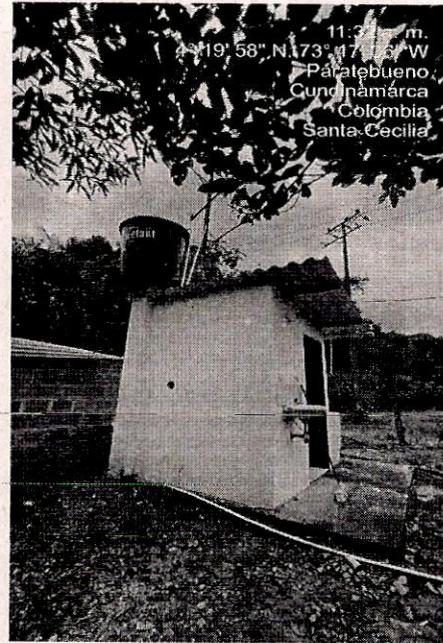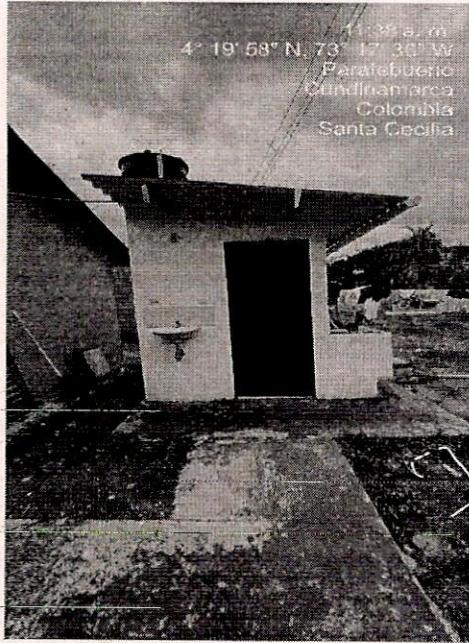

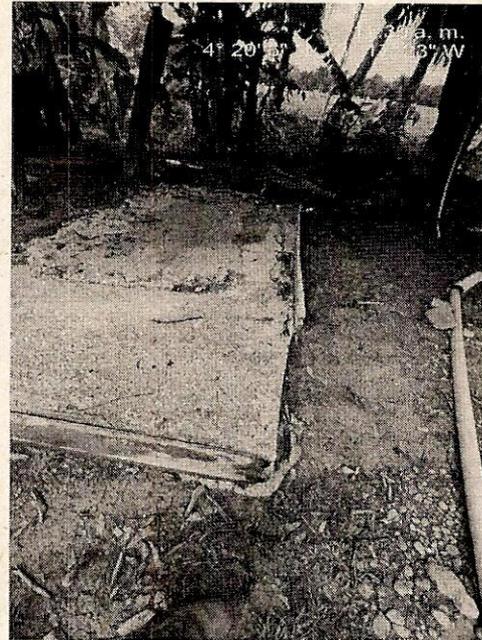
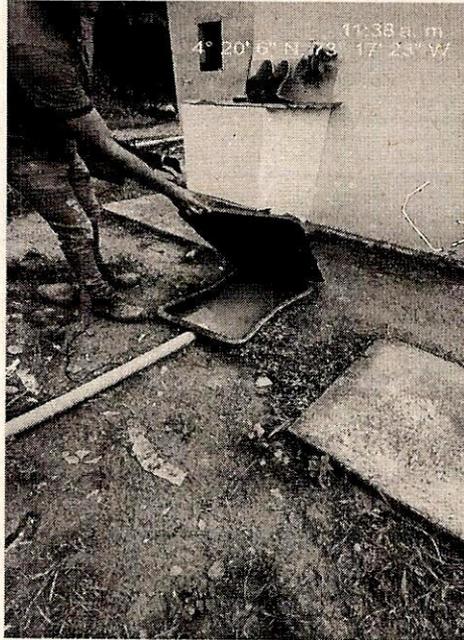


Observaciones

- La visita fue atendida por el Señor Humberto Hernández, beneficiario del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual y validar la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se determinó que la estructura de la caseta y todos sus accesorios cumplen con las especificaciones técnicas de diseño y que los cuatro puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario), funcionan con total normalidad.
- En cuanto al desagüe de la unidad sanitaria, se evidenció la construcción de la caja de inspección e instalación de la trampa de grasas, esta última, se encuentra conectada al suelo directamente, modificación que fue realizada por el beneficiario quien lo manifestó de esa manera.
- Al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, el señor Humberto indicó que el contratista construyó todo el sistema séptico, el cual funciona con normalidad; sin embargo, afirma que fue el, quien tapo los tanques y construyó una placa encima, esto, para evitar los malos olores y accidentes con el ganado.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

3. MARCO FIDEL DIAZ – VEREDA CANDILEJAS - CUMPLE

COORDENADAS: N. 4°21'33" – W. 73°16'3"

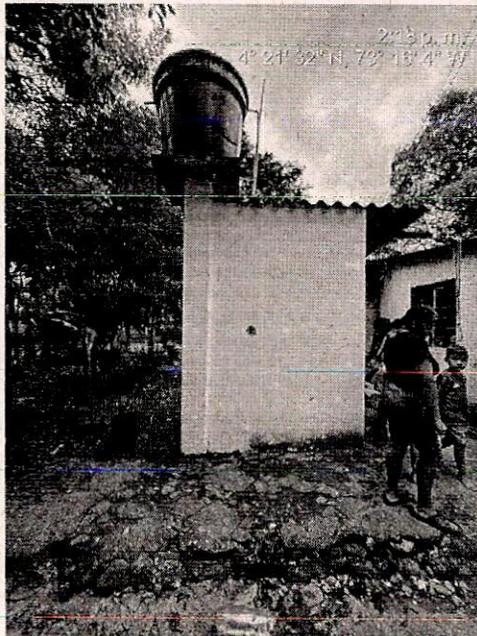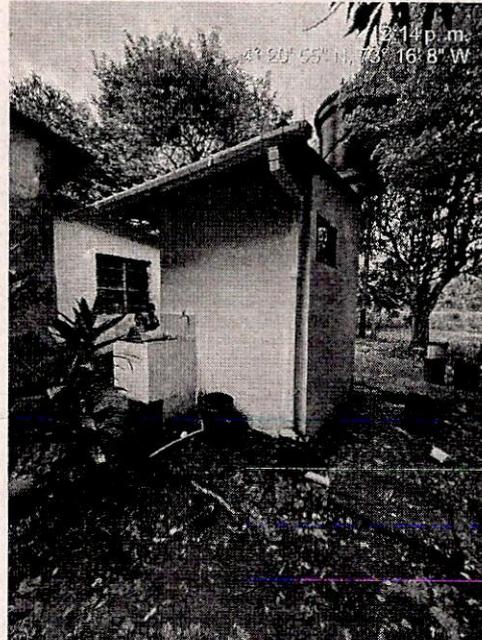





Observaciones



- La visita fue atendida por el Señor Marco Fidel Diaz, beneficiario del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la estructura de la unidad sanitaria cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños, así mismo, es pertinente indicar que la unidad cuenta con el suministro de agua y por ende funcionan con normalidad los cuatro puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario).
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección e instalación de la trampa de grasas, al interrogar por el sistema séptico, la beneficiaria indico que el contratista construyo todo el sistema séptico y que funciona con total normalidad; sin embargo, afirma que tapo los tanques para evitar no solamente malos olores sino accidentes con los niños.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

4. NOELIS VAQUIRO – VEREDA QUIENQUITA - CUMPLE

COORDENADAS: N 4°19'33" - W 73°12'2"

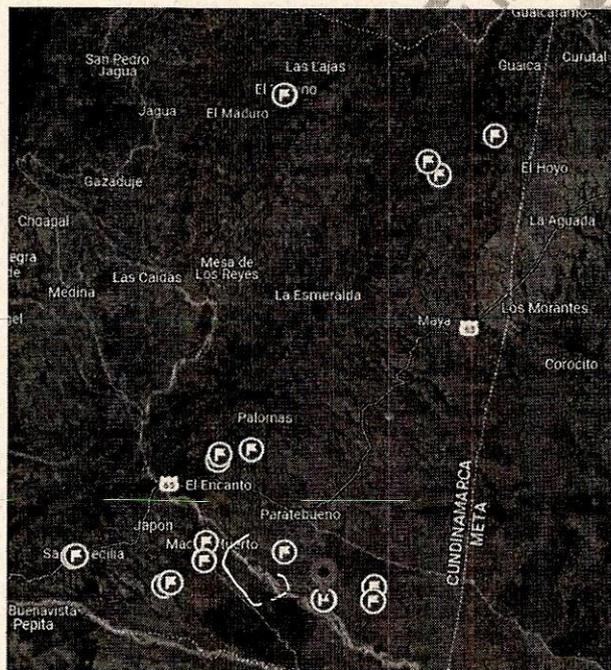

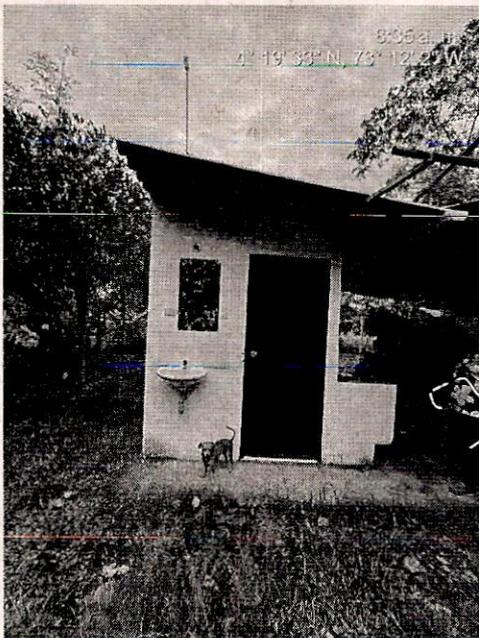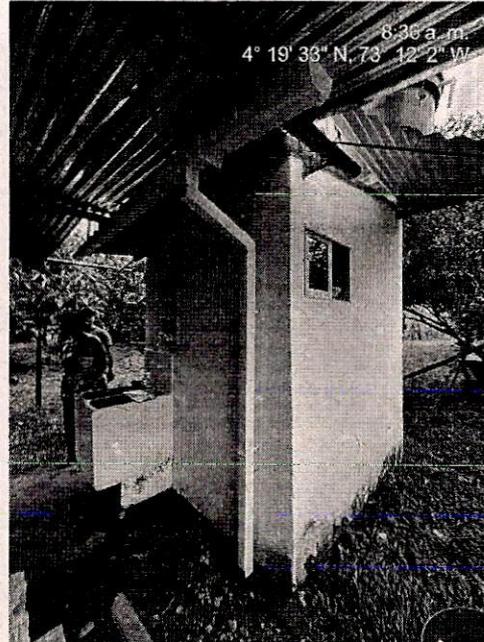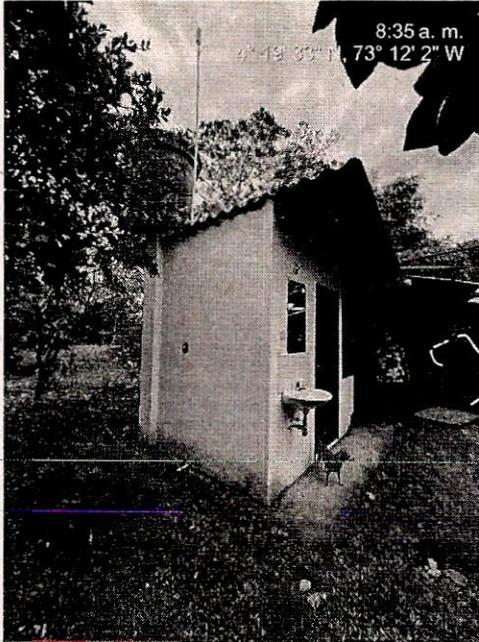


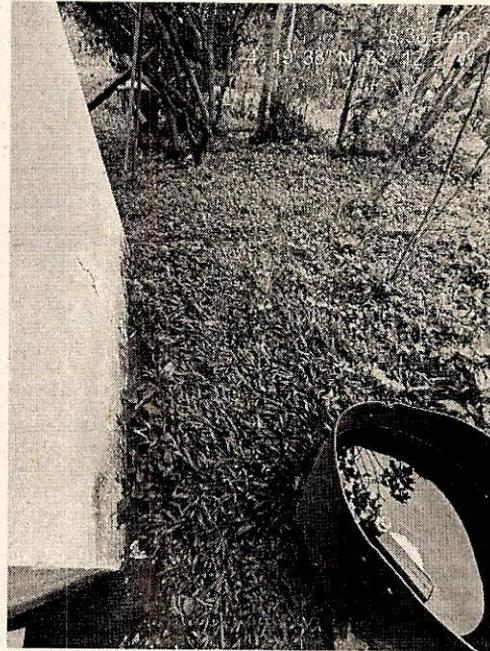
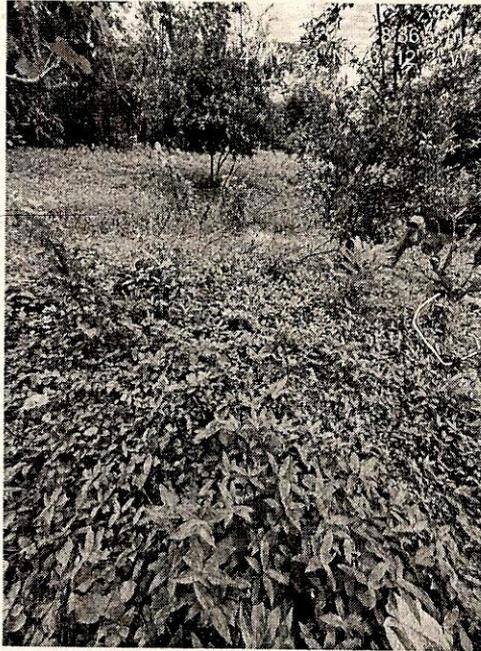





Observaciones

- La visita fue atendida por la Señora Noelis Vaquiro, beneficiaria del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la estructura unidad sanitaria cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños y que la misma cuenta con suministro de agua y por ende funcionan con normalidad los cuatro puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario).
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección, mientras que la trampa de grasas, la beneficiaria manifestó que la retiro por decisión propia.
- Al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, la señora Noelis afirmó que los mismo fueron construidos por le contratista de obra, pero los se encuentran enterrados, pues fue ella quien los tapo para evitar malos olores o accidente.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

5. HERNANDO BAQUERO – VEREDA QUIENQUITA - CUMPLE

COORDENADAS: N 4°19'30" - W 73°11'48"

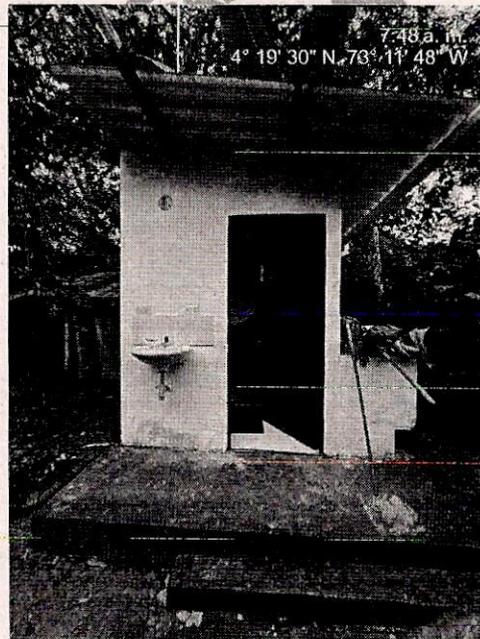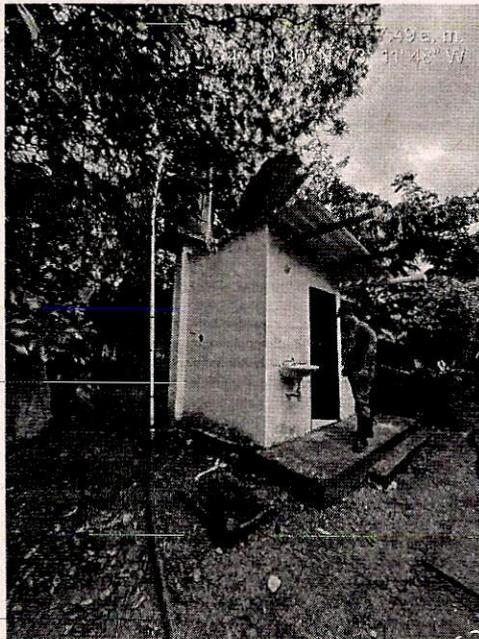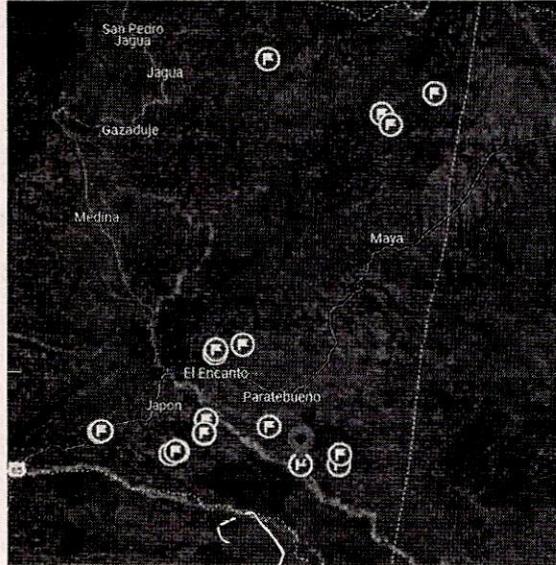

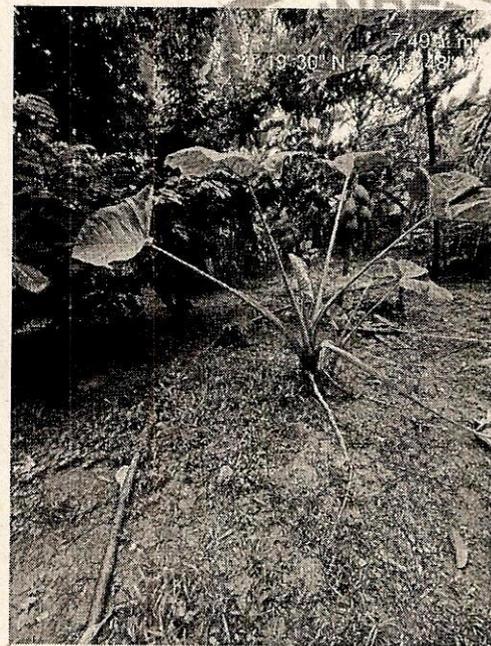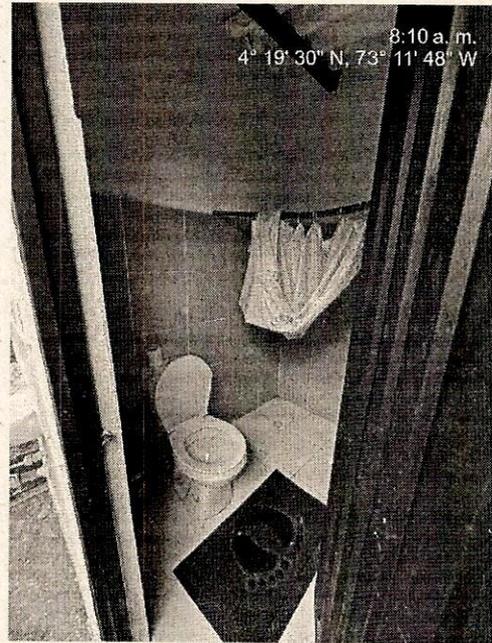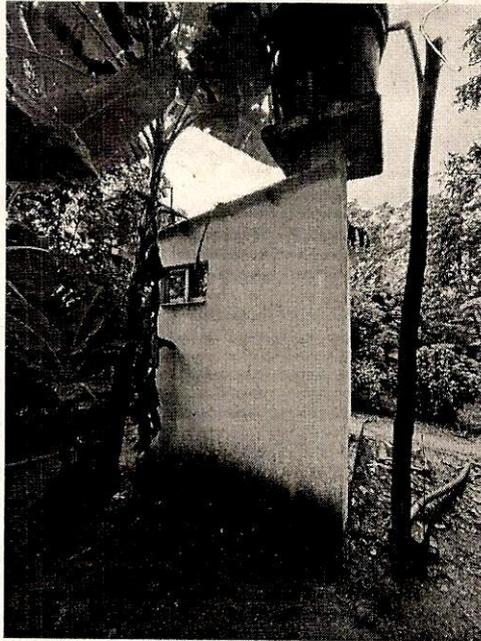


Observaciones





- La visita fue atendida por el Señor Hernando Baquero, beneficiario del proyecto.

- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la estructura de la unidad sanitaria cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños y que la misma cuenta con suministro de agua y por ende funcionan con normalidad los cuatro puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario).
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección e instalación de la trampa de grasas y al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, el beneficiario indico que el contratista construyo todo el sistema y que ha funcionado con total normalidad; sin embargo, afirma que fue el mismo quien tapo los tanques, esto para evitar malos olores.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

6. LUZ MARY SANCHEZ – VEREDA SANTA CECILIA – NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4° 20' 59" – W 73° 20' 50"

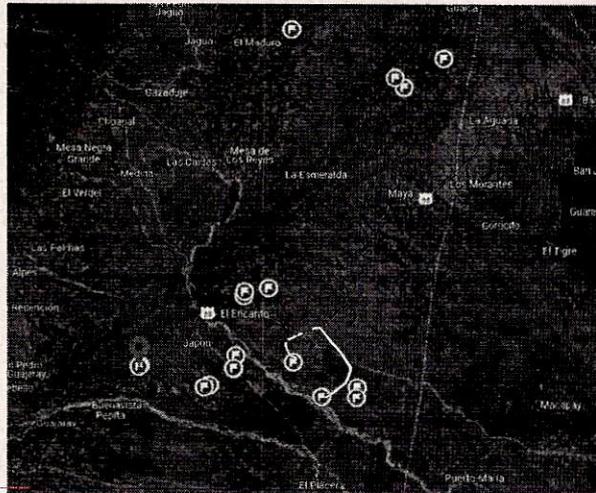

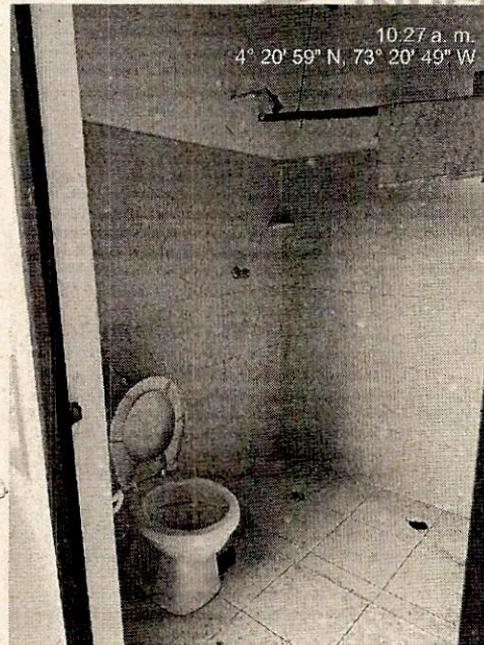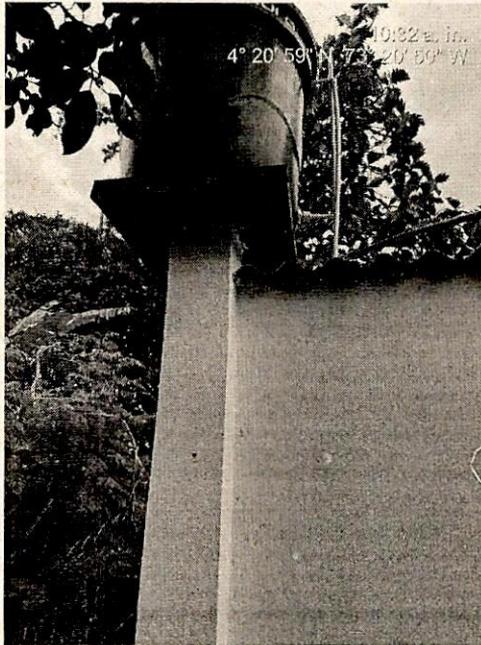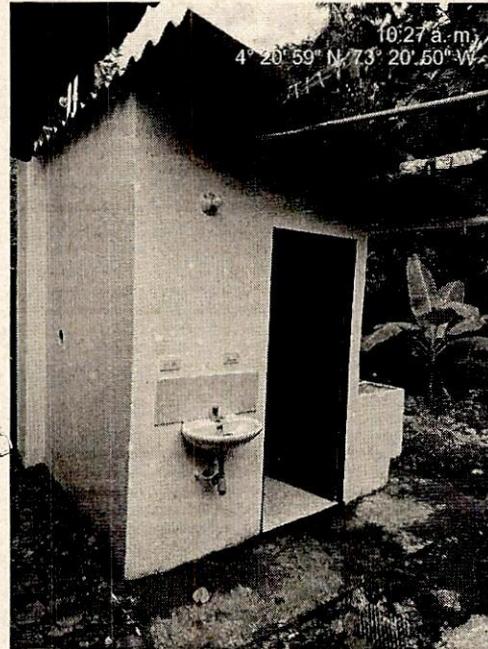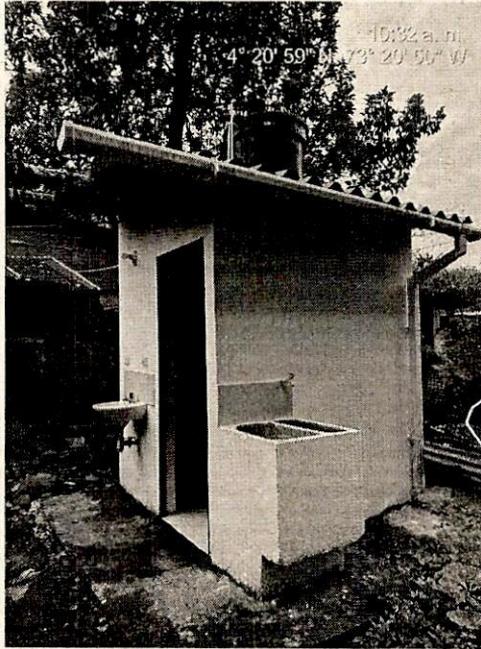


Observaciones





- Tras insistir vía telefónica al beneficiario, no hubo persona alguna que atendiera la visita. En el desarrollo de la visita, se revisó la construcción de la unidad sanitaria y el funcionamiento de la misma.



- Durante la inspección realizada, se identificó que la estructura de la caseta de la unidad sanitaria cumple con las especificaciones técnicas de diseño y que los 4 puntos de agua funcionan con total normalidad, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario).
- En cuanto al desagüe, se revisó el sistema de séptico, y no fue posible encontrar la caja de inspección, trampa de grasas, tanque séptico, tanque FAFA y mucho menos el campo de infiltración, por lo tanto, no se pudo corroborar la instalación y funcionamiento del sistema.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

7. GIL ARIALDO BETANCOURT – VEREDA BOQUERON BAJO - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4° 19' 58" W 73° 17' 36"

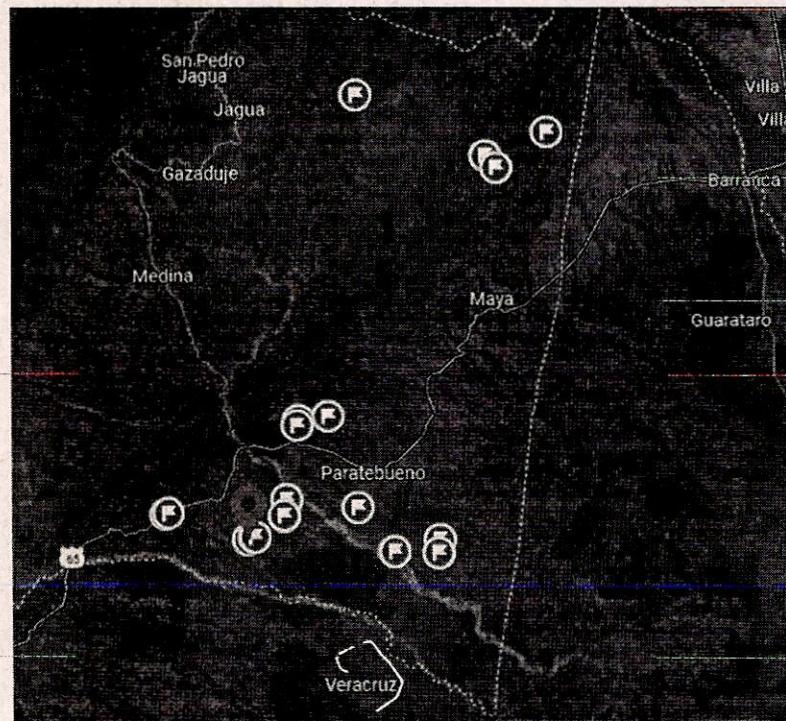


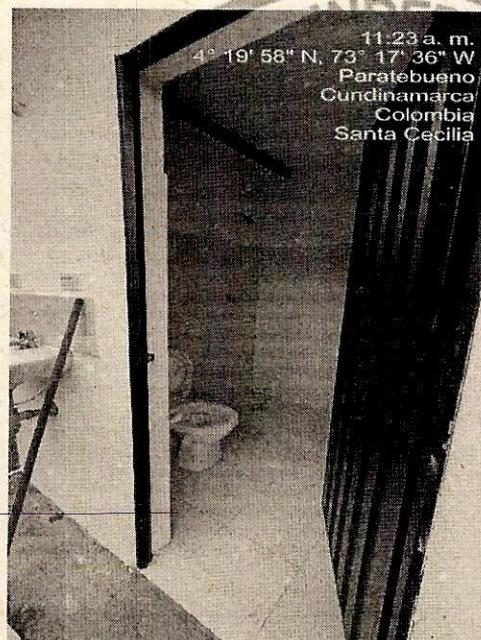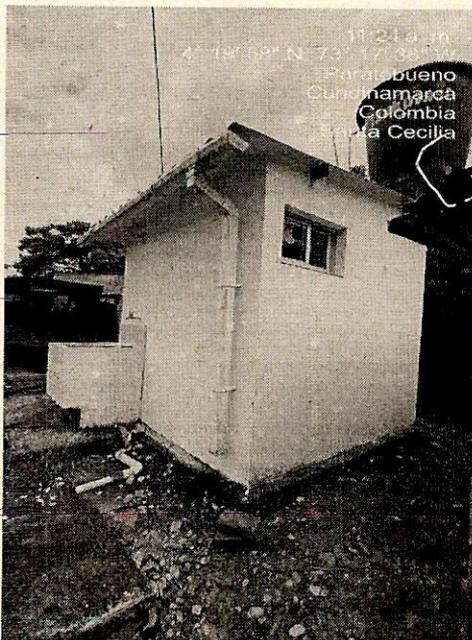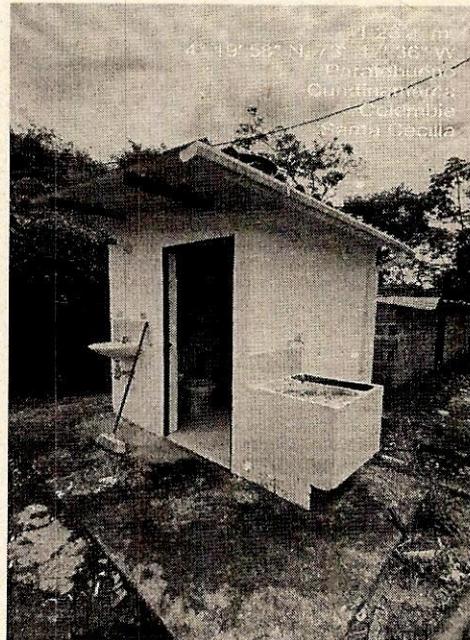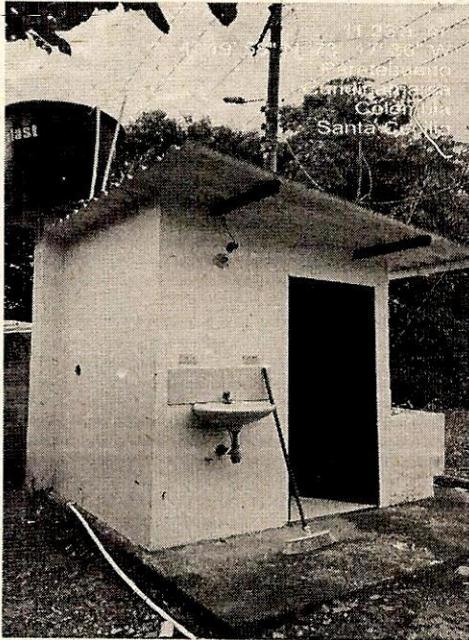

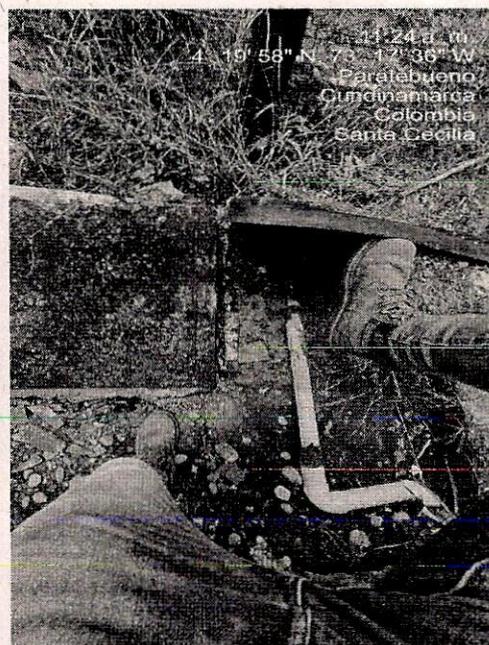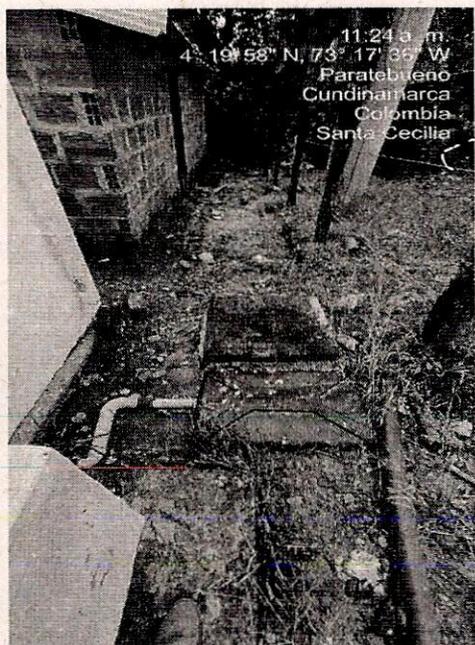



Observaciones





- En el desarrollo de la visita no hubo quien atendiera la misma.
- Durante la diligencia, se revisó la construcción de la unidad sanitaria y se pudo evidenciar que los cuatro puntos de agua (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario), funcionan con total normalidad.
- Que para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció únicamente la construcción de la caja de inspección, en cuanto a la trampa de grasas, una vez se levantó la tapa, se pudo determinar que no está el tanque de la trampa de grasas y que únicamente esta ubicada la tapa de la misma.
- Para la revisión del tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, se realizó una inspección visual, de la cual no fue posible identificar la instalación de los mismos y mucho menos el funcionamiento, pues existe una tubería de salida que conecta directamente con el suelo.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

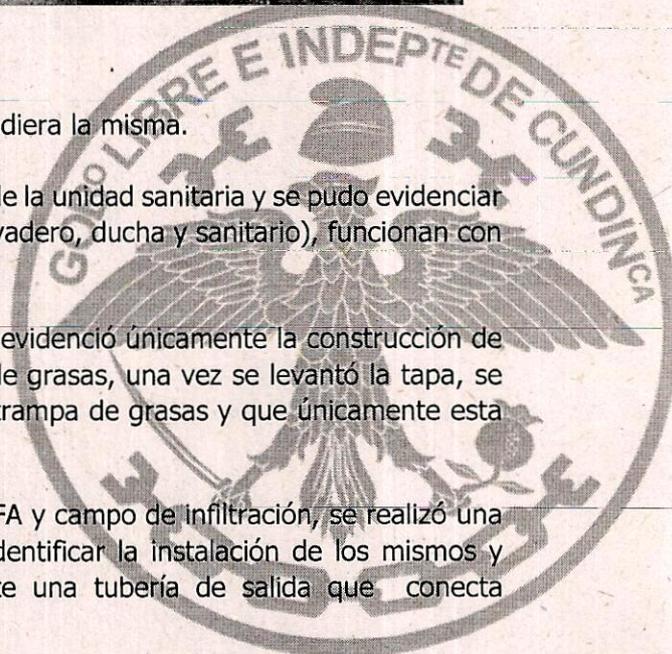

8. CAROLINA HERNANDEZ - VEREDA BOQUERON - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4° 20' 6" – W 73° 17' 22"

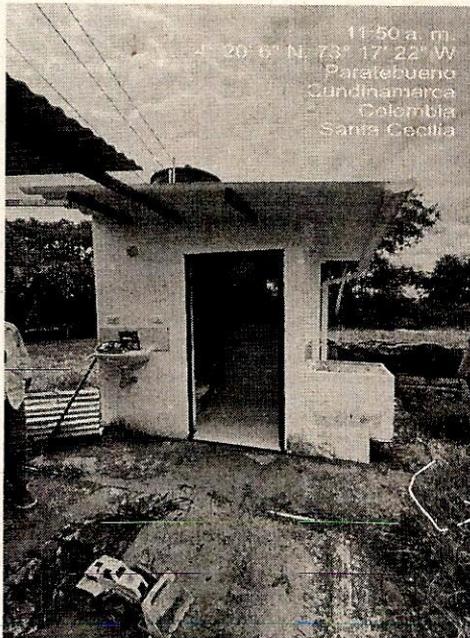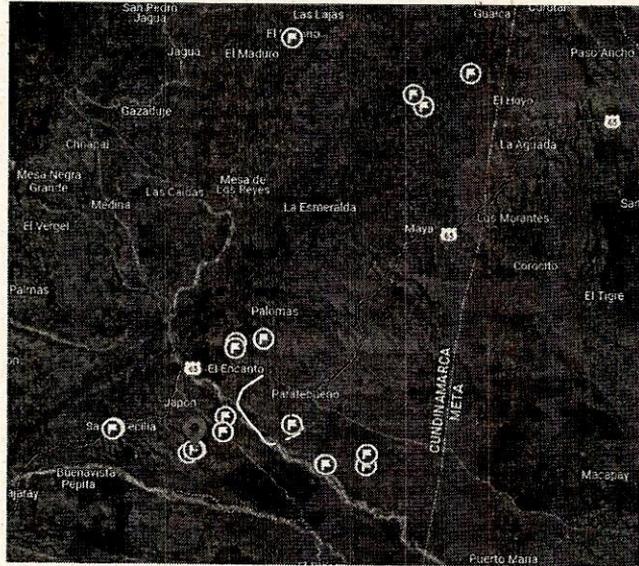

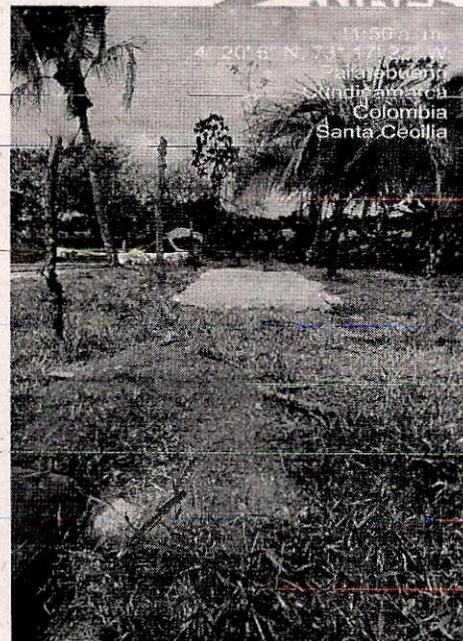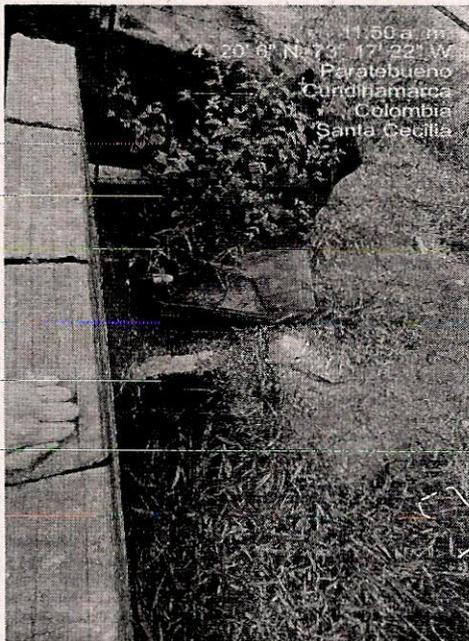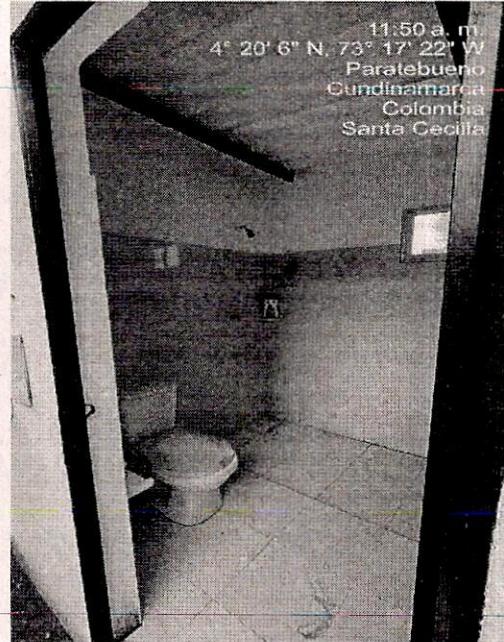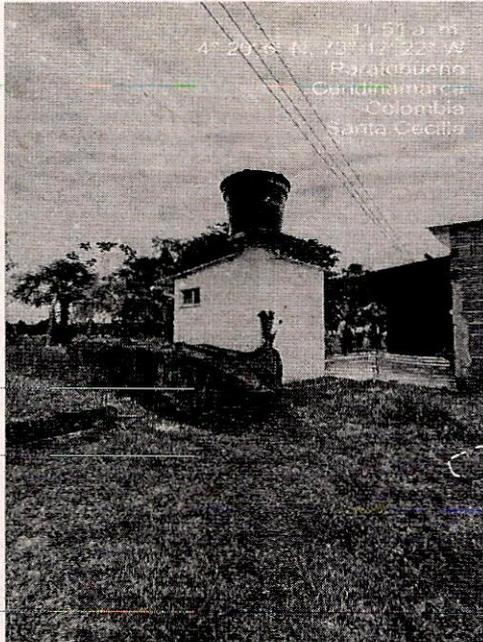






Observaciones



- La visita fue atendida por el Señora Carolina Hernández, beneficiaria del proyecto.

- Tras realizar la inspección visual y verificar la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se determinó que la estructura cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños y que los 4 puntos de agua (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario), funcionan con normalidad.
- En cuanto al desagüe de la unidad sanitaria, se evidenció la construcción de la caja de inspección pero no su tapa de acceso y por otro lado, la trampa de grasas se ubica en el campo pero no esta en funcionamiento, pues no se empalma con ninguna de las estructuras que hacen parte del sistema.
- Al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, la beneficiaria indicó que el contratista instalo todo lo mencionado con anterioridad y que funciona sin problema alguno; sin embargo, afirma que fue ella misma quien tapo los tanques y construyo una placa encima para evitar los malos olores y accidentes con el ganado.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

9. CLAUDIA MAYERLY ORTIZ – VEREDA BOQUERON BAJO - NO CUMPLE
COORDENADAS N 4° 20' 6" – W 73° 17' 20"



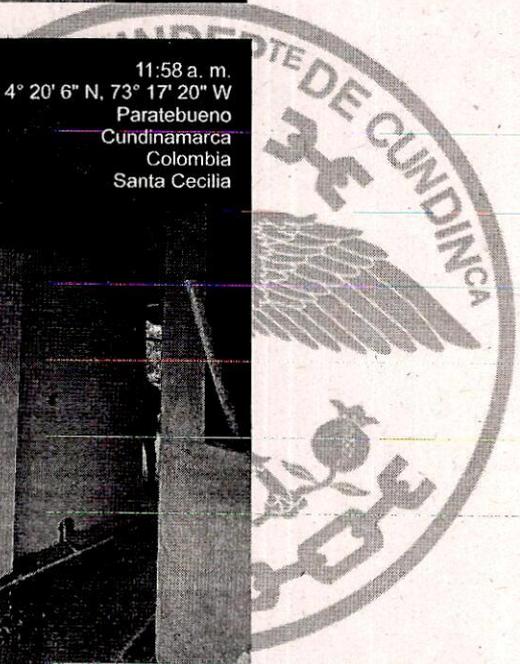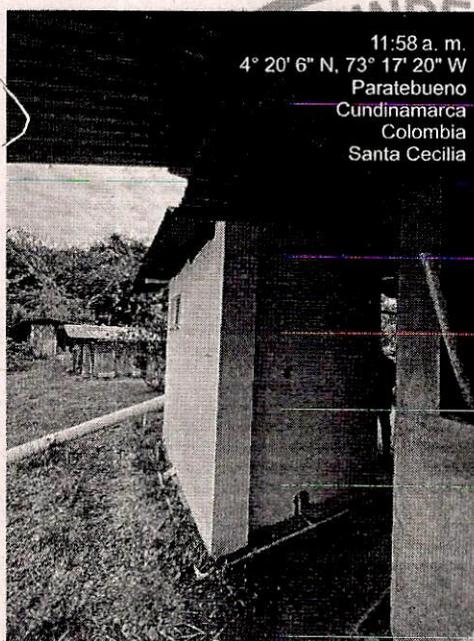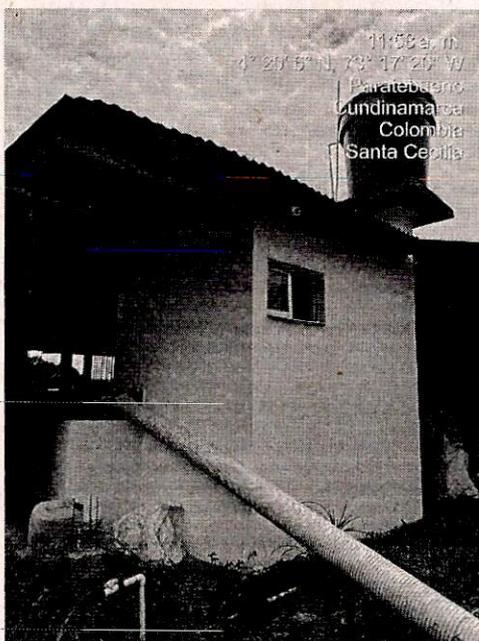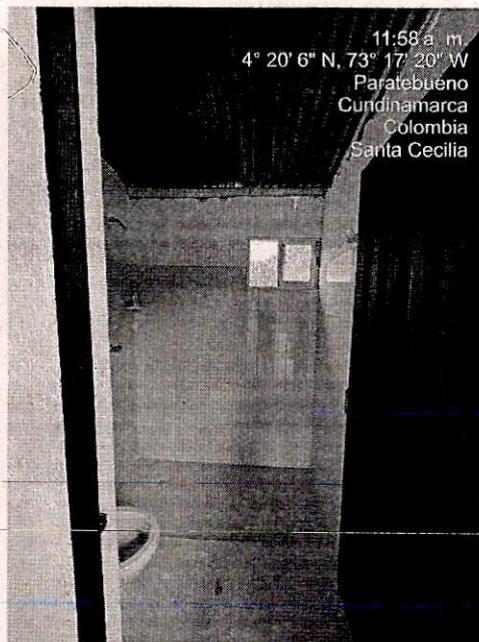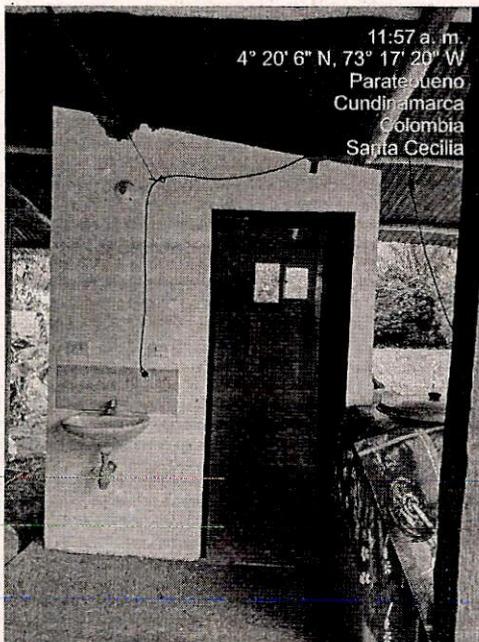


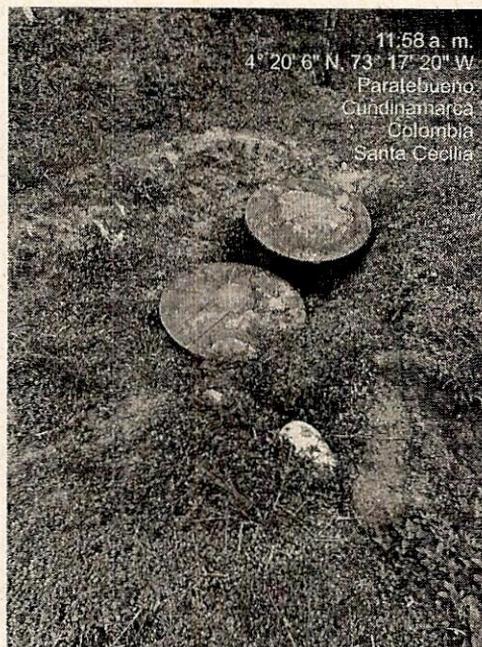
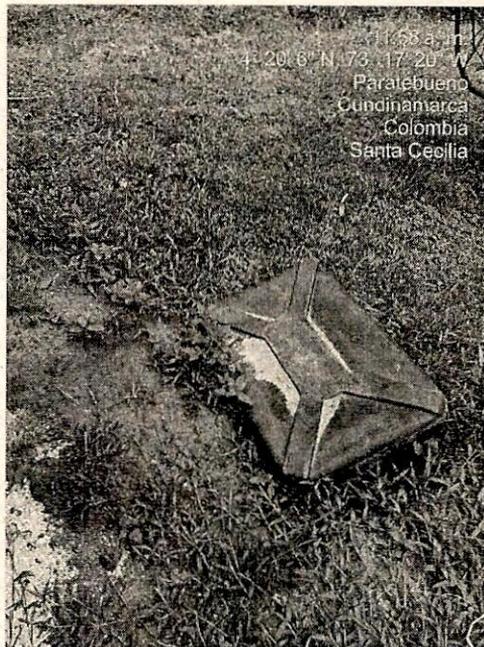




Observaciones

- En el desarrollo de la visita, no hubo quien atendiera la misma.
- Tras realizar la inspección visual, verificar la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se determinó que, la estructura de la unidad no cuenta con la cubierta ni los perfiles que permiten amarrar la misma.
- Por otro lado, los 4 punto de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario), funcionan con total normalidad.
- En cuanto al desagüe de la unidad sanitaria, no fue posible identificar la construcción de la caja de inspección, pero si la ubicación en campo de la trampa de grasas y los pozos sépticos; sin embargo, estos no están conectados y por lo tanto no están en funcionamiento, además se evidencio que están mal instalados y no cumplen con las condiciones técnicas de diseño. El campo de infiltración tampoco se identificó.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

10. OTONIEL MONTAÑO – VEREDA LA EUROPA - NO CUMPLE


COORDENADAS: N 4°26´6" - W 73°17´20"

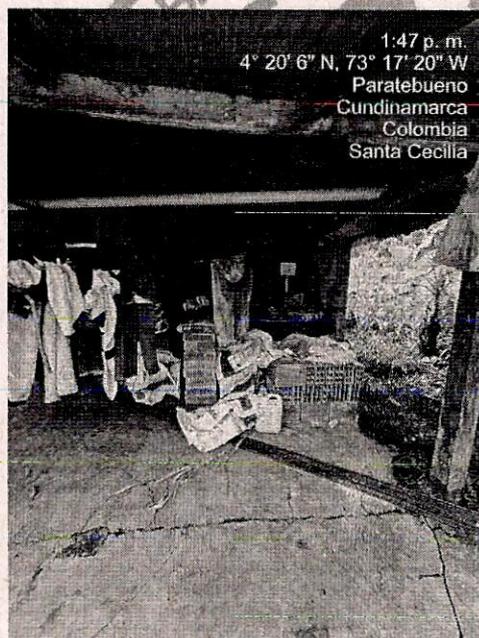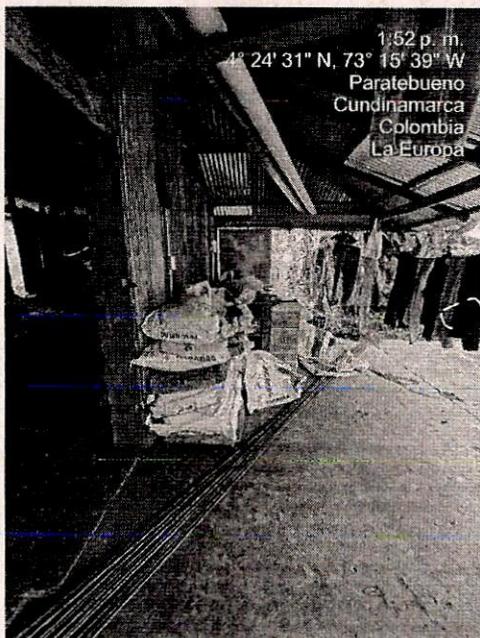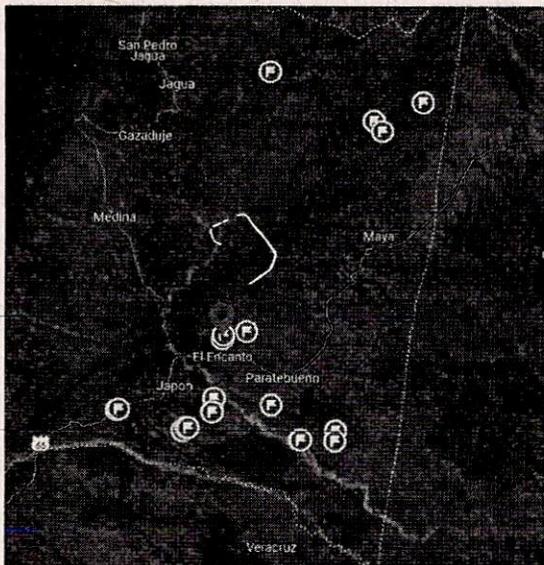

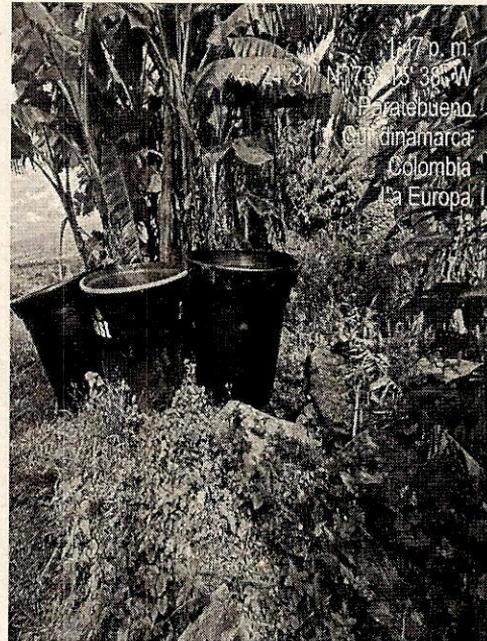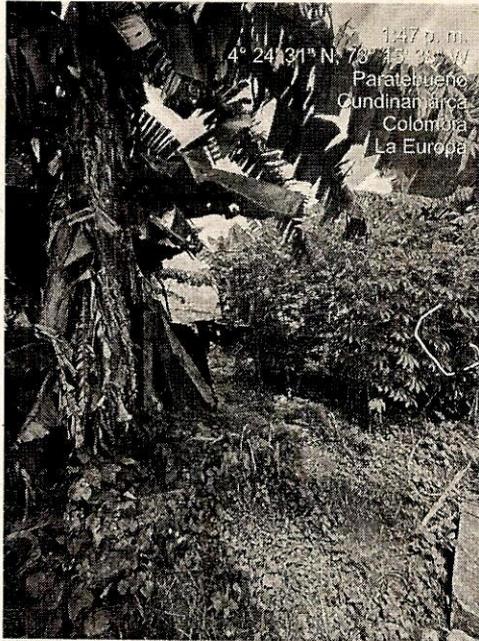




Observaciones


- La visita fue atendida por el Señor Otoniel Montaño, beneficiario del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual, no se identificó la construcción de la unidad sanitaria y, al interrogar al beneficiario acerca de la unidad, este manifestó que únicamente se le entregó material y que aun sigue esperando el maestro para construir la unidad sanitaria.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

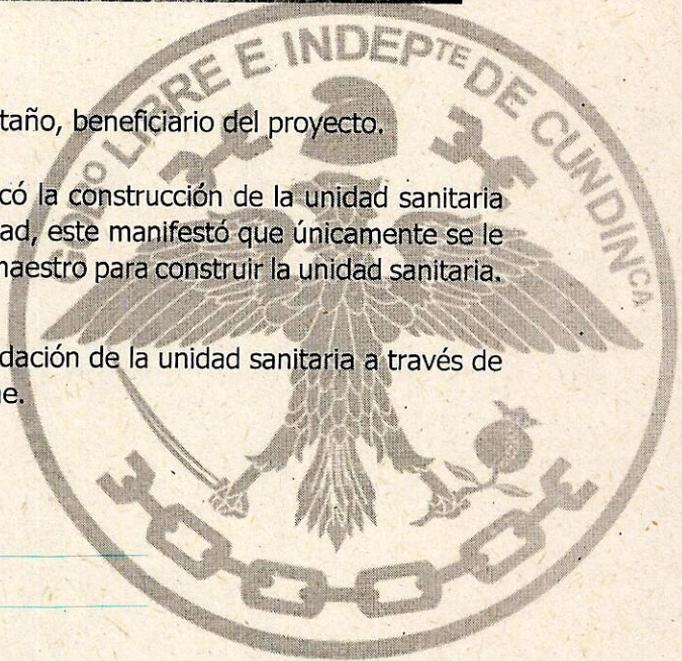

11. JOSE RAUL MALPICA – VEREDA LA EUROPA - NO CUMPLE


COORDENADAS: N. 4°24'30" - W 73°15'38"

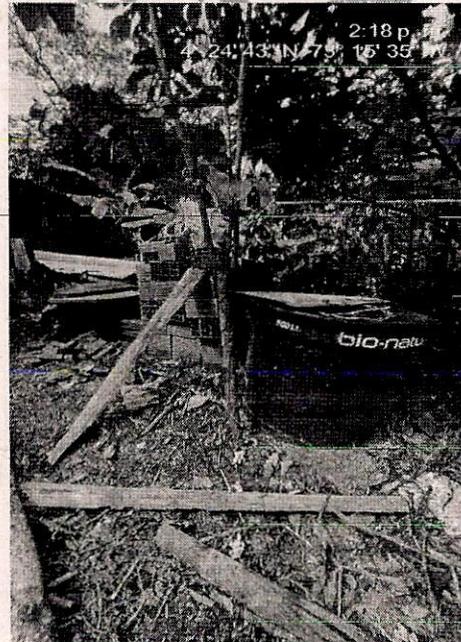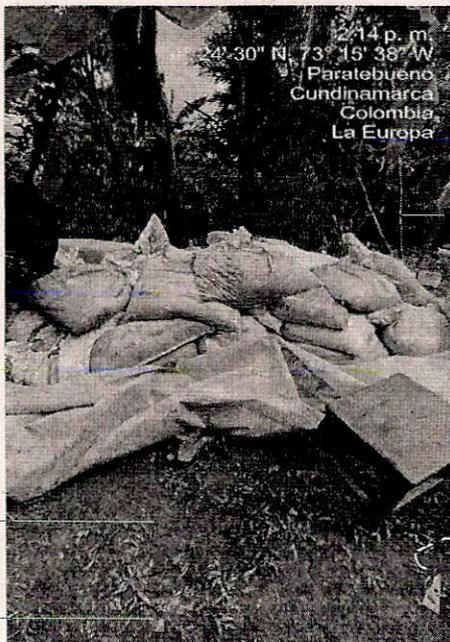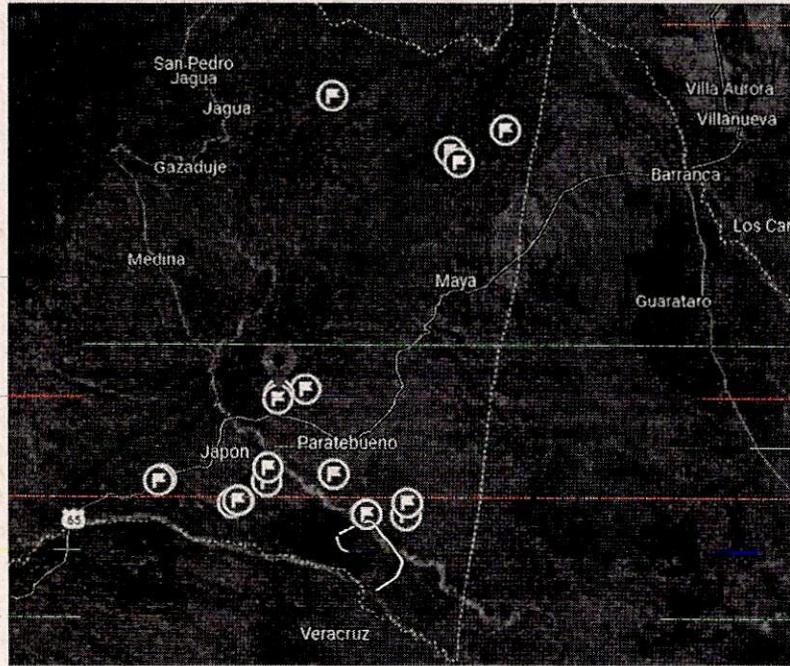

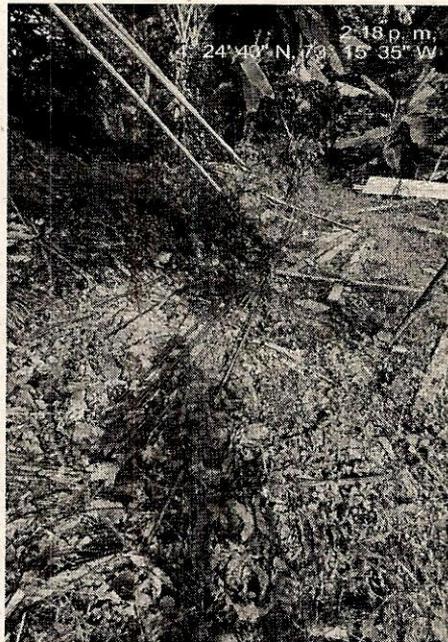




Observaciones



- La visita fue atendida por el Señor José Raúl Malpica, beneficiario del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual, no se identificó la construcción de la unidad sanitaria y, al interrogar al beneficiario acerca de la unidad, este manifestó que únicamente se le entregó material y que aun sigue esperando el maestro para construir la unidad sanitaria.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

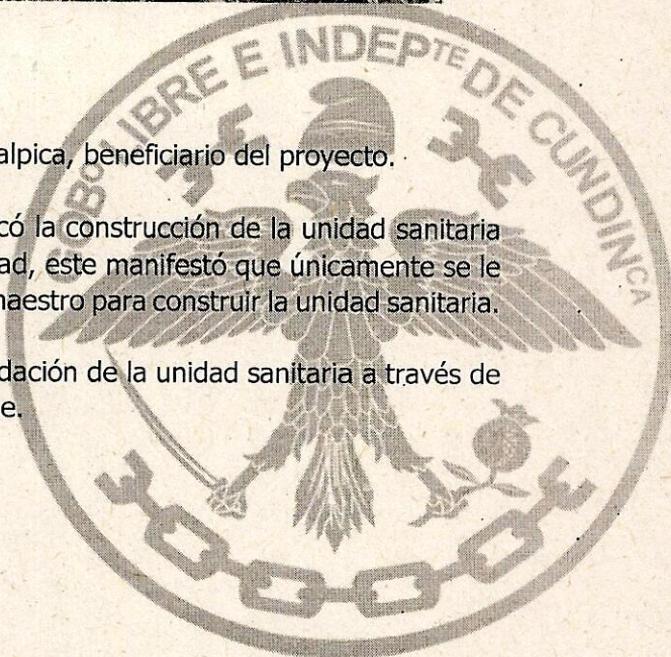

12. RAFAEL LINARES LOZANO – VEREDA BRASILIA - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4°24' 54" - W 73°14'26"

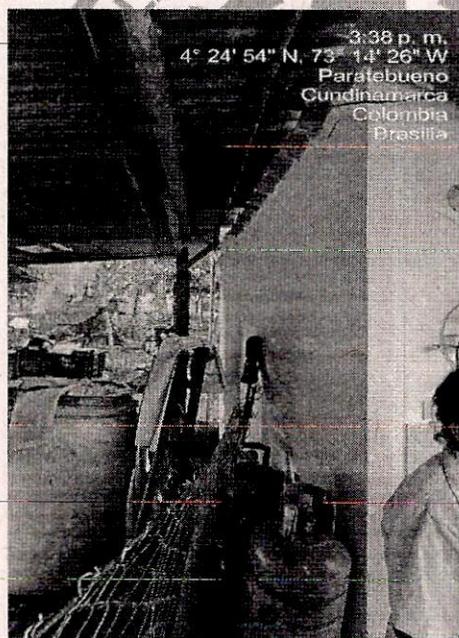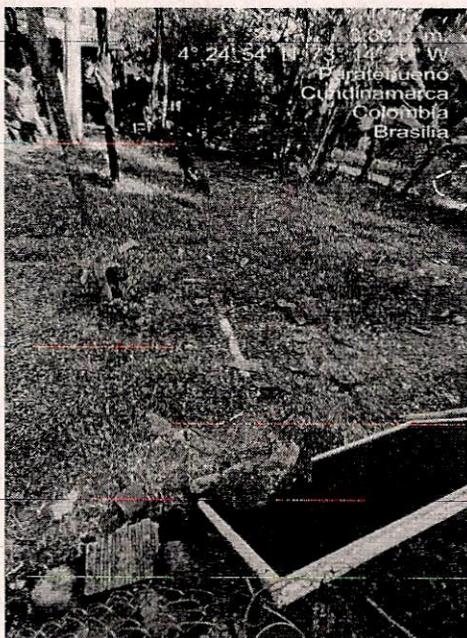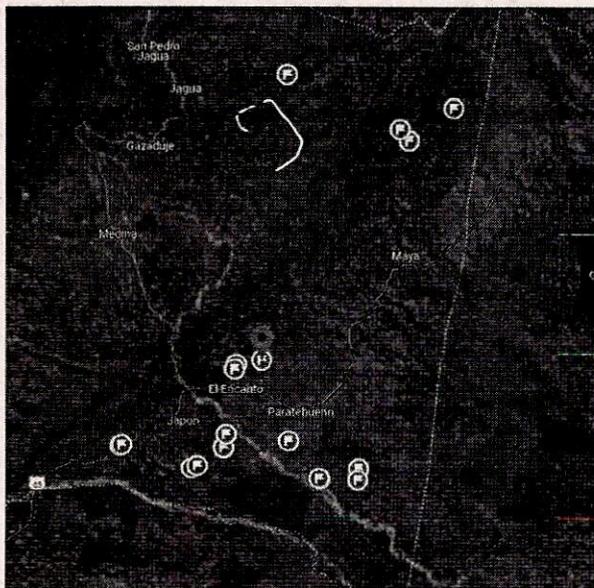



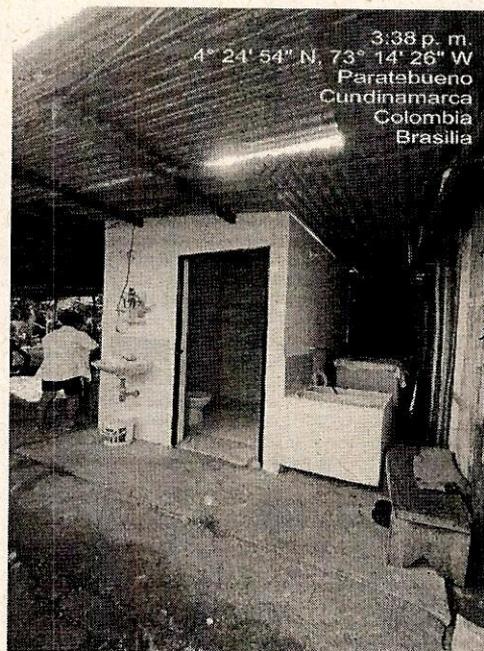
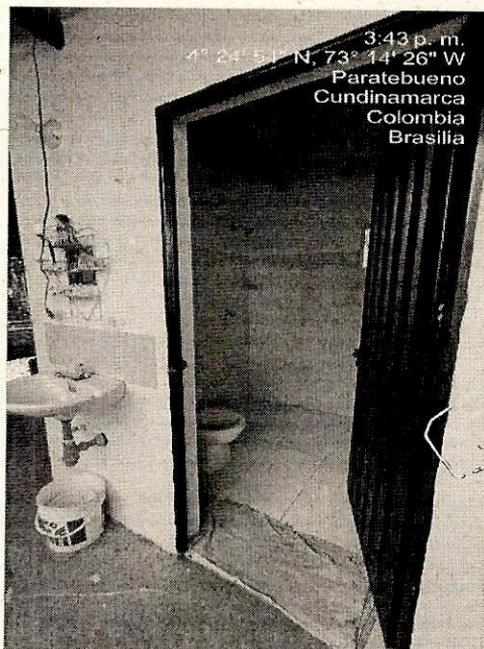






Observaciones

- La visita fue atendida por la Señora Gloria Alicia, esposa del señor Rafael Linares Lozano, beneficiario del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual, verificar la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria se identificó que, si bien es cierto que la estructura de la unidad cumple con las especificaciones técnicas de conformidad con el diseño, cabe resaltar que el lavadero no cuenta con la base requerida, por lo tanto, este se encuentra en voladizo, lo cual podría con el tiempo no solamente caerse y romperse sino también generar un accidente en cualquier momento. Así mismo, a la unidad no le fue instalada la bajante en PVC.
- Por otro lado, se pudo determinar que los cuatro puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario), funcionan con total normalidad.
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidencio únicamente la construcción de la caja de inspección, mas no se encontró la trampa de grasas. Al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, la beneficiaria indicó que el contratista instalo todo eso y que funciona con total normalidad; sin embargo, afirma que tapo los tanques con el fin de evitar malos olores.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

13. EDILBERTO MEJIA MUÑOZ – VEREDA QUIENQUITA - NO CUMPLE

COORDENADAS: N. 4°22'2" - W 73°14'2"

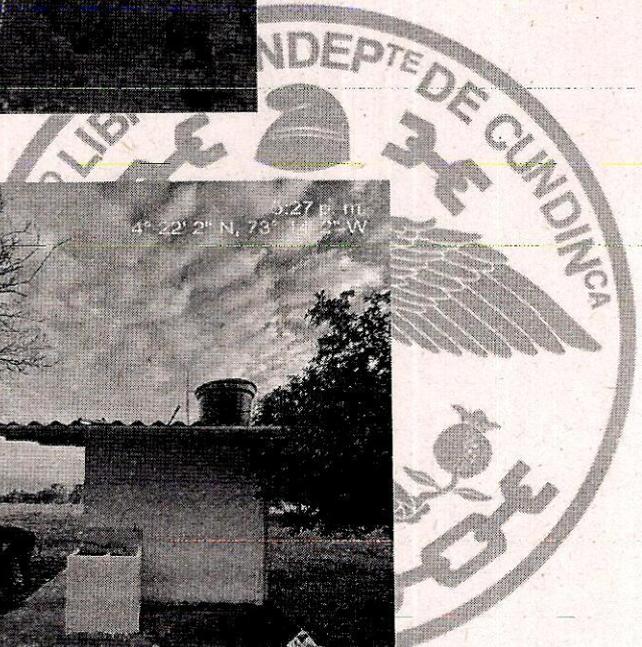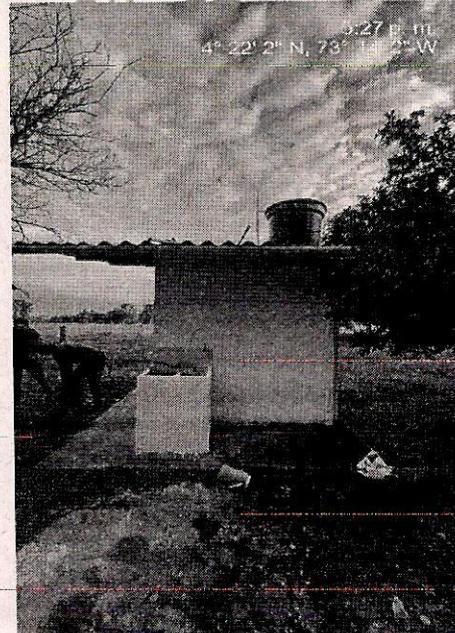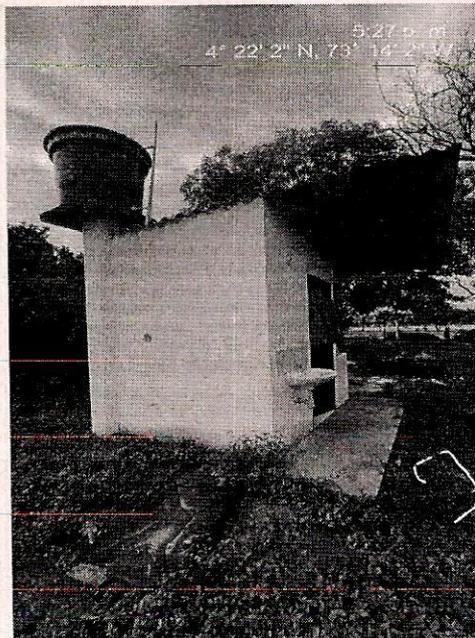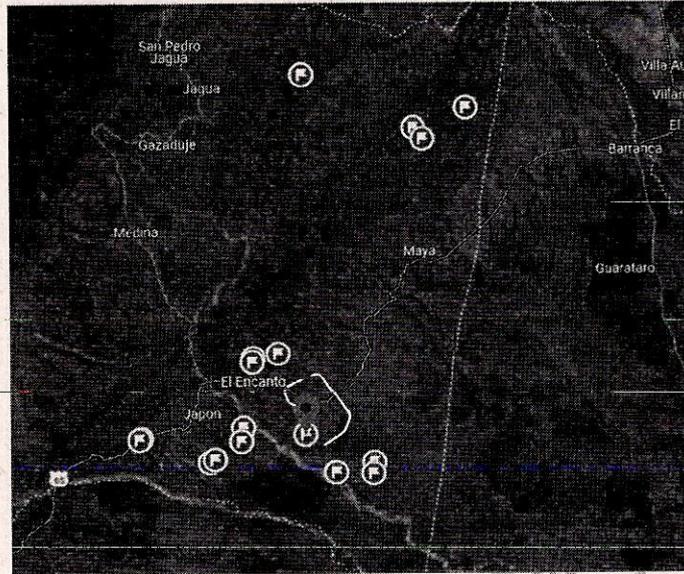

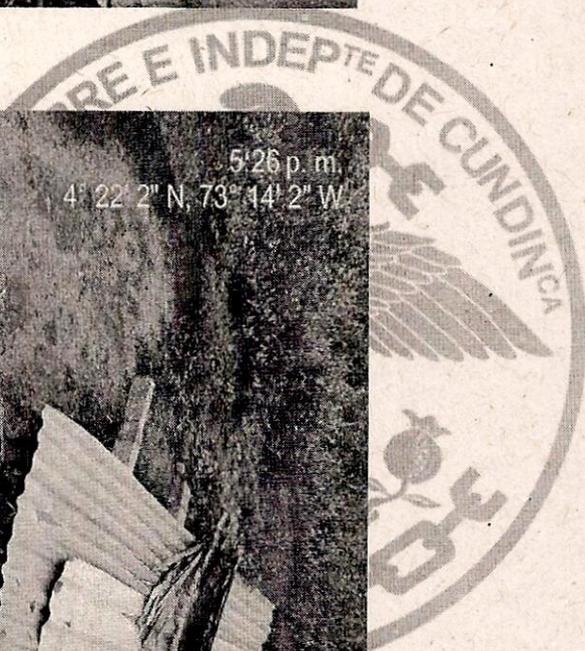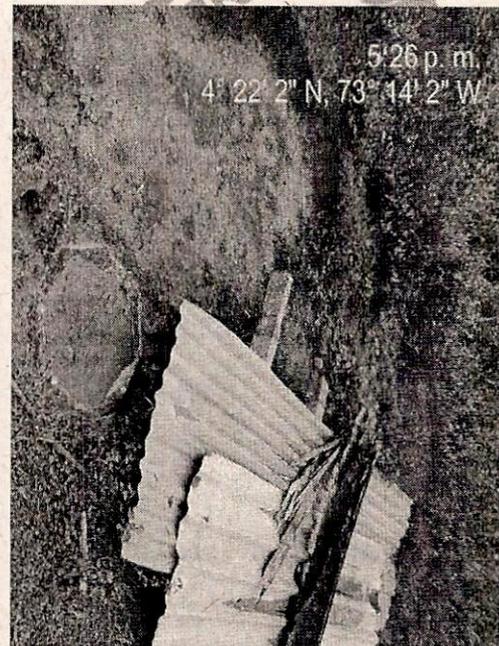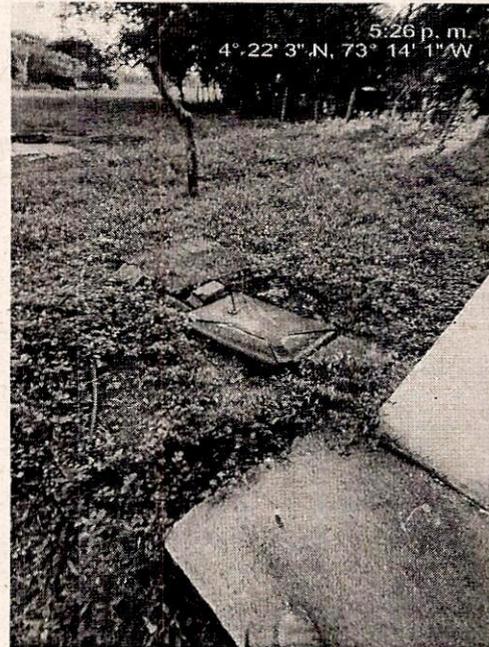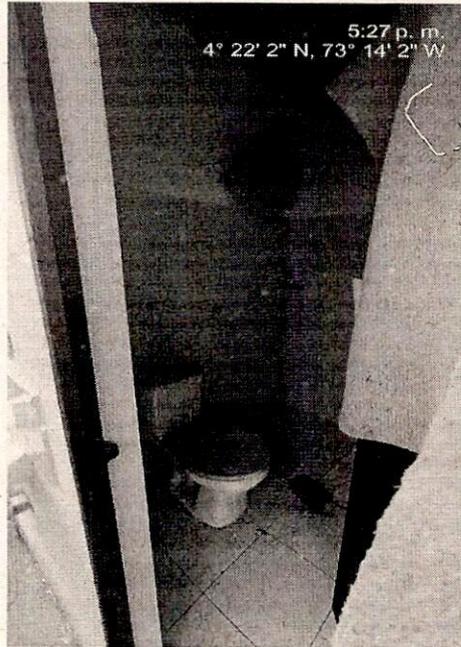


Observaciones





- La visita fue atendida por el Señor Edilberto Mejía, beneficiario del proyecto.

- En el desarrollo de la inspección visual, verificar la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se identificó que estructura de la caseta cumple con las especificaciones técnicas de conformidad con los diseños. Para el funcionamiento de la misma, el beneficiario no haber querido instalar la manguera para el suministro de agua, por lo tanto, no fue posible evidenciar el funcionamiento de los puntos de agua. (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario).
- Por otro lado, en el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección y ubicación de la trampa de grasas, esta última no se encuentra se encuentra conectada a ninguna de las estructuras del sistema. Al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, el beneficiario indicó que el contratista instaló el sistema séptico y que funciona con total normalidad, pero él lo tapó con latas de zinc para evitar accidentes con los animales de la finca.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

14. DORA HILDA MORERA – VEREDA EL ENGAÑO - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4.6294° - W 73.2215°

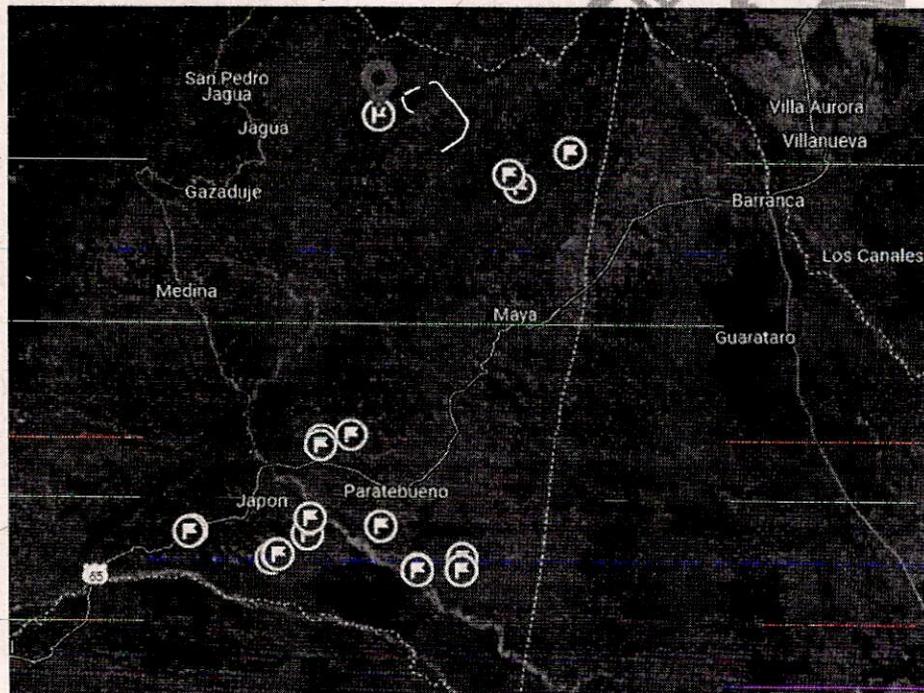

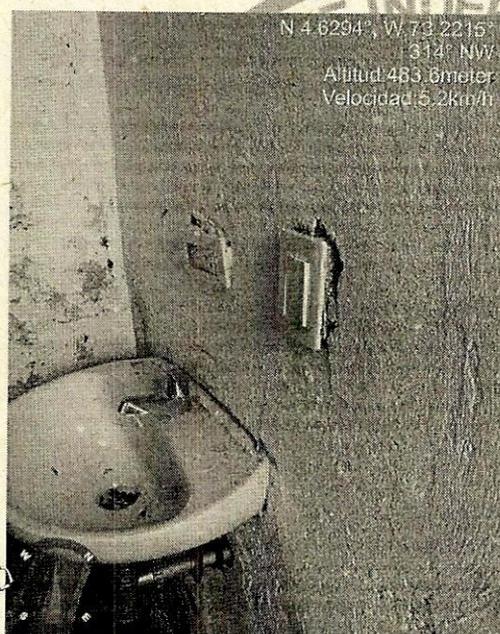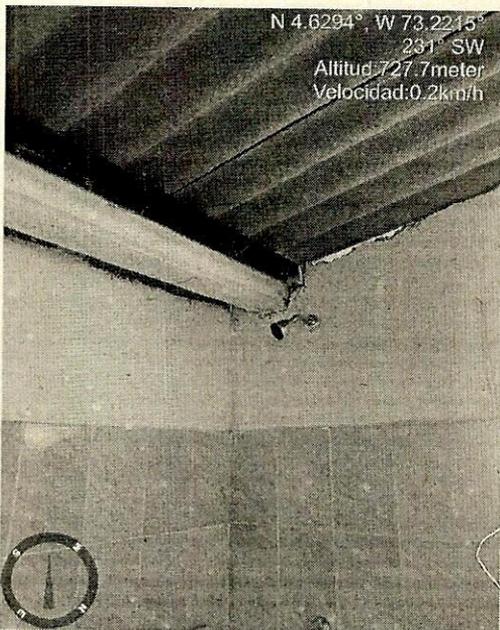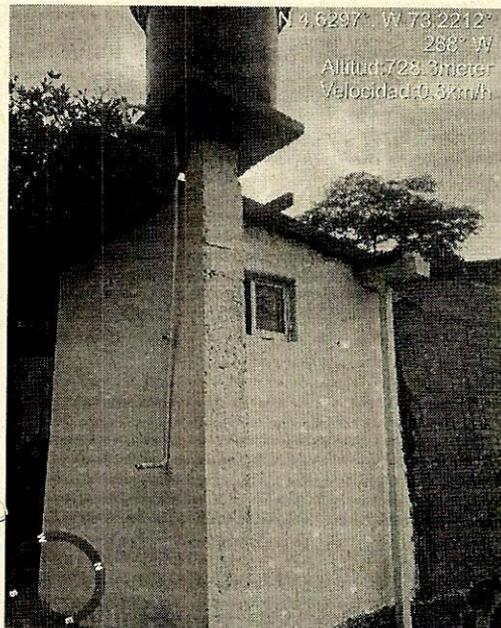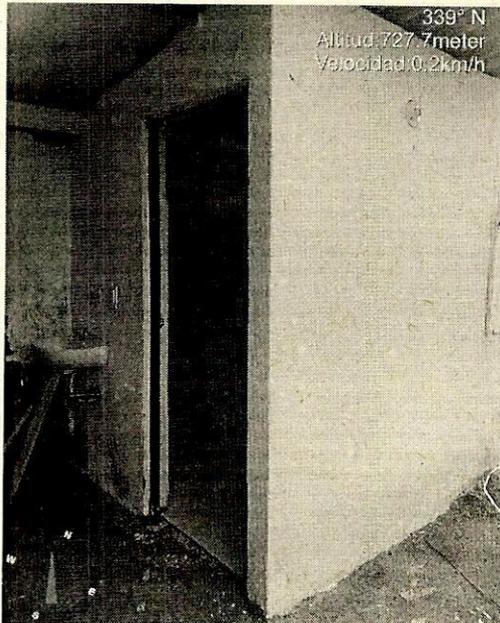


Observaciones





- En el desarrollo de la visita, no hubo quien atendiera la visita.

- Durante la verificación de la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se pudo determinar que la misma no cumple con las especificaciones técnicas de los diseños, pues, las medidas no corresponden además de que los muros y la columna del tanque de almacenamiento presentan desplome e inclinaciones, las cuales podrían no solo afectar el predio sino generar un accidente.
- Por otro lado, la instalación de la cubierta, interruptores, puerta y ventana no cumplen con lo requerido, además, la terminación de la obra es pésima calidad.
- En cuanto al desagüe de la unidad sanitaria, no fue posible identificar el lugar en el cual se habría instalado todo el sistema de tratamiento, es decir, trampa de grasas, caja de inspección, tubería, tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración.
- La unidad sanitaria presenta escasez en la aplicación de la pintura.

15. MARGARITA MORERA – VEREDA EL ENGAÑO - NO CUMPLE

COORDENADAS: N. 4.6294° - W 73.2212°

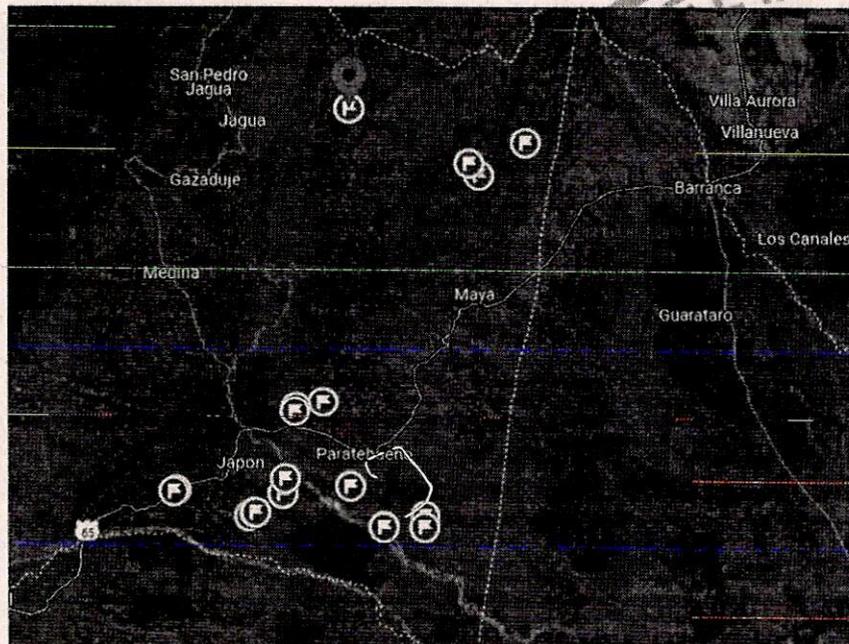

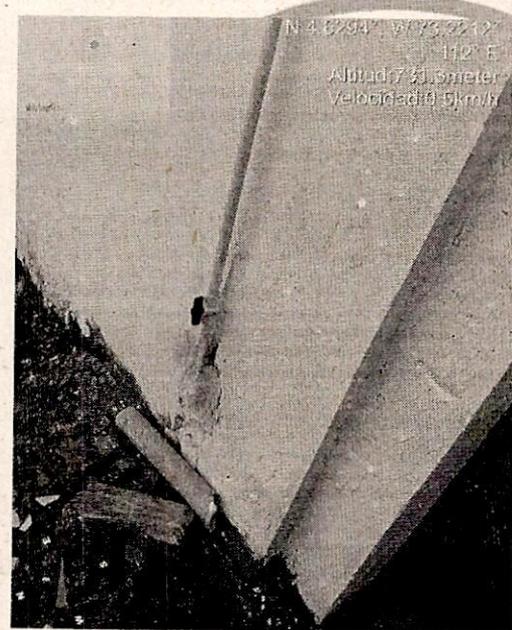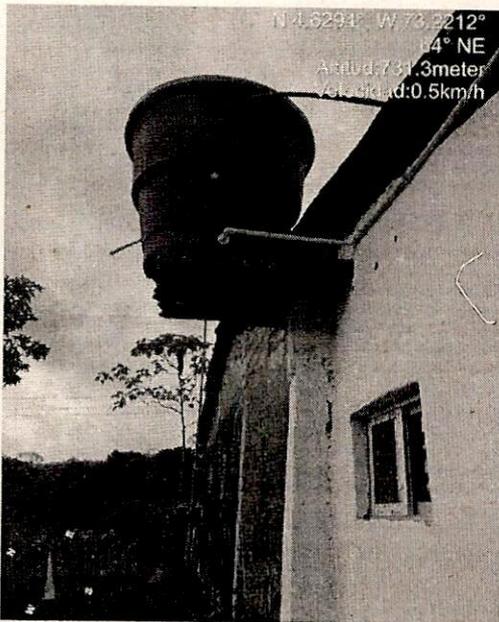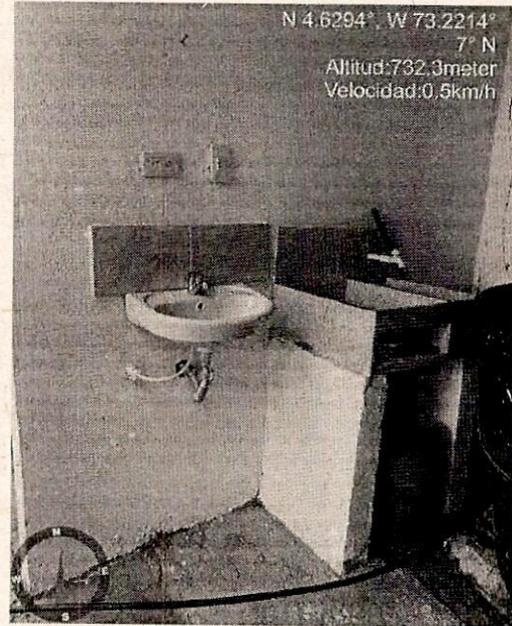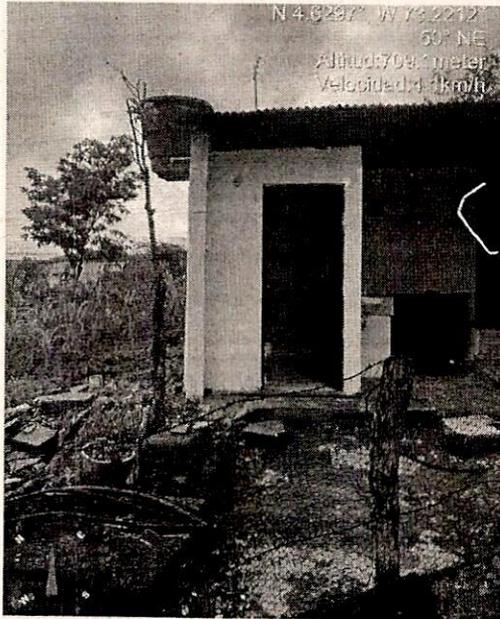



Observaciones




- En el desarrollo de la visita, no hubo quien atendiera la visita.


- Durante la verificación de la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se pudo determinar que la misma no cumple con las especificaciones técnicas de los diseños, pues, las medidas no corresponden además de que los muros y la columna del tanque de almacenamiento presentan desplome e inclinaciones, las cuales podrían no solo afectar el predio sino generar un accidente.
- Por otro lado, la instalación de la cubierta, interruptores, puerta y ventana no cumplen con lo requerido, además, la terminación de la obra es pésima calidad.
- En cuanto al desagüe de la unidad sanitaria, no fue posible identificar el lugar en el cual se habría instalado todo el sistema de tratamiento, es decir, trampa de grasas, caja de inspección, tubería, tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración.
- La unidad sanitaria presenta escasez en la aplicación de la pintura, además se identifico que no se instalo la canaleta ni la bajante en PVC.

16. SALVADOR CALDERON – VEREDA CAÑO RICO - NO CUMPLE

COORDENADA: N 4°34'52" – W 73° 7' 46"

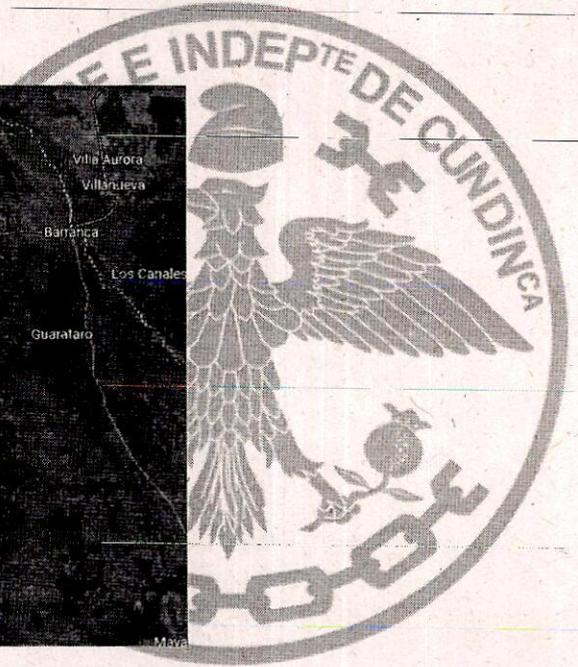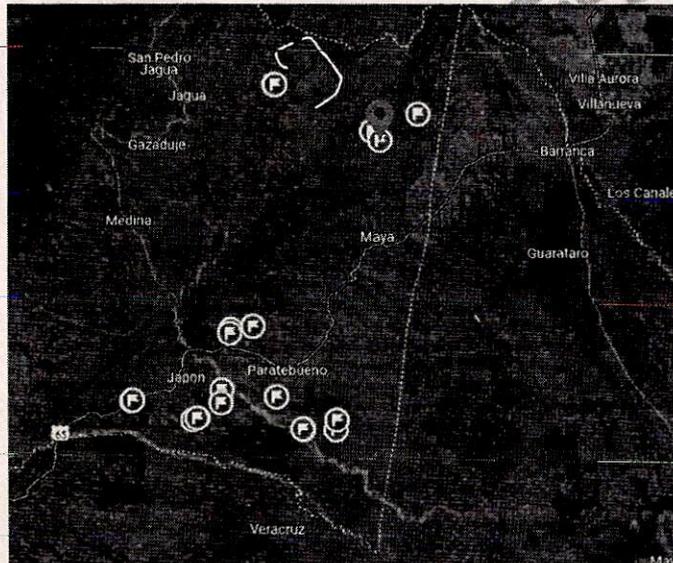


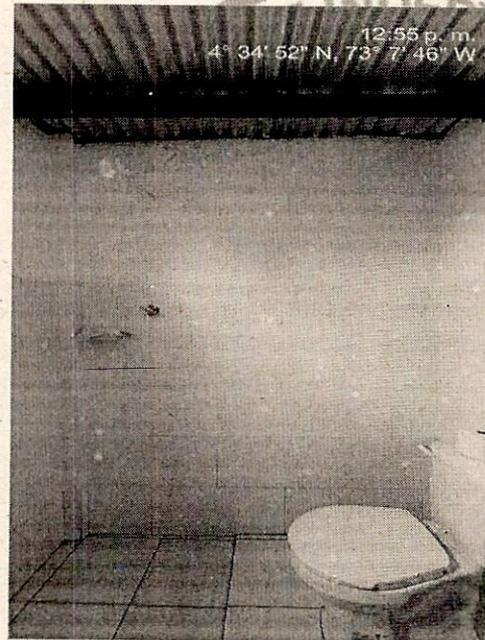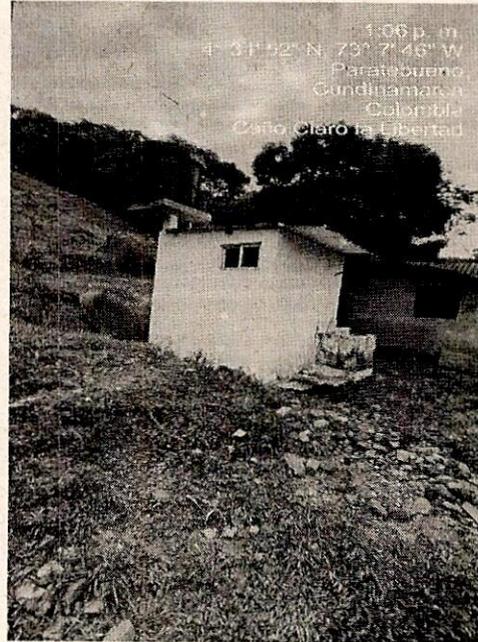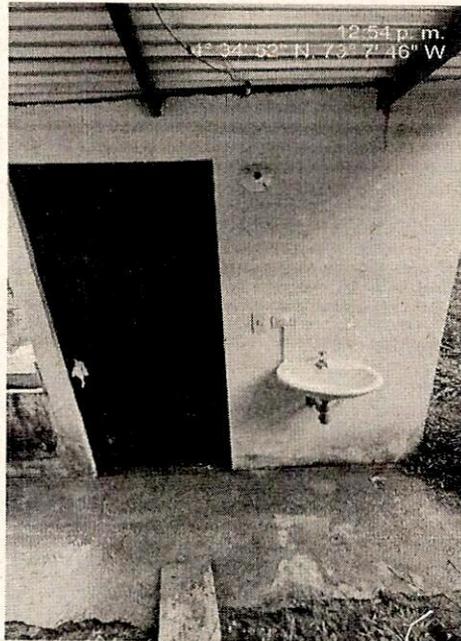

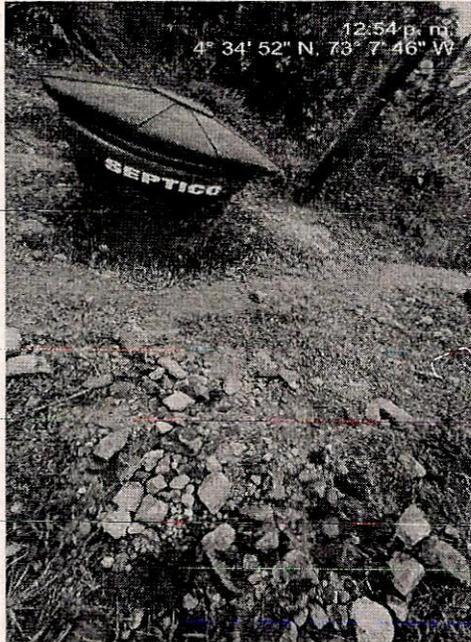

Observaciones




- La visita fue atendida por el Señor Salvador Calderón, beneficiario del proyecto.
- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la unidad sanitaria fue modificada y no cumple con las especificaciones técnicas de conformidad con los diseños, además, en el lugar en el cual fue construida la unidad, no se evaluaron las condiciones del terreno y cuando se presentan lluvias en el sector, se inunda el mismo.
- Así mismo, tras revisar visualmente la placa de contrapiso, esta, no parece contar con acero de refuerzo, pues el espesor no cumple con lo requerido, además de la pésima de terminación de la misma, ya presenta agrietamiento en algunas partes.
- En cuanto al funcionamiento de la unidad, se determinó que de los 4 puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario), la ducha no funciona.
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección, mientras que la trampa de grasas, no fue instalada según los manifestado por el beneficiario.
- Al interrogar por el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, el beneficiario indicó que el contratista instaló solamente los tanques sépticos, y que fue el quien los retiró.




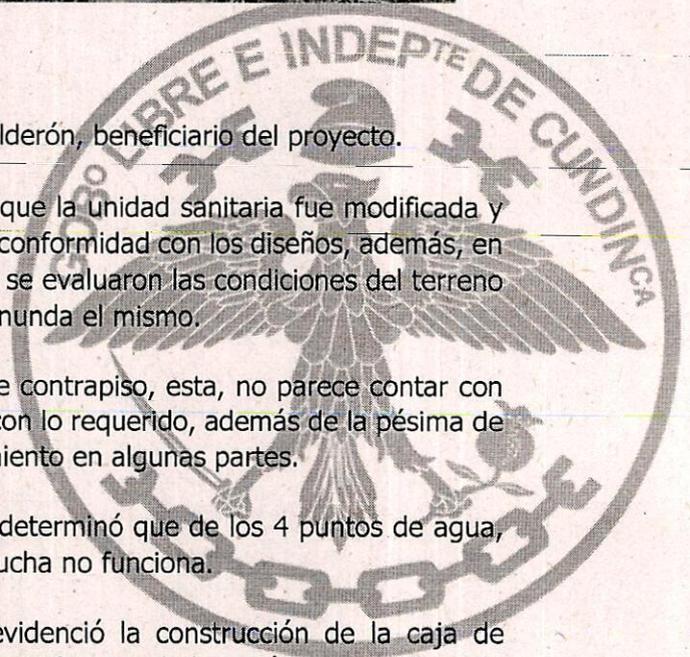


- Presenta escasez de pintura.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

17. GUILLERMO CALDERON – VEREDA AGUAS CALIENTES - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4°36'17" - W 73°5'46"

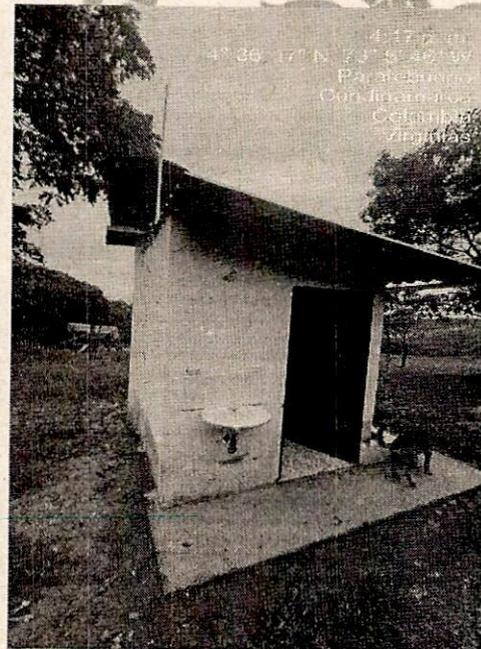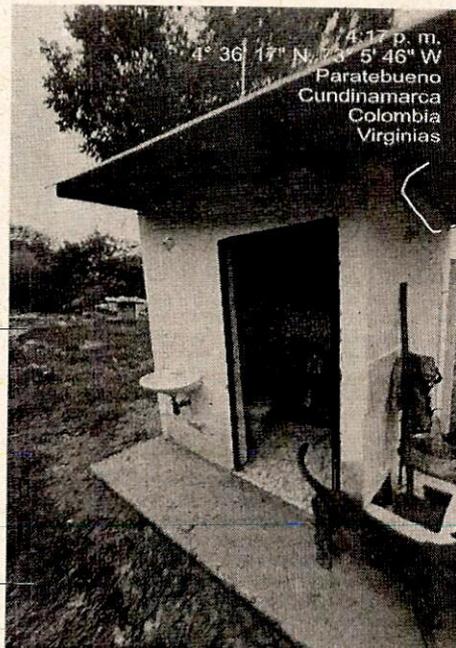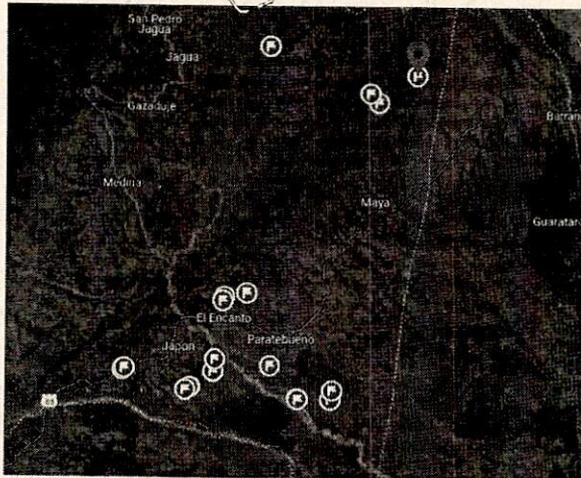

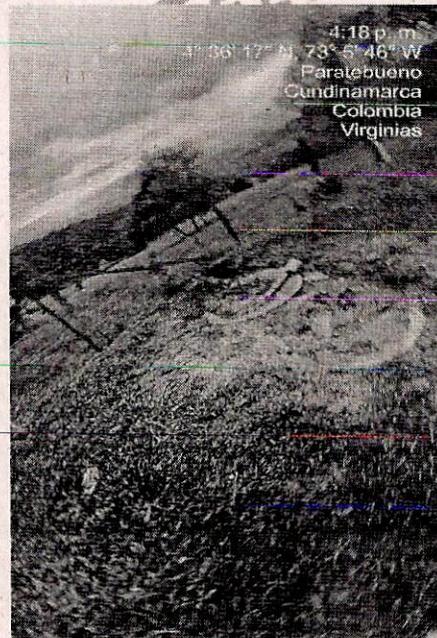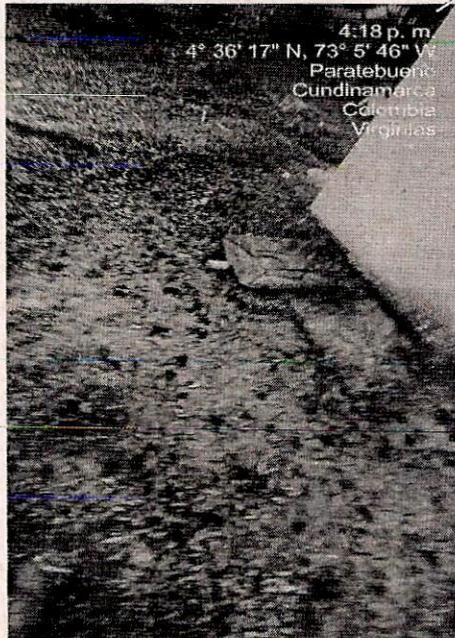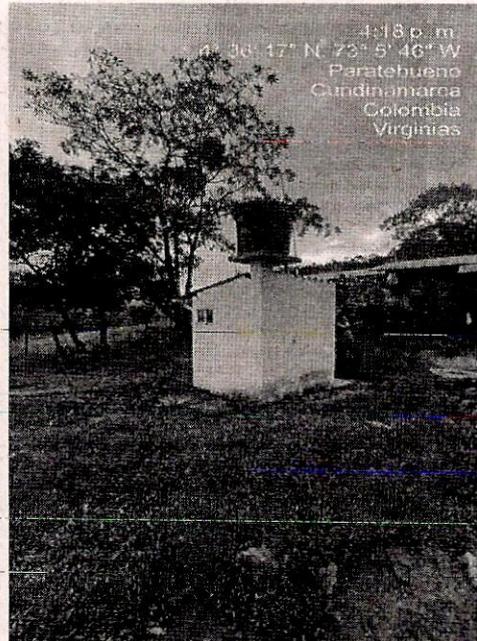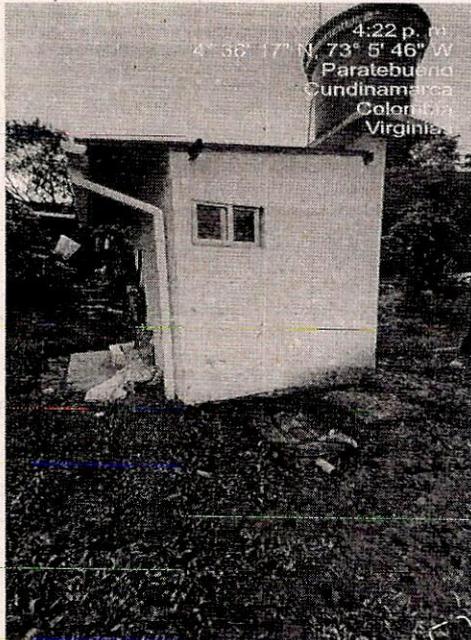

Observaciones




- La visita fue atendida por el Señor Guillermo Calderón, beneficiario del proyecto.

- Tras realizar la inspección visual, validar la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se identificó que la estructura de la caseta cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños; sin embargo, no le fue instalado el lavadero.
- En cuanto al funcionamiento de la unidad, no fue posible validar los 4 puntos de agua, pues el beneficiario indico que el contratista no le realizo la respectiva conexión.
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección y ubicación de la trampa de grasas.; sin embargo, esta última se encuentra solamente sobrepuesta, pues no esta conectada a ninguna otra estructura
- Al verificar el tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración, se evidenció que únicamente se sobrepusieron las tapas, pues no existe ninguna de los tanques.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

18. FLOR MARIA MARTINEZ – VEREDA PALOMAS CAÑO CLARO - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4°35'22" - W 73°8'11"



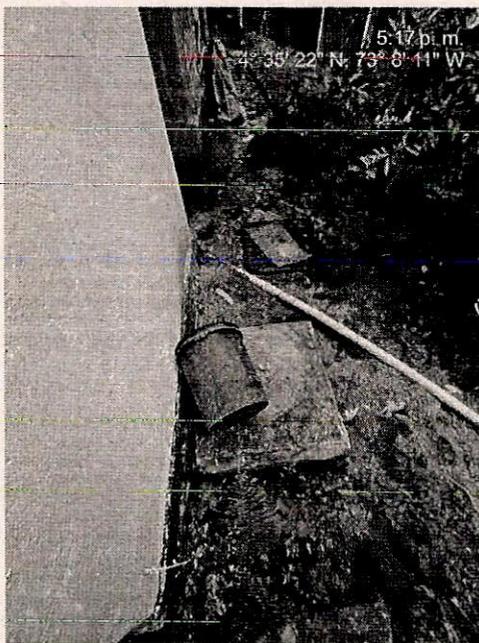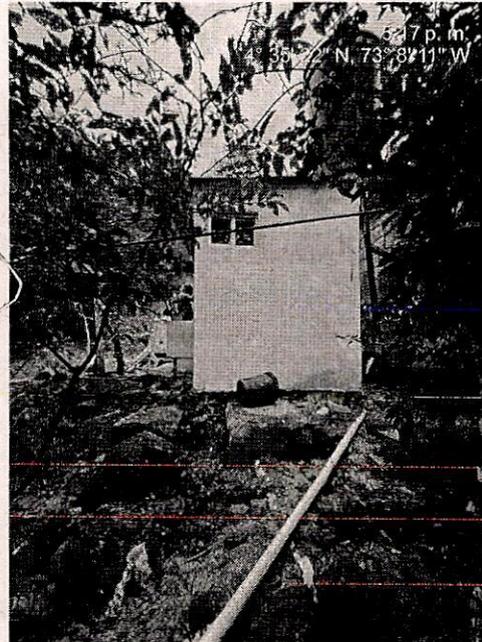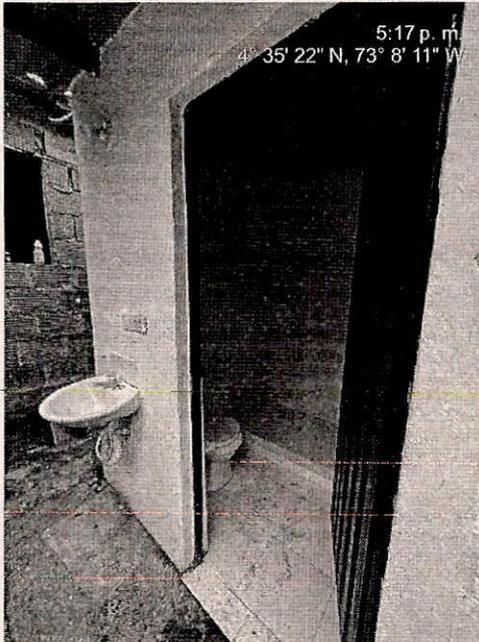


Observaciones






- La visita fue atendida por el Señor Víctor Castaño, esposo de la Señora Flor María Martínez.



- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la estructura de la unidad sanitaria cumple con algunas de las especificaciones de conformidad con los diseños; sin embargo, la terminación es de pésima calidad y no se instaló la bajante de agua en PVC.
- Por otro lado, los puntos de agua (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario) funcionan con total normalidad a excepción del lavamanos, pues esta a punto de desplomarse, toda vez que la instalación se realizó de manera incorrecta.
- No solamente el lavamos se instaló de manera incorrecta, sino además los accesorios eléctricos quedaron únicamente sobrepuestos.
- En cuanto al desagüe de la unidad, se evidencio la construcción de la caja de inspección, la instalación de la trampa de grasas y tanques sépticos, faltando únicamente el campo de infiltración. El señor Víctor indica que funciona con total normalidad.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

19. JOSE DOMINGO MORENO - VEREDA QUIENQUITA - NO CUMPLE

COORDENADAS: N 4°19'31" - W 73°11'50"

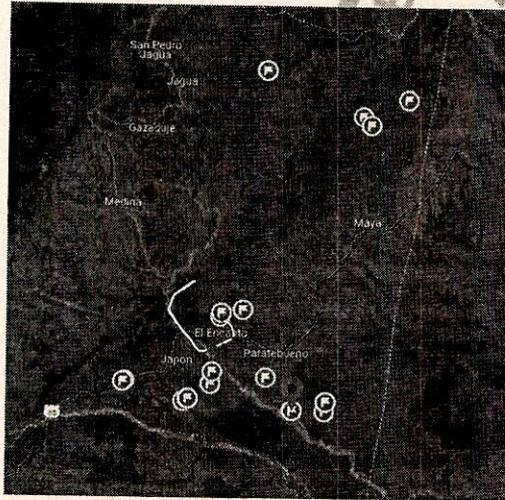

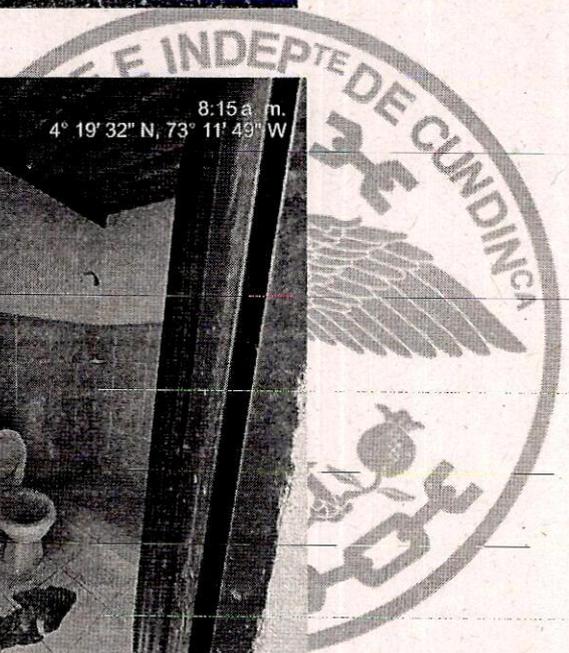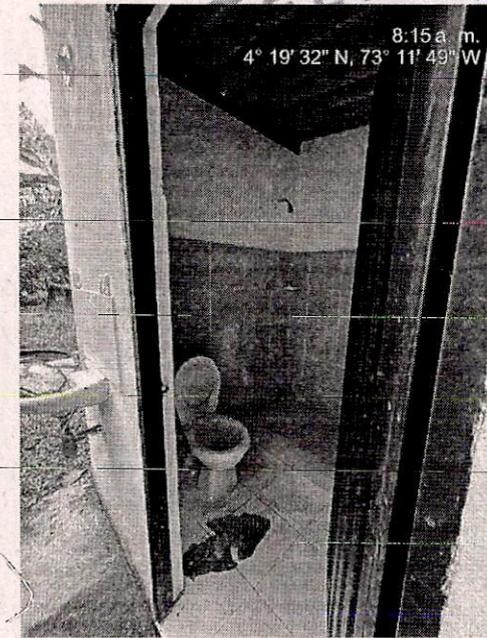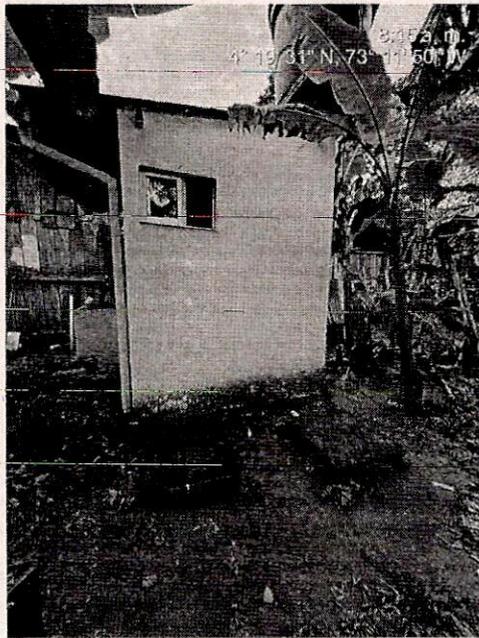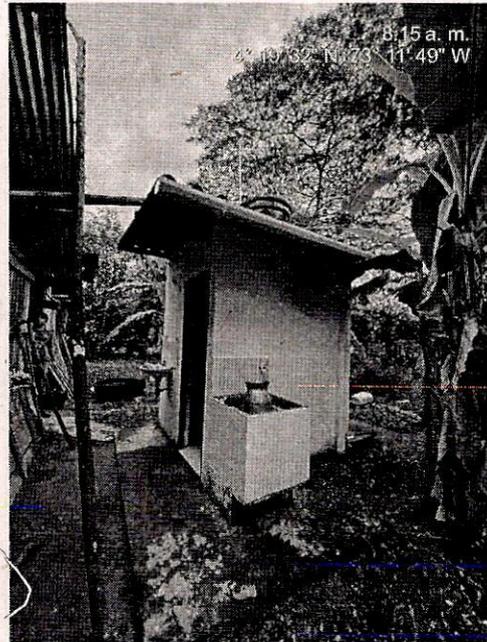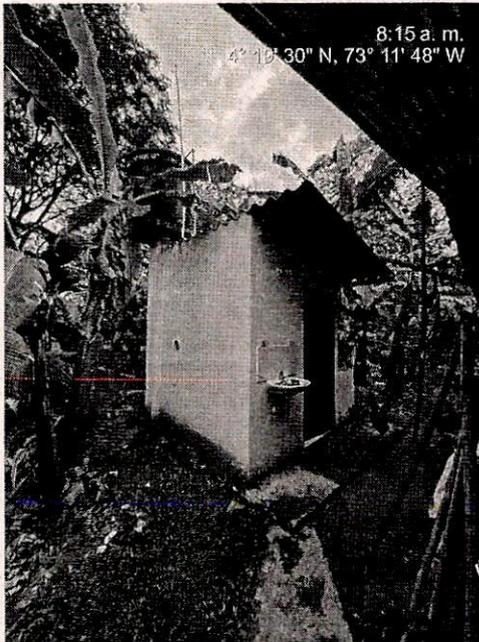



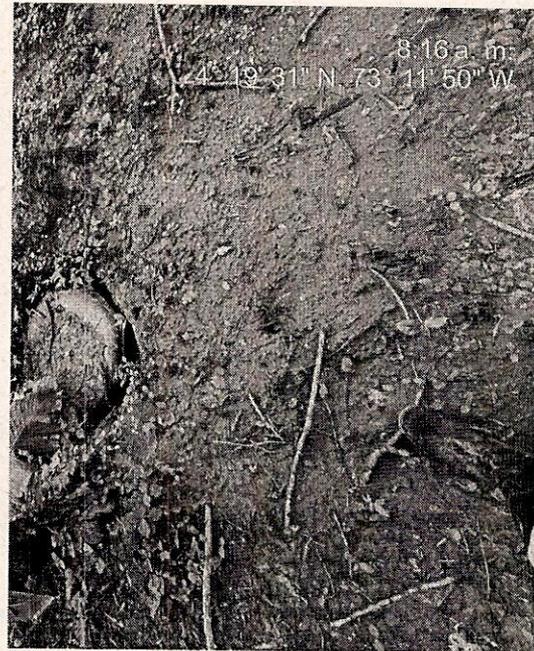
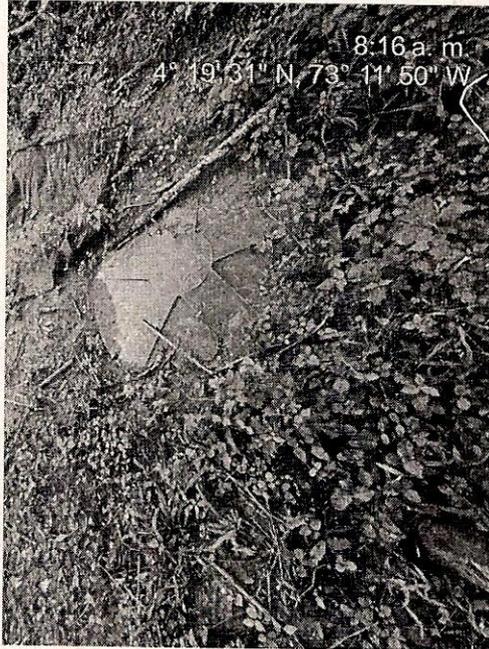






Observaciones

- La visita fue atendida por el Señor José Domingo Moreno, beneficiario del proyecto.
- En el desarrollo de la inspección visual, verificación de la construcción y funcionamiento de la unidad sanitaria, se identificó que la estructura de la unidad cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños y que la misma cuenta con suministro de agua y por ende funcionan con normalidad los cuatro puntos de agua, (Lavamanos, lavadero, ducha y sanitario).
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección e instalación de la trampa de grasas, esta no ultima, no se encuentra en funcionamiento. En cuanto al tanque séptico, tanque FAFA y campo de infiltración se identificó que solamente se sobrepusieron las tapas, que no existe ninguno de los tanques y mucho están en funcionamiento.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

20. RICARDO RUBIANO HOLGUIN -VEREDA QUIENQUITA - NO CUMPLE

COORDENADAS: N. 4°19'29"- W 73°9'59"

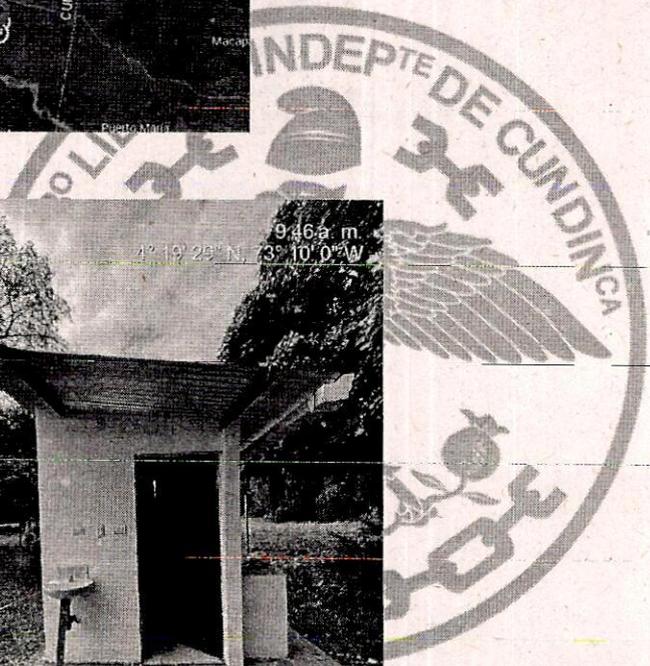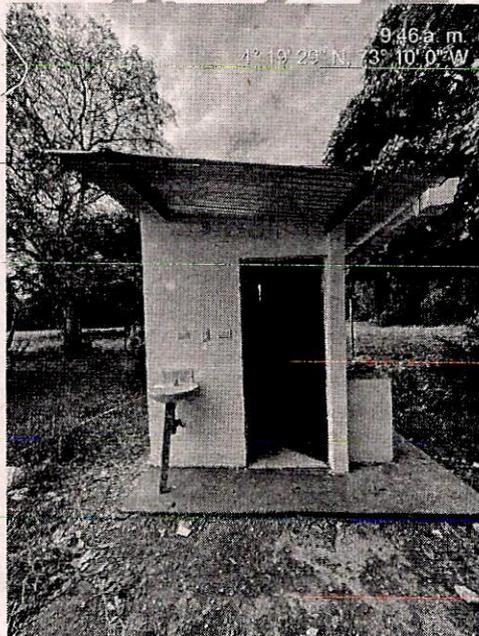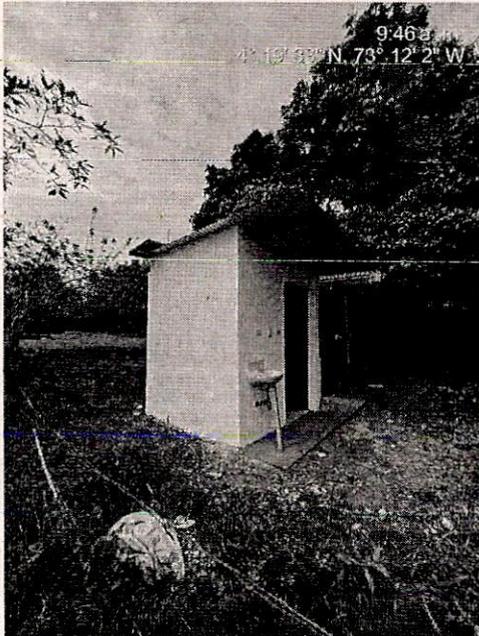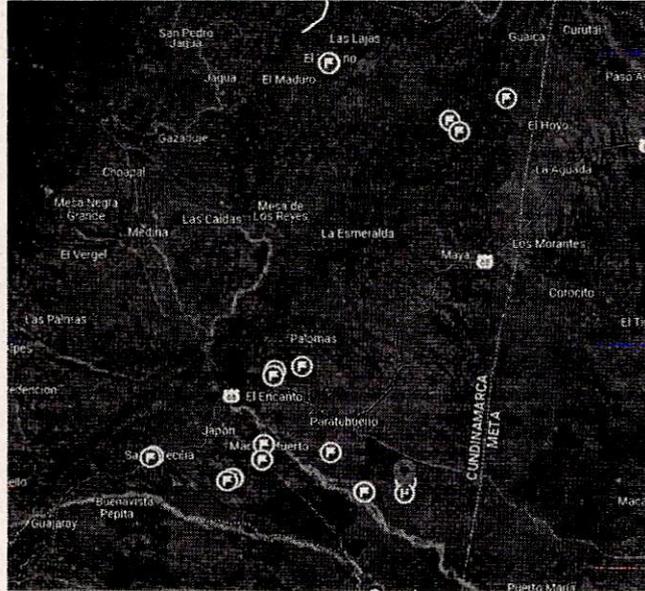

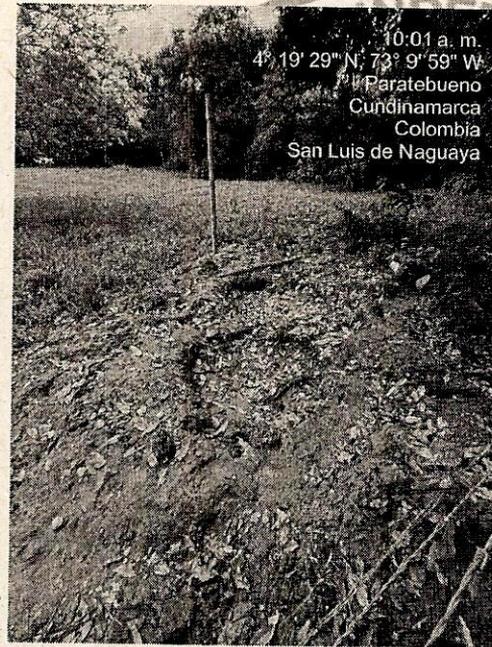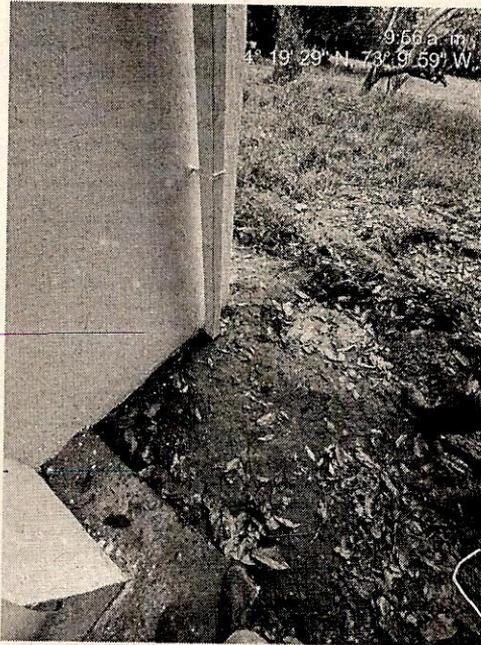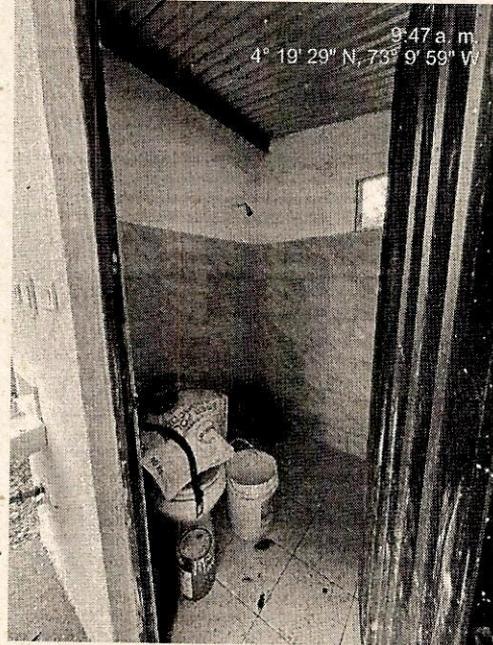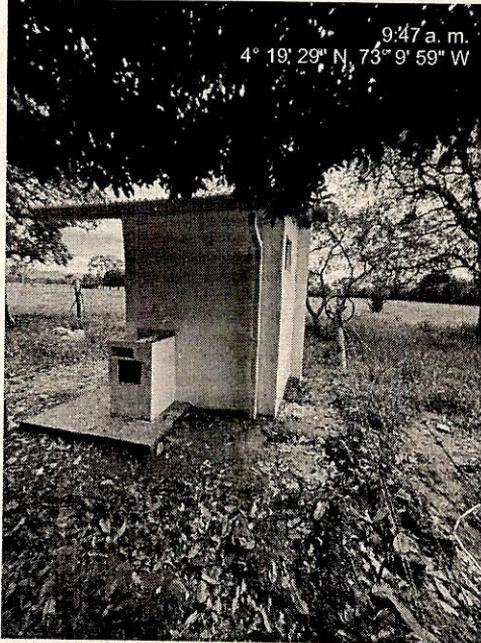


Observaciones





- La visita fue atendida por el Señor Ricardo Rubiano Holguín, beneficiario del proyecto.


- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la unidad sanitaria no fue construida en su totalidad, y que lo poco construido no cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños.
- La unidad sanitaria no cuenta con el tanque de almacenamiento, por lo tanto no fue posible constatar el funcionamiento de los 4 puntos de agua, el lavadero y su base no cumple con los diseños además de que quedó mal instalado, por otro lado, la cubierta está en otro material diferente al requerido y el pañete y terminación de la estructura es de pésima calidad.
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección, instalación de la trampa de grasas y tanques sépticos; sin embargo, no fue posible validar el funcionamiento. El campo de infiltración no se realizó.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

21. MIGUEL VAQUIRO LOZANO – VEREDA QUIENQUITA - **NO CUMPLE**

COORDENADAS: N. 4°19'58" - W. 73°10'3"

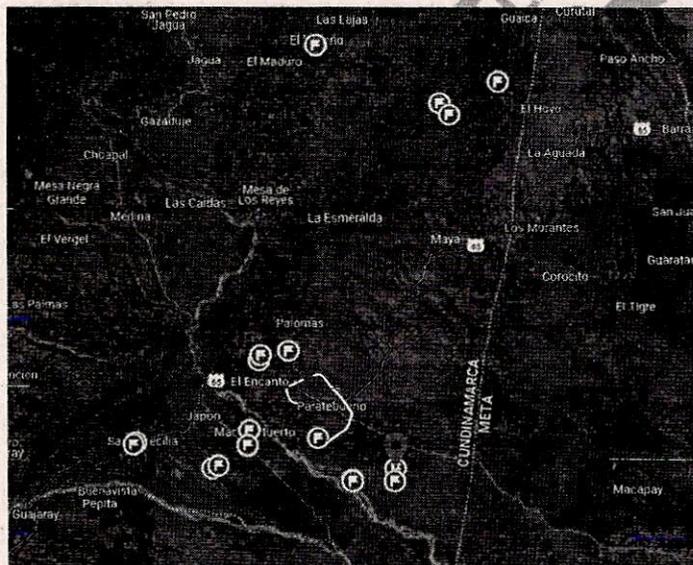


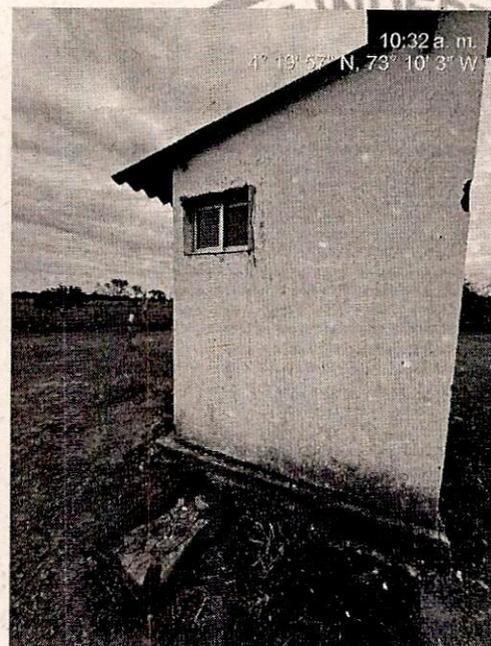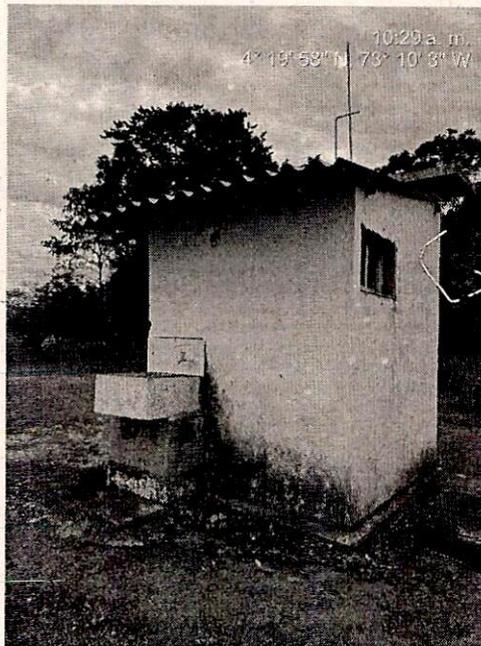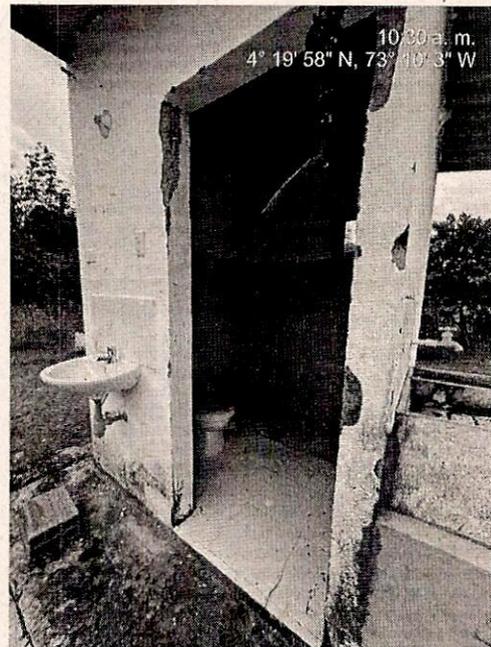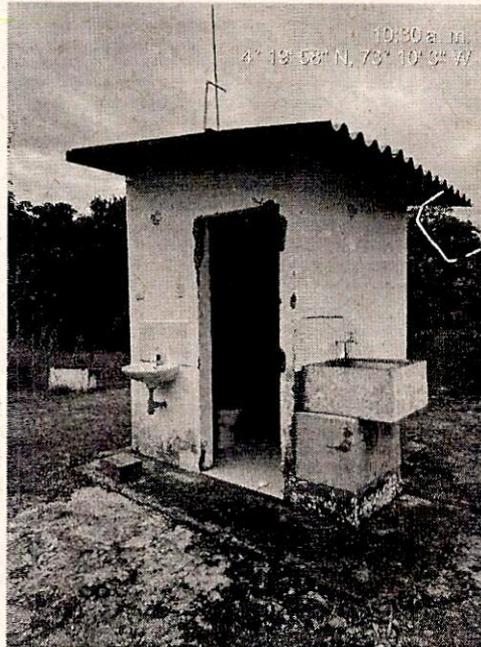

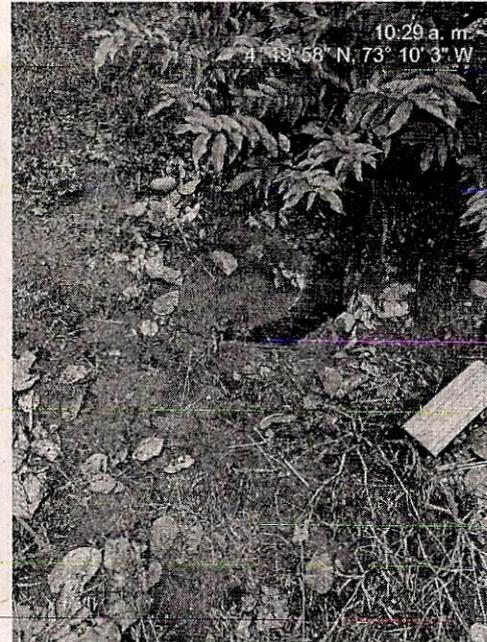




Observaciones



- En el desarrollo de la visita, no hubo ninguna persona que atendiera la misma.
- Tras realizar la inspección visual, se identificó que la unidad sanitaria no fue construida en su totalidad, y que lo poco construido no cumple con las especificaciones de conformidad con los diseños y que toda la estructura está en pésimas condiciones.
- La unidad sanitaria no cuenta con el tanque de almacenamiento, por lo tanto no fue posible constatar el funcionamiento de los 4 puntos de agua, el lavadero y su base no cumple con los diseños, además de quedar mal instalado, al igual la puerta no está instalada, tal y como se relaciona en las fotografías.
- Para el desagüe de la unidad sanitaria se evidenció la construcción de la caja de inspección, instalación de la trampa de grasas pero no fue posible validar el funcionamiento de las mismas. Los pozos sépticos al parecer se encuentran enterrados. El campo de infiltración se encuentra instalado pero sin conexión alguna.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.

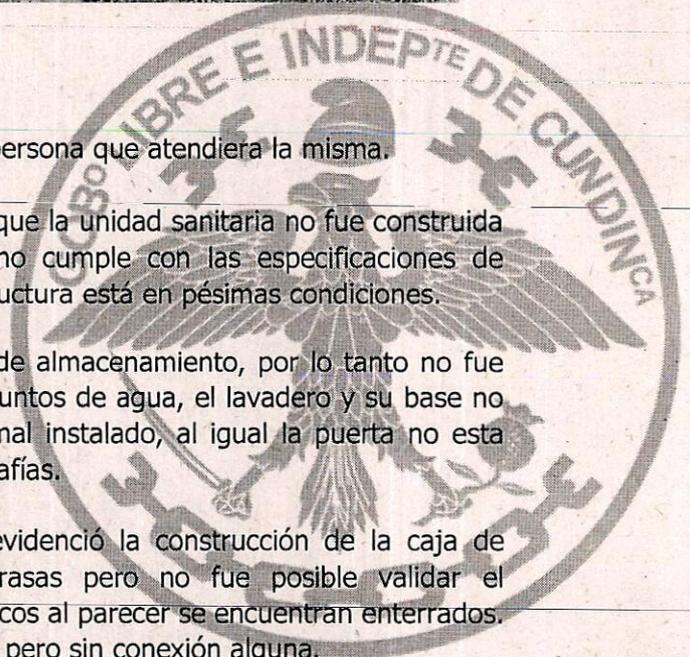

22. DUMAR GONZALEZ NARVAEZ – VEREDA CANDILEJAS - NO CUMPLE

COORDENADAS: N. 4°20'54" – W. 73°16'8"

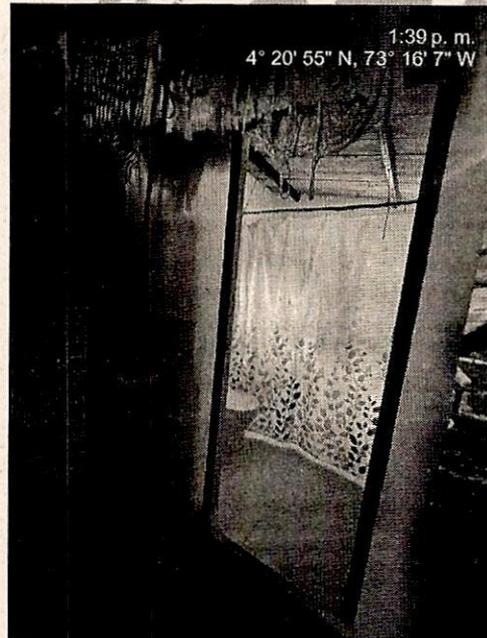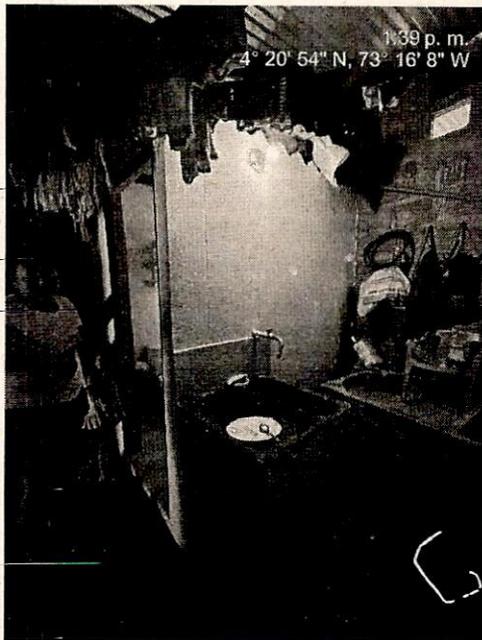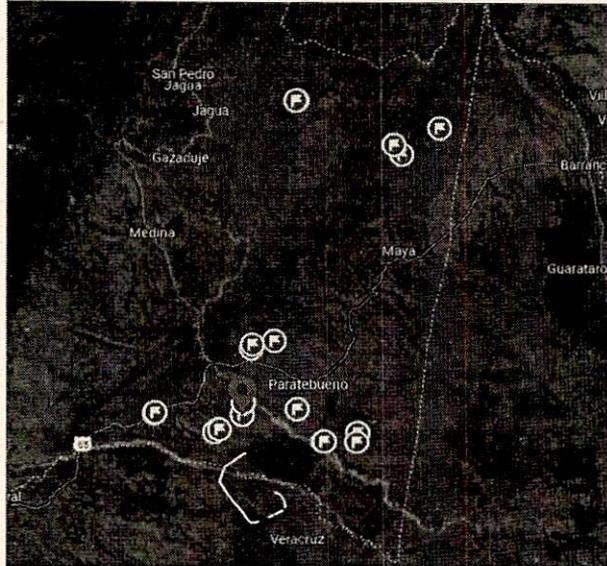

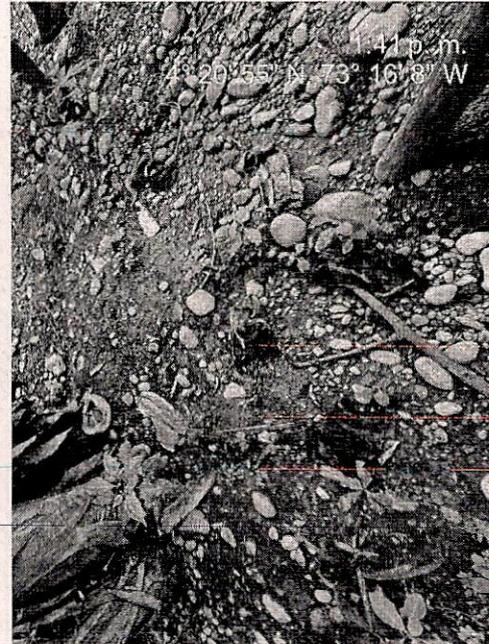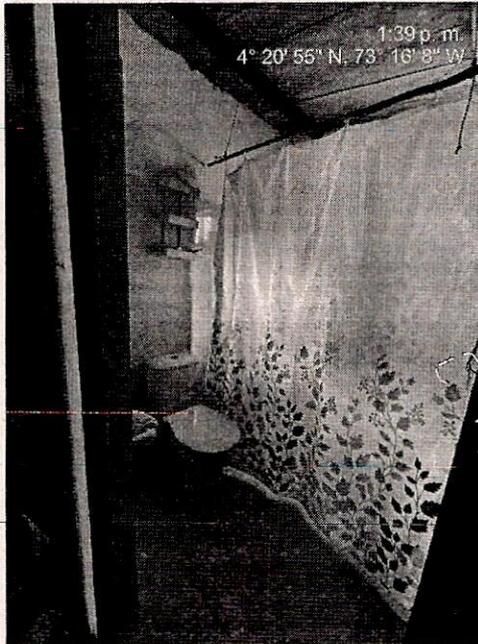



Observaciones


- La visita fue atendida por la Madelix Forero, esposa del señor Dumar Gonzales Narvaez.
- Tras realizar la visita, se identifico que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento. La señora Madelix indico que modifcaon la unidad, toda vez que la reacondicionaron al predio.
- Teniendo en cuenta las condiciones del predio, no fue posible acceder a la parte trasera del mismo para verfiicar la construccion de la caja de inspeccion, instalacion de la trampa de grasas, tanque septico, taque Fafa y campo de infiltracion. Al interrogar sobre los mismos, la señora indico que todos fueron instalados por el contratista a excepcion del campo de infiltracion, y que estos, se encuentran en funcionamiento y enterrados para evitar malos olores.
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.



23. YULEIDY YADIRA ARBELAEZ – VEREDA CANDILEJAS - NO CUMPLE

COORDENADAS: N. 4°20'55" – W. 73°16'8"

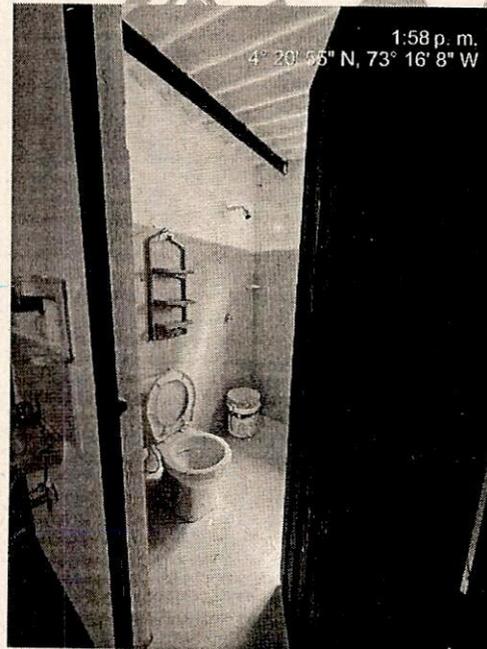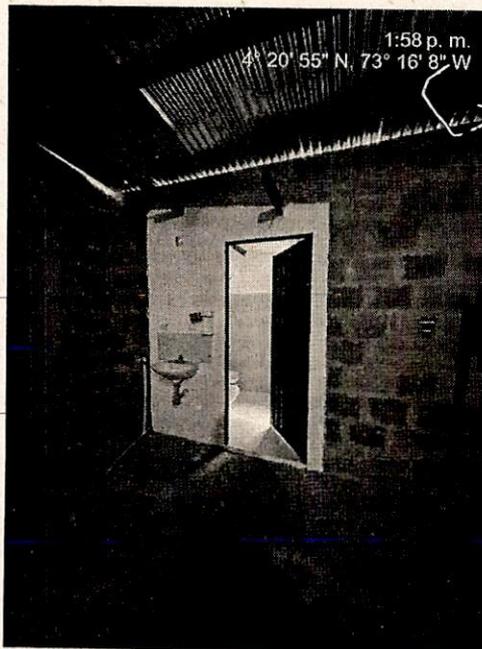

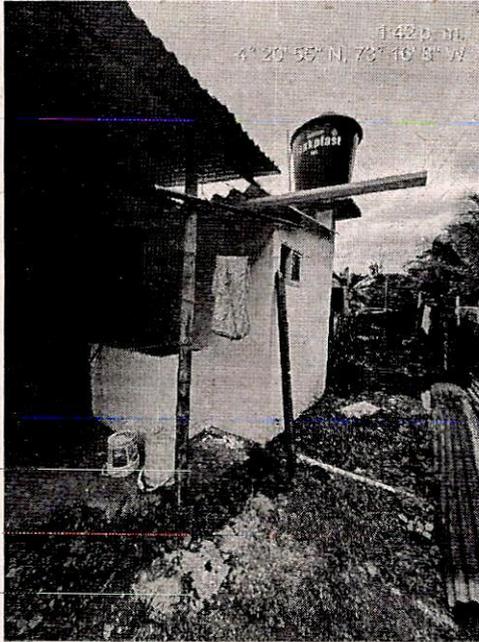

Observaciones

- La visita fue atendida por la Madelix Forero, vecina de la señora Yuleidys Arbelaez.
- Tras realizar la visita, se identifico que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento. La señora Madelix indico que al igual que ellos, la señora yuleidys modifico la unidad y la reacondiciono a la necesidades del predio.
- Al ingresar al predio, se verifico la construccion de caja de inspeccion, trampa de grasa, tanque septico, tanque FAFA y campo de infiltracion, de los cuales no fue posible corroborar la instalacion y funcionamiento de los mismos; sin embargo, la señora Madelix indico que los tanques septicos se encuentra enterrados.
- No se instalo la bajante en PVC
- En el marco de la visita se llevó a cabo una validación de la unidad sanitaria a través de un formato, el cual se anexa al presente informe.


En cuanto a la visita del beneficiario **REINABE GUTIERREZ – VEREDA LA LIBERTAD**, no fue posible realizarla, toda vez que, las condiciones climáticas que se han dado en el municipio de Paratebueno en la última semana, han afectado la vía y ha generado asentamiento en las vías y crecimiento de los caños, por lo tanto, las condiciones no son óptimas para el tránsito de vehículo y personal.

CONCLUSIONES

- Tras culminar la diligencia y realizar el consolidado, se puede determinar que el contratista de obra, PRANO INGENIERIA SAS no construyó la totalidad de las unidades sanitarias en el municipio de Paratebueno y por lo tanto no hubo cumplimiento en su totalidad al alcance y objeto contractual.
- Que el contratista de obra PRANO INGENIERIAS SAS, desarrollo diversas actividades por cada uno de los beneficiarios, de las cuales, 5 unidades sanitarias son consideradas de pago, toda vez que, fueron construidas y terminadas en su totalidad, según lo evidenciado en campo y manifestado por los usuarios.
- Las unidades sanitarias sujetas de pago corresponden a la de los beneficiarios Elsa Savedra, Noelis Vaquiro, Humberto Hernández, Hernando Baquero y Marco Fidel Diaz.
- Que las unidades sanitarias que se pueden considerar para pago del frente de Paratebueno en el marco del contrato EPC-PDA-O-358-2019, representan un 20,83% de avance.
- Cabe resaltar que las unidades sanitarias que fueron construidas, se realizaron sin la supervisión de una interventoría, por lo tanto, para el reconocimiento del pago de las mismas y que están relacionadas en el ítem anterior, se deberá entregar por parte del contratista informe detallado que permita corroborar el desarrollo de todas y cada una de las actividades y condiciones técnicas pactadas y exigidas en los diseños y el contrato de obra EPC-PDA-O-358-2019.
- Desde la Dirección de interventoría, se advierte que si bien es cierto que hay avance en algunas de las unidades, estos no cumplen con los requisitos técnicos requeridos y por lo tanto, no pueden ser recibidas por la entidad, adicional se advierte que las obras adelantadas se efectuaron posterior a la fecha de terminación del contrato.


LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ
Directora de Interventoría
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP

Elaboró: Brayan Camillo Bermúdez / Profesional de apoyo Dirección de Interventoría

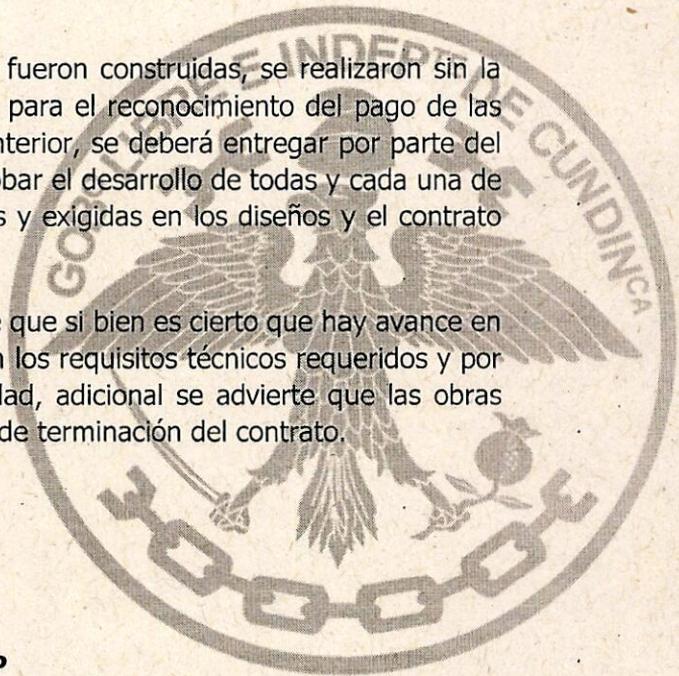



Fecha	16 de Junio de 2024
Municipio	Para le bueno
Contrato de obra	EPC-PDA-O-358-2019.
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Elsa Saavedra
Telefono	316 541 9153
Cedula	39.529.452
Vereda	Santa Cecilia


	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

La beneficiaria afirma que el sistema septico y campo de infiltracion se encuentran instalados. Se dice una piscina. Unidad en funcionamiento

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Brayan Bumedor	CATALINA RIOS ARIAS

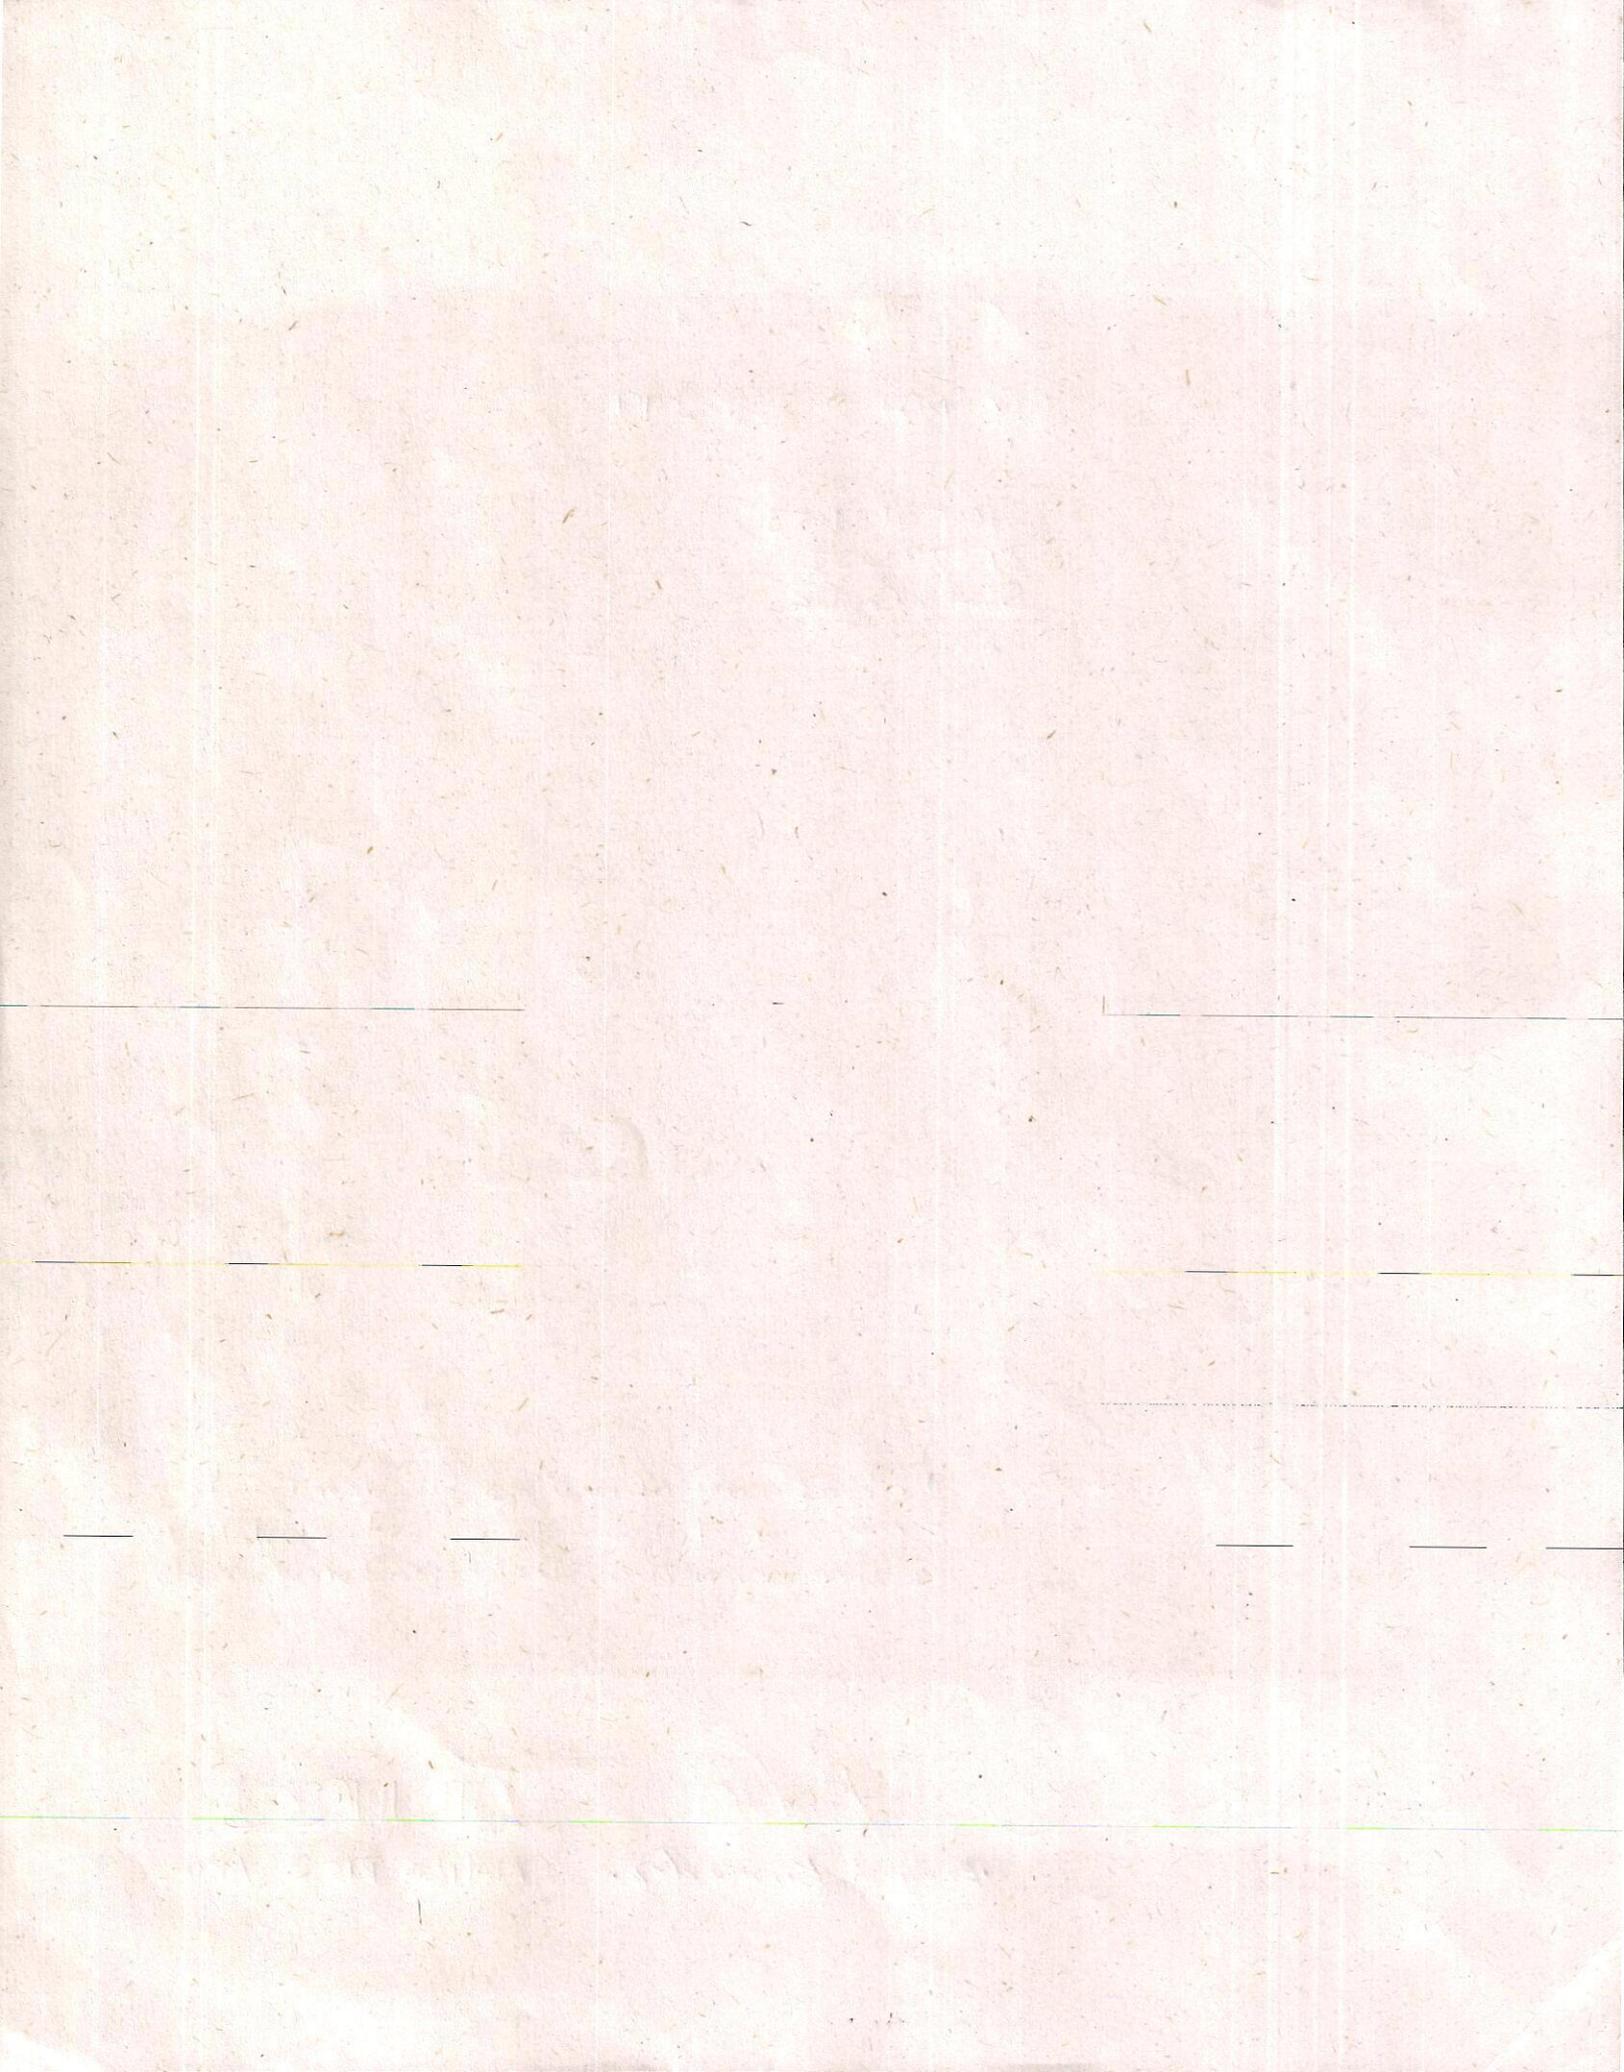



Fecha	Junio 2024
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPCPDA-358-2019
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Humberto Hernandez
Telefono	
Cedula	4.894.791
Vereda	Rocason Bajo

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

El beneficiario afirma que al sistema septico queda instalado sin embargo lo taparon instalando placa en concreto. Unidad en funcionamiento. Beneficiario modifico trampa de grasas.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Humberto Hernandez		
Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Bayan Beron	Catalina Rios - Anas.



Fecha	Junio 2024
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPC-POA-0-358-2019
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Marlo Fidel Diaz
Telefono	3178334895
Cedula	11281016
Vereda	Candilejas

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

Beneficiario afirma que tanques Septicos y campo de infiltracion se encuentran enterrados.
 *Unidad En funcionamiento

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Brajan Bermudez	Catalina ELIOS ARIAS



Formato De Visita Para Revision De Unidades Sanitarias



Fecha	Junio 2024
Municipio	Pamplona
Contrato de obra	EPC-PDA-O-358-2019
Contrato De Interventoría	
Nombre Del Beneficiario	Noelis Vajuro
Telefono	320 343 8816
Cedula	21.180.766
Vereda	Quiengota

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

El beneficiario indica que retiro la trampa de grasas y tapo los pozos septicos, los cuales se encuentran enterrados y nunca en funcionamiento

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Noelis Vajuro		
Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Bryan Bermudez	Catalina Pios Arias

THE
MUSEUM
OF
THE
CITY OF
BOSTON

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

THE
MUSEUM
OF
THE
CITY OF
BOSTON

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



Formato De Visita Para Revision De Unidades Sanitarias



Fecha	Junio 2024
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPC-PDA-0-358-2014
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Hernando Jaquero
Telefono	321 488 5872
Cedula	7.491.852
Vereda	Quenqita

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES
 El beneficiario indica que los pozos septicos y campo de infiltracion se encuentran enterrado y el los tapos, lavamanos la manguera cristalino. Unidad en funcionamiento.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Bryan Bermudez	Catalina Pios Andes



Fecha	Junio 2014
Municipio	Parateboeno
Contrato de obra	EPC-POA-O-358-2014
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Loz Mary Sanchez
Telefono	
Cedula	
Vereda	Santa Cecilia

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico		X	Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion		X	Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

No hubo quien atendiera la visita.
Tras inspeccion, se identifico la construccion de la cqueta y el funcionamiento sin embargo, el sistema septico No. No se identifico instalacion

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC Bryan Bermudez	Firma Secretaria De Ambiente Catalina Rojas Arias





Fecha	Junio 2024.
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPC-POA-03358-2019
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Sil Arivaldo Betancourt.
Telefono	
Cedula	
Vereda	Boquerón Bajo

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico		X	Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

No hubo quien atendiera la visita. Tras la inspeccion, la trampa de grasas en campo pero no funciona. No fue posible identificar pozos septicos.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

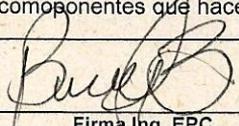Firma Beneficiario	 Firma Ing. EPC Bryan Bermudez	 Firma Secretaria De Ambiente Catalina Rios Arias
--------------------	---	--

6



Fecha	Junio 2024
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	FPC-PDA-O-358-2014
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Carolina hernandez
Telefono	
Cedula	
Vereda	Boqueron Bajo

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion		X	Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

El beneficiario afirma que los pozos cisterna instalados; sin embargo, construyeron placa de concreto encima de ellos. La trampa de grasas no esta conectada ni funciona.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Carolina Hernandez		
Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC Bryan Bermudez	Firma Secretaria De Ambiente Catalina Rios Ariza



Formato De Visita Para Revision De Unidades Sanitarias



Fecha	JUNIO 2021.
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPC-PA-A-0-388-2019.
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Claudia Mayerly Ortiz
Telefono	
Cedula	
Vereda	Vereda Boqueron Bajo.

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC		X
Pozo Septico		.	Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		.	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		.	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion		X	Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Duchá 1 Und		X
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

La unidad sanitaria no cuenta con cubierta delante y canal en PVC. Trampa de grasas y pozos septicos en campo, pero no estan conectados y no funcionan. No hubo quien atenderu visita.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario		Firma Ing. EPC		Firma Secretaria De Ambiente	
			Cristian Bermudez		Catalina Rios Arias



Formato De Visita Para Revision De Unidades Sanitarias



Fecha	JUNIO 2014
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	ERC-PDA-U-358-2014
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Otoniel montano
Telefono	301 411 0110
Cedula	11281119
Vereda	Europa

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua		X	Instalacion De Puerta		X
Tanque Elevado De 500 lts		X	Instalacion De Canal PVC		X
Pozo Septico		X	Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica		X
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und		X
Caja De Inspeccion		X	Salida Para Toma doble 1 Und		X
Instalacion Punto De Agua 4		X	Instalacion De Sanitario 1 Und		X
Puntos Desague 3		X	Instalacion De Lavamanos 1Und		X
Instalacion De Enchape Muro		X	Instalacion De Accesorios 1 Und		X
Instalacion De Enchape Piso		X	Instalacion De Lavadero		X
Instalacion De Ventana		X	Instalacion De Ducha 1 Und		X
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und		X

OBSERVACIONES El beneficiario cuenta con material, pero la Unidad Sanitaria no esta construida.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Otoniel montano	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Brayan Kermutz	Catalina Rio Aricas

6



Formato De Visita Para Revision De Unidades Sanitarias



Fecha	Junio 2024
Municipio	Paratebuena
Contrato de obra	
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Jose Raul MatPica
Telefono	312 452 3593
Cedula	3037932
Vereda	Europa

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua		X	Instalacion De Puerta		X
Tanque Elevado De 500 lts		X	Instalacion De Canal PVC		X
Pozo Septico		X	Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica		X
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und		X
Caja De Inspeccion		X	Salida Para Toma doble 1 Und		X
Instalacion Punto De Agua 4		X	Instalacion De Sanitario 1 Und		X
Puntos Desague 3		X	Instalacion De Lavamanos 1Und		X
Instalacion De Enchape Muro		X	Instalacion De Accesorios 1 Und		X
Instalacion De Enchape Piso		X	Instalacion De Lavadero		X
Instalacion De Ventana		X	Instalacion De Ducha 1 Und		X
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und		X

OBSERVACIONES

El Beneficiario Tiene el material en el lugar, Pero no se ha construido la unidad sanitaria.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Brayan Bernier	Catalina Pios Arias



Fecha	JUNIO 2014
Municipio	Paratebuena
Contrato de obra	EPC-PDA-0-358-2014.
Contrato De Interventoría	
Nombre Del Beneficiario	Rafael Linarel Lozano
Telefono	313 384 5439.
Cedula	3.099.578
Vereda	Brasilid.

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC		X
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

La esposa del Beneficiario indica que el sistema Septico esta enterrado. No se identifica trampa de grasas, ni la instalacion de las bajantes, falta Base del lavadero.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

<i>Gloria Alicia</i> Firma Beneficiario	<i>Bryan</i> Firma Ing. EPC Bryan Bermudez	<i>Catalina</i> Firma Secretaria De Ambiente Catalina Rios Ancas
--	--	--



Fecha	Junio 2024
Municipio	Paratebuano
Contrato de obra	EPC-POA-0-352-2019
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Edilberto Mejia
Telefono	3208586636
Cedula	11280421
Vereda	Quienquita

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

Trampa de grasas se encuentra instalada pero no funcional. Beneficiario no ha conectado el suministro de agua, Roseta interna suelta.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Edilberto Mejia		
Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Bryan Bermudez	Catalina Pios Arias



Fecha	30 de Junio 2014
Municipio	Parate bueno
Contrato de obra	EPC-POA-0-358-2014.
Contrato De Interventoría	
Nombre Del Beneficiario	Salvador Calderon
Telefono	
Cedula	7060134
Vereda	Caño rito

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC		X
Pozo Septico		X	Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

la unidad sanitaria fue modificada en diseño la cubierta no cumple con las especificaciones técnicas los pozos septicos fueron instalados, trampa de grasas no fue instalada.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

 Firma Beneficiario	 Firma Ing. EPC Bryan Bermudez	 Firma Secretaria De Ambiente Catalina Rios Ariza
------------------------	--------------------------------------	---



Fecha	Junio 2024
Municipio	Pavatehuena
Contrato de obra	EPCE PDA-0-358-2014
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Guillermo Calderon
Telefono	3133108159
Cedula	1071889667
Vereda	Aguas Calientes

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua		X	Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico		X	Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero		X
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

Trampa de grasas No esta en funcionamiento al igual que los pozos septicos, Unidad Sanitaria Sin servicio de agua

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de más componentes que hacen parte de esta.

Guillermo Calderon Firma Beneficiario	 Firma Ing. EPC	 Firma Secretaria De Ambiente Catalina Pios Arias.
--	--------------------	--



Fecha	Junio 2021
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPC-POA-0-358-2019
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Flor maria martinez
Telefono	
Cedula	
Vereda	Palomas Caño Claro

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

El lavamanos quedo mal instalado, instalacion de los accesorios electricos mal instalados, parte de la unidad sanitaria no es optima. Atiende la visita el esposo de la Señora Flor maria.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
	Bryan Bermudez	Catalina Rios Arias



Fecha	Junio 2024
Municipio	Puratebano
Contrato de obra	EPC-ODA-0-358-2019.
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Jose Domingo Moreno
Telefono	
Cedula	1.017.721
Vereda	Vereda Quienquito

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X	X	Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	.		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	.		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

los pozos septicos no estan instalados, trampa de grasas en campo pero no funciona. Correccion de pañet.


NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Beneficiario No firma. Se registra con cedula.

Firma Beneficiario

[Signature]
Firma Ing. EPC
[Signature]

[Signature]
Firma Secretaria De Ambiente
Catalina Rios Arias.

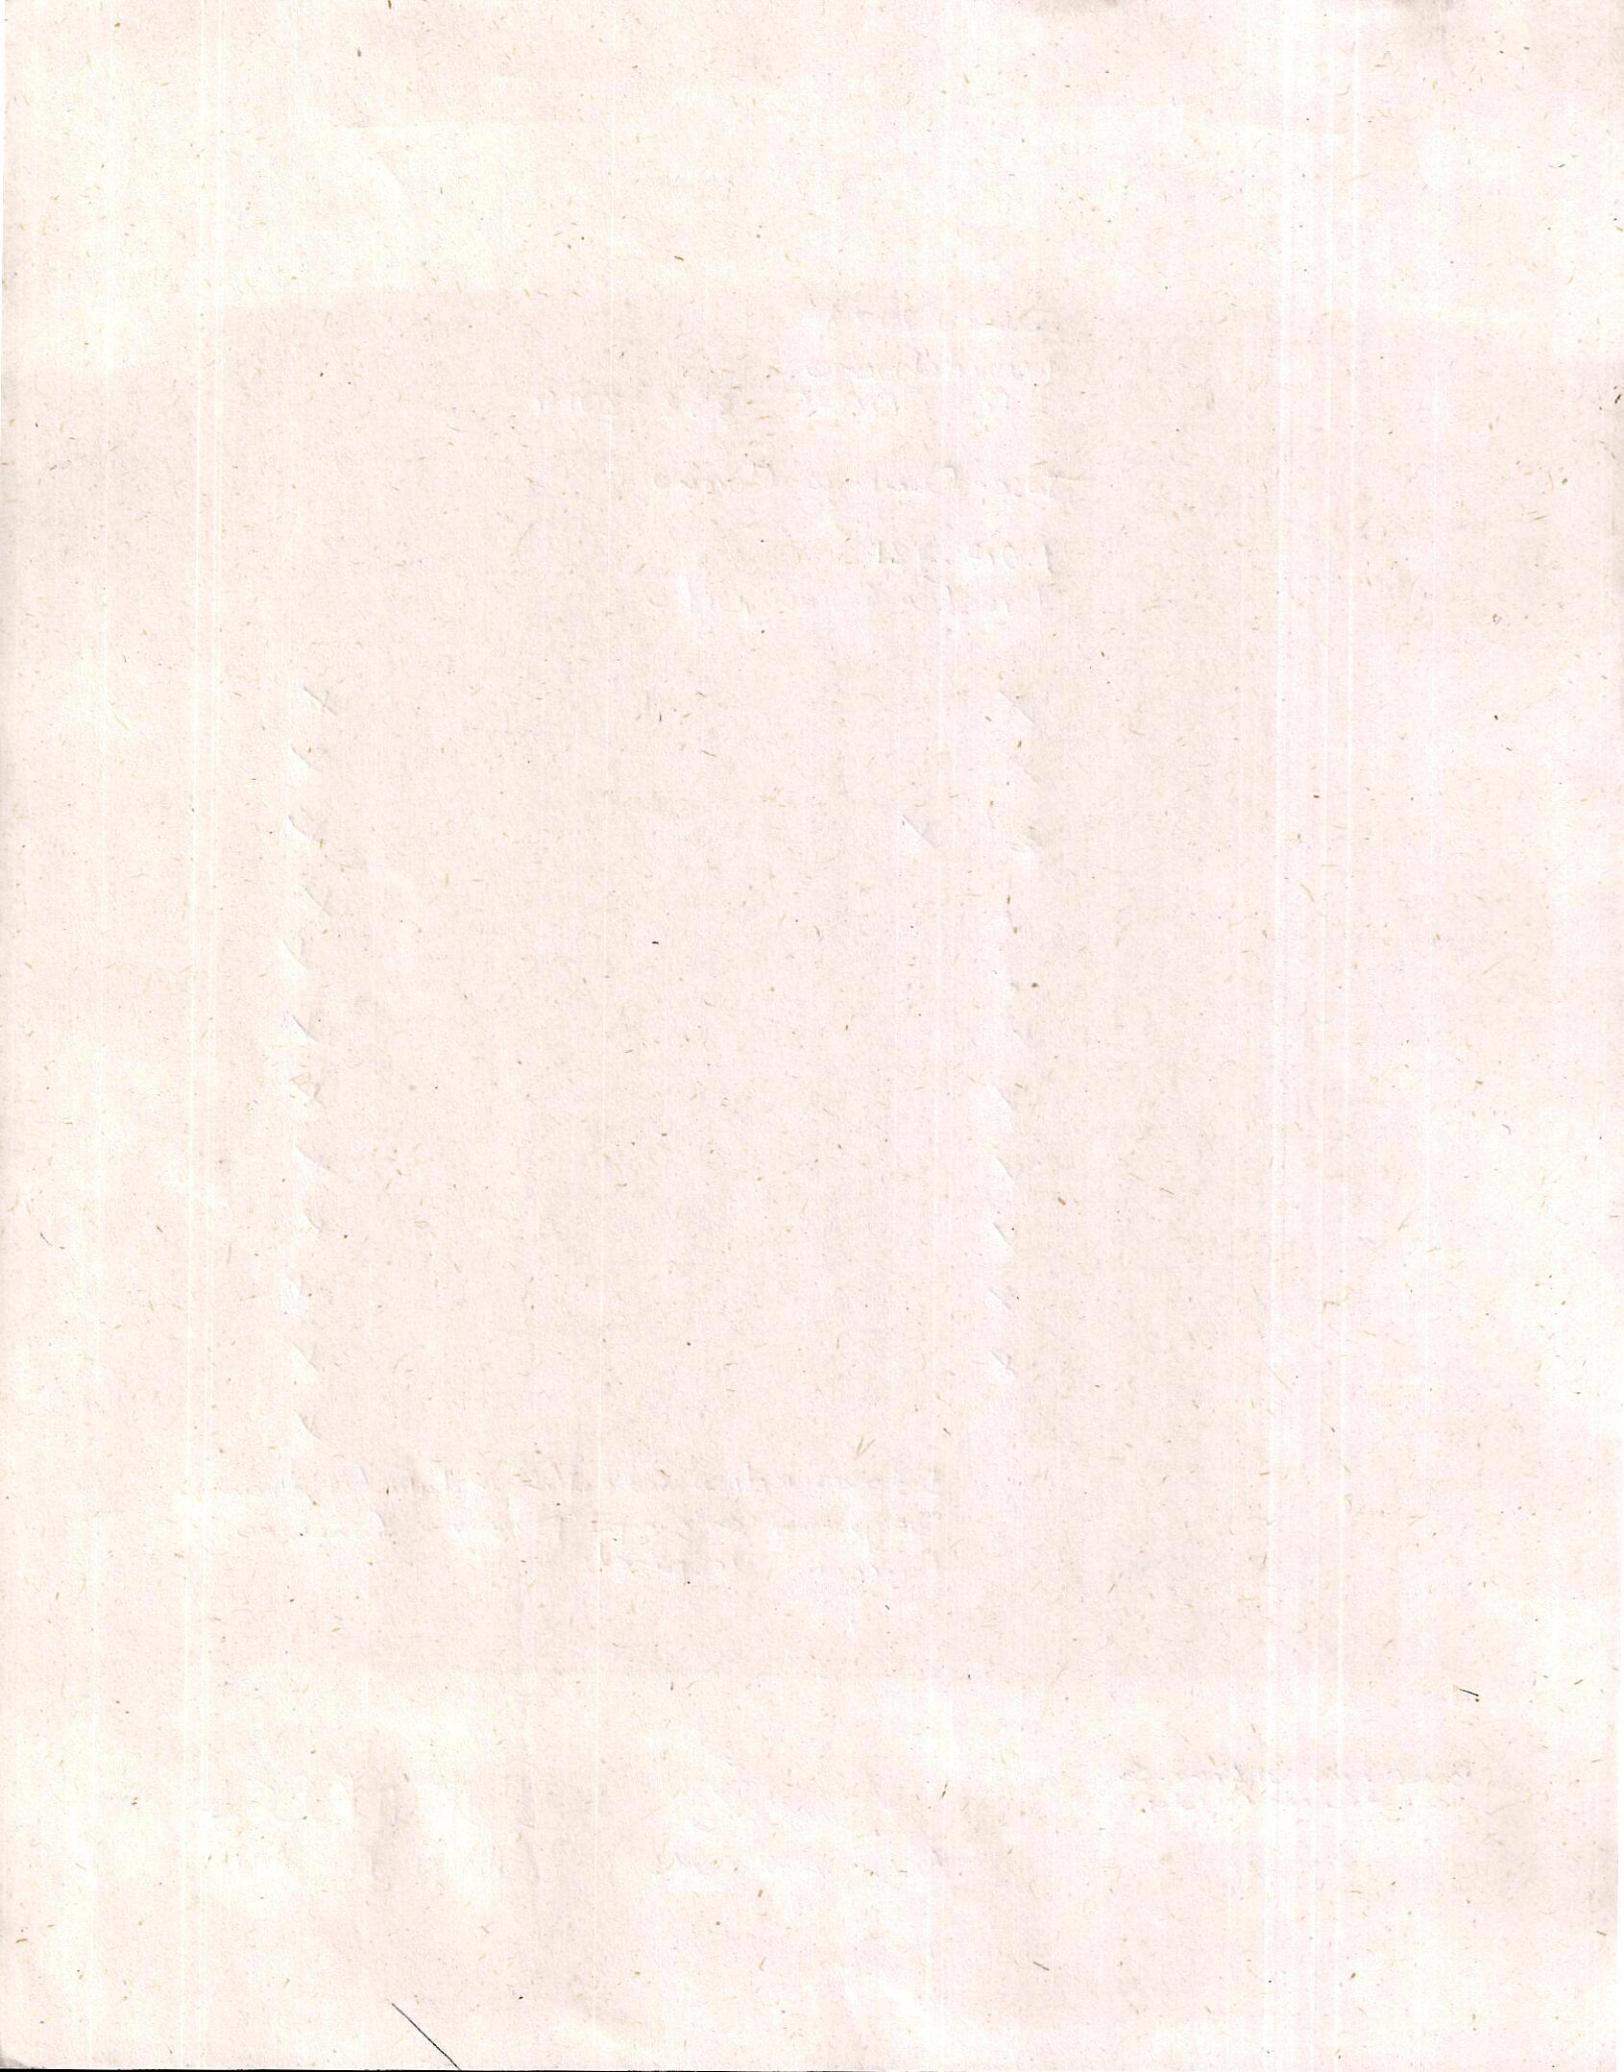



Fecha	JUNIO 2021
Municipio	Paratebuena
Contrato de obra	EPC-POA-0-358-2019.
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Ricardo Rubiano
Telefono	
Cedula	17343445
Vereda	Quienquita.

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua		X	Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts		X	Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und		X
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

la estructura y placa de cimentación no cumple con las especificaciones de los diseños, la cubierta es Teja en zinc, el lavadero no cumple con las especificaciones. El estado de la Unidad no es óptimo

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC Bryan Bermeo	Firma Secretaria De Ambiente Catalina Rios Arias



Fecha	Junio 2024
Municipio	Parateboeno
Contrato de obra	EPC-PPA-0-358-2019
Contrato De Interventoría	
Nombre Del Beneficiario	Miguel Vazquez Lozano
Telefono	
Cedula	
Vereda	Quequita

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua		X	Instalacion De Puerta		X
Tanque Elevado De 500 lts		X	Instalacion De Canal PVC		X
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion	X		Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero		X
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

Unidad en abandono, no cuenta con las condiciones optimas para su funcionamiento. No tiene tanque almacenamiento, no tiene puerta, pozos y trampas se encuentran en campo pero no funcionan. Agrietamiento.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Firma Beneficiario		Firma Ing. EPC		Firma Secretaria De Ambiente
	Brayan Bermejo		Catalina Rios Arias	



Fecha	JUNIO 2024
Municipio	Paratebueno
Contrato de obra	EPC-POA-0-358-2014
Contrato De Interventoría	
Nombre Del Beneficiario	Domar Gonzales Narvaez
Telefono	316 605 4494
Cedula	11.281.07
Vereda	

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC	X	
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas	X		Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion	X		Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

La esposa del beneficiario afirma que retiraron la cubierta y las bajadas ya que reacomodaron el espacio. Caja de inspeccion, trampas de grasas enterecho

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Madelix Foxero Barreto

Firma Beneficiario

Firma Ing. EPC
Bryan Bermudez

Firma Secretaria De Ambiente
Catalina Rios Arias



Fecha	JUNIO 2014
Municipio	Parateboeno
Contrato de obra	EDC-POA-0-358-2014
Contrato De Interventoria	
Nombre Del Beneficiario	Yuleida Yadera Arbelaez
Telefono	
Cedula	
Vereda	Vereda Candilejas

	SI	NO		SI	NO
Punto Conexión De Agua	X		Instalacion De Puerta	X	
Tanque Elevado De 500 lts	X		Instalacion De Canal PVC	X	
Pozo Septico	X		Instalacion De Bajante PVC		X
Campo De Infiltracion		X	Acometida Monofasica	X	
Trampa De Grasas		X	Salida Lampara Con Roseta 3 Und	X	
Caja De Inspeccion		X	Salida Para Toma doble 1 Und	X	
Instalacion Punto De Agua 4	X		Instalacion De Sanitario 1 Und	X	
Puntos Desague 3	X		Instalacion De Lavamanos 1Und	X	
Instalacion De Enchape Muro	X		Instalacion De Accesorios 1 Und	X	
Instalacion De Enchape Piso	X		Instalacion De Lavadero	X	
Instalacion De Ventana	X		Instalacion De Ducha 1 Und	X	
			Instalacion De Rejilla De Piso 1 Und	X	

OBSERVACIONES

Atiende la vecina de Dora Yuleida, al inspeccionar la unidad, esta no cuenta con caja de inspeccion, trampa de grasas, los pozos septicos quedaron enterrados. Beneficiario modifico lavadero.

NOTA: Se deja constancia que la unidad sanitaria se encuentra en funcionamiento con el sistema septico, sistema de distribucion, y los de mas componentes que hacen parte de esta.

Madelix Foreso Barreto.		
Firma Beneficiario	Firma Ing. EPC	Firma Secretaria De Ambiente
		Catalina Rios Arias

