

CENTRO DE CONCILIACIÓN CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA

TIPO DE SOLICITUD:	
RADICACIÓN SOLICITUD DE CONCILIACIÓN: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE INFORMACIÓN: PETICIÓN, QUEJA, RECOMENDACIÓN, FELICITACIÓ	DN:
No. De RADICADO: FECHA DE LA SOLICITUD: CONCILIADOR DESIGNADO: CÓDIGO: 021 - 2025 17 de agosto Nerida Ram 60.252.77	
Nombre Convocante (Persona Natural o Persona Jurídica): Documento De Identidad:	Placielo Rincon Chaves 13.354.743
Nombre Convocado (Persona Natural o Persona Jurídica): Documento De Identidad:	Trasan Plus SAS y chos
En caso d	le SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN:
Por favor, describa a continuación los documentos reque	
En caso de RADICACIÓN SOLICITUD DE CONCILIA	CIÓN, (el funcionario que recibe debe colocar el número de anexos):
Nombre del solicitante ¹ : Número de documentación:	*

CON-FO-25

Página

1 de 1

Versión

01

¹ Para el caso de documentación del Centro de Conciliación es necesario que acredite ser sujeto directo del trámite o tener poder debidamente autenticado para solicitar la información, lo anterior conforme con disposiciones de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales."



CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA Nit. 890.503.097-2 RECIBO No. S000131215

Nro. operación. 01-MILAGROS-20250811-0001 Nro. liquidación. 251690 Fecha y hora. 2025-08-11 - 16:43:09

> Recibo expedido en forma virtual Nro. recuperación. UTGTYK Cajero: MILAGROS

Nombre: RINCON CHAVES PLACIDO

Identificacion: 13354743

Dirección: CARRERA 7 NO.8A-23 LOTE/5

Teléfono: 3156798706

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/ins	Valor
1	05020003	CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$353,458	2025		\$353,458.00
1	04040035	IVA	\$353,458			\$67,157.00
				Val	or Total	\$353,458
				Val	or IVA	\$67,157
				Val	or NETO	\$420,615
Forma	de Pago					
Pago e	en Efectivo	. \$420,615				

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico placidow21@hotmail.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 3330333569






Señores:

CENTRO DE CONCILIACION CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA **E. S. D.**

PLACIDO RINCON CHAVES, mayor de edad, vecino del municipio de Pamplona, identificado con la cédula de ciudadanía como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a favor del señor CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 88.032.686 de Pamplona (Norte de Santander) y tarjeta profesional N° 173.385 del C. S. de la J, para que inicie y lleve hasta su culminación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL para iniciar en caso de no lograrse un acuerdo en la audiencia de conciliación, DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL con el fin de obtener que se condene a las partes convocadas a pagarme la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000 M/cte) por concepto de perjuicios ocasionados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el día treinta (30) de enero de 2024, en el que estuvo involucrada la buseta de placas TSJ-046, número interno 402 de la empresa TRASAN PLUS SAS, así como la suma de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000 M/cte) por concepto de gastos de transporte, malestar e inconvenientes derivados del mismo, la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$1.820.000 M/cte) correspondientes a los gastos de peritaje en los que se incurió, y finalmente el valor de los gastos ocasionados por la presente conciliación, con citación de los señores LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, identificada con NIT. 860.028.415-5; TRASAN PLUS SAS identificada con NIT.901.085.090-6 e IVAN TELLEZ AYALA, identificado con C.C. No. 88.254.363, este último en calidad de propietario del automotor de servicio público.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para presentar nulidades procesales, control de legalidad, conciliar, no conciliar, proponer fórmulas de arreglo, transigir, recibir, desistir, acordar, ejecutar, sustituir, reasumir, interponer recursos, presentar objeciones, y en general todas las gestiones encaminadas al cabal cumplimiento del mandato y las demás consagradas en el artículo 77 del C.G.P. De conformidad con lo establecido en la ley 2213 del 2022, me permito informar a este despacho, el correo electrónico que posee mi abogado en el registro nacional de abogados es cesarcontreras 633@hotmail.com y el de los suscrito: placidow21@hotmail.com.

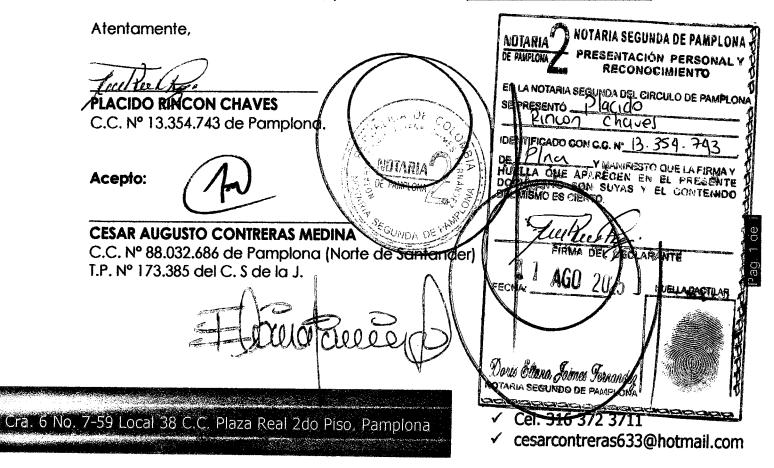



Señores:

CENTRO DE CONCILIACION CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA E. S. D.

Ref.- Solicitud Conciliación como requisito de procedibilidad para iniciar Demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual

Convocante: PLACIDO RINCON CHAVES

Convocados: .- LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO

COOPERATIVO
.- IVAN TELLEZ AYALA
.- TRASAN PLUS SAS

El suscrito, CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEDINA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88.032.686 de Pamplona, abogado titulado portador de la tarjeta profesional número 173.385 del C S de la J, investido de facultades suficientes para este fin en virtud del poder que me ha otorgado PLACIDO RINCON CHAVES, domiciliado en la ciudad de Pamplona Norte de Santander, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.354.743 de Pamplona, presento antes ustedes SOLICITUD DE CONCILACION como requisito de procedibilidad, previo a iniciar DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL contra LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, identificada con NIT. 860.028.415-5; TRASAN PLUS SAS identificada con NIT.901.085.090-6 e IVAN TELLEZ AYALA, identificado con C.C. No. 88.254.363 de conformidad con los siguientes,

HECHOS:

PRIMERO: El día treinta (30) de enero de 2024, mi representado, el señor **PLÁCIDO RINCÓN CHAVES**, se desplazaba desde la ciudad de Pamplona hacia la ciudad de Cúcuta para asistir a una cita médica. Al transitar por el sector del Puente San Rafael, la buseta de placas **TSJ-046**, identificada con el número interno **402** y afiliada a la empresa **TRASAN PLUS**, efectuó una maniobra de retroceso debido a un trancón en la vía, sin percatarse de la presencia del vehículo de mi representado, ocasionando un impacto en la parte frontal del automotor de placas **FWX-851**.

SEGUNDO: El conductor del bus descendió del mismo al advertir el golpe, y aunque en el lugar había testigos presenciales de los hechos, no asumió en ese momento la responsabilidad por los daños ocasionados.

TERCERO: Debido a los perjuicios sufridos, mi representado presentó el mismo día, 30 de enero de 2024, a las 3:58 p. m., la respectiva novedad ante la empresa **TRASAN PLUS**, quedando radicada bajo el **No. 00021118**, sin que hasta la fecha







haya recibido respuesta encaminada a solucionar la situación.

CUARTO: En razón a que requería con urgencia su vehículo, mi representado asumió directamente los gastos de reparación, que incluyeron cambio de capó, frontal, dos farolas, montaje y desmontaje, alineación de piezas nuevas, y pintura del capó, defensa y dos guardabarros delanteros, por un valor total de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000 M/cte)**.

QUINTO: El 13 de julio de 2024, mi representado presentó reclamación formal por accidente de tránsito ante la empresa **TRASAN PLUS**, en la que formuló tres (3) peticiones específicas.

SEXTO: El 20 de agosto de 2024, la empresa **TRASAN PLUS** dio respuesta a la reclamación.

SEPTIMO: El 5 de septiembre de 2024, la empresa **TRASAN PLUS** remitió nuevamente la póliza **No. A028092**, esta vez correspondiente a la vigente al momento del accidente, toda vez que la inicialmente enviada en respuesta a la reclamación correspondía a un periodo distinto al de la fecha del siniestro.

OCTAVO: El 29 de enero de 2025, se radicó ante **LA EQUIDAD SEGUROS** reclamación de daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual contra vehículo de servicio público, bajo el número de caso **222524** y número de reclamación **10314929**.

NOVENO: El 12 de febrero de 2025, **LA EQUIDAD SEGUROS** respondió a la reclamación solicitando la entrega de una serie de documentos adicionales.

DÉCIMO: El 7 de marzo de 2025, mi representado allegó la documentación solicitada por la aseguradora.

DÉCIMO PRIMERO: El 3 de abril de 2025, la aseguradora respondió en idénticos términos a su comunicación anterior, lo que permite inferir que no realizó una revisión de los documentos aportados.

DECIMO SEGUNDO: Ante la negativa de la aseguradora y de la empresa, mi cliente se vio en la necesidad de contratar a un perito experto, con el fin de que, mediante un estudio técnico especializado, determinara a quién debía atribuirse la responsabilidad del accidente de tránsito ocurrido el 30 de enero de 2024, arrojando el estudio lo siguiente: el accidente correspondió a un choque entre la camioneta Renault Captur de placas FWX851, conducida por mi cliente, y el microbús Daihatsu de placas TSJ046, afiliado a TRASAN S.A., ocurrido en la Avenida 1 con Avenida Libertadores, descenso del puente San Rafael, en Cúcuta. El análisis técnico y las declaraciones recaudadas establecieron que la causa determinante fue una maniobra indebida de retroceso realizada por el





conductor no identificado del microbús, en contravención del artículo 69 del Código Nacional de Tránsito, cuando la vía se encontraba congestionada y con los vehículos detenidos. Dicha maniobra provocó que la parte posterior del microbús impactara la parte frontal de la camioneta, configurándose así la responsabilidad exclusiva de dicho conductor en la ocurrencia del siniestro.

DECIMO TERCERO: Dado el perjuicio ocasionado a mi cliente, me permito presentar las siguientes pretensiones para acudir a los jueces de la república en caso de no existir una solución directa y es lo siguiente,

PRETENSIONES A CONCILIAR:

- 1.- En virtud del anterior relato fáctico, solicito respetuosamente a la Cámara de Comercio de Pamplona citar a AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO a los señores LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, identificado con NIT. 860.028.415-5; TRASAN PLUS S.A.S., identificada con NIT. 901.085.090-6; e IVÁN TÉLLEZ AYALA, identificado con C.C. No. 88.254.363, como requisito de procedibilidad para iniciar, en caso de no lograrse un acuerdo, DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, tendiente a obtener que los convocados reconozcan y paguen a mi representado la indemnización correspondiente por los perjuicios derivados del accidente de tránsito ocasionado por la buseta de placas TSJ-046, número interno 402, el día treinta (30) de enero de 2024.
- 2.- Que los señores convocados LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, TRASAN PLUS S.A.S. e IVÁN TÉLLEZ AYALA reconozcan y paguen al señor PLÁCIDO RINCÓN CHAVES las sumas correspondientes a los perjuicios ocasionados con ocasión del accidente de tránsito ocurido el treinta (30) de enero de 2024, en el que estuvo involucrada la buseta de placas TSJ-046, número interno 402. Dichos perjuicios comprenden: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000 M/cte) por concepto de reparación del vehículo; UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000 M/cte) por gastos de transporte, malestar e inconvenientes; UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$1.820.000 M/cte) por concepto de peritaje; y el valor correspondiente a los gastos generados por la presente conciliación.

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La presente solicitud se formula conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 55, 69, 131 y 135 de la Ley 769 de 2002, en concordancia con los artículos 2341 a 2344, 1602, 1603 y 1613 a 1617 del Código Civil; los artículos 1036 a 1161 del Código de Comercio; Artículo 68 de la ley 2220 de 2022; artículos 2, 29, 58 y 83de la Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes que regulan la materia.





CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO

No es posible establecer la cuantía en este momento, por cuanto, se está a la espera de que los convocados establezcan el valor a conciliar y si es del caso, basado en ese monto se haga el cobro en el centro de conciliación, por esta razón se solicita se haga tramite de conciliación en cuantía indeterminada.

MANIFESTACIÓN JURAMENTADA

Manifestó bajo gravedad de juramento que no cursa solicitud de conciliación frente a conciliador diferente, que no existe acta de conciliación judicial o extrajudicial en derecho, que no concurre pleito pendiente frente a otra autoridad y que no existe sentencia judicial respecto de los mismos hechos, partes y circunstancias.

PRUEBAS

Documentales adjuntas a esta solicitud:

Para que obren como pruebas, y en lo pertinente como anexos, acompaños los siguientes documentos:

- a. Registro de Fotos y videos del accidente, así como los soportes de pago de los daños al vehículo de placas FWX851 en el siguiente link: https://onedrive.live.com/?id=090134D852EAEB03%21sec28431606ce490b 9b2819a5766ffc09&cid=090134D852EAEB03&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2 Lm1zL2YvYy8wOTAxMzRkODUyZWFIYjAzL0VoWkRLT3pPQmd0Sm15Z1pwWF p2X0FrQnVRSXpGOEhMSEZPalR6MEVka2JIMGc%5FZT11UIFHZE0
- b. Reclamación formal por accidente de tránsito de fecha 13 de agosto de 2024 elevada ante la empresa **TRASAN PLUS**.
- c. Respuesta a la reclamación de fecha 20 de agosto de 2024 por parte de la empresa **TRASAN PLUS**.
- d. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual de No. AA028092
- e. Reclamación por accidente de tránsito de fecha 29 de enero de 2025 elevada a LA EQUIDAD SEGUROS.
- f. Respuesta a la reclamación de fecha 12 de febrero de 2025 por parte de LA EQUIDAD SEGUROS.
- g. Replica de fecha 7 de marzo de 2025 en la que se allega la documentación solicitada.
- h. Respuesta a la réplica de fecha 3 de abril de 2025 por parte de **LA EQUIDAD SEGUROS.**
- i. Declaración extra juicio autenticada ante notario.
- j. Peritaje realizado por el señor Oscar Arturo Porras Garavito.

ANEXOS



✓ cesarcontreras633@hotmail.com





- 1.- Poder para actuar.
- 2.- Todo lo referido en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante, el señor convocante:

PLACIDO RINCON CHAVES en la dirección Carrera 8A No. 8A-23 Barrio Chapinero Media Luna de la ciudad de Pamplona Norte de Santander, teléfono: 3156798706, correo electrónico: cesarcontreras633@hotmail.com

Los señores convocados:

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO en la dirección Calle 26 Norte No. 6 N 16, Barrio San Vicente de la ciudad de Cali, Teléfono: 3132971343, Correo Electrónico: notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop y servicio.cliente@laequidadseguros.coop

TRASAN PLUS SAS en la dirección AV 9 # OAN - 96 BARRIO PUEBLO NUEVO, CUCUTA - NORTE DE SANTANDER, Teléfono: 5822121, Correo Electrónico: transportetrasan@hotmail.com, juridicatrasan@hotmail.com y trasan2022plus@gmail.com

IVAN TELLEZ AYALA en la dirección AV 9 # OAN - 96 BARRIO PUEBLO NUEVO, CUCUTA - NORTE DE SANTANDER, Teléfono: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que tanto mi cliente como yo desconocemos el numero de teléfono celular del convocado, Correo Electrónico: <u>recepciontrasan@hotmail.com</u>

El suscrito en: la secretaria de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 6 N° 7-59, centro comercial plaza real, local 38, centro de la ciudad de Pamplona (Norte de Santander), correo electrónico: cesarcontreras633@hotmail.com, teléfono: 316 372 3711.

Sin más que añadir y con el merecido respeto,

() FN

CESAR AUGUSTO CONTRERAS MEDINA C.C. No. 88.032.686 de Pamplona T.P. No. 173.385 del C. S de la J. Pampiona, 13 de agosto de 2024

Señores:

TRASAN PLUS
trasan2022plus@gmail.com
Nit 901085090-6
E.S.D.

ASUNTO: RECLAMACIÓN POR ACCIDENTE DE TRANSITO

PLACIDO RINCON CHAVES, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.354.743 de Pamplona, domiciliado en la ciudad de Pamplona, por medio del presente escrito respetuosamente me dirijo a Ustedes a efecto de formular reclamación para lograr el reconocimiento y pago del amparo de daño en razón al accidente de tránsito ocurrido el día treinta (30) de enero del 2024, por el sector del puente san Rafael, de conformidad con los siguientes,

HECHOS:

PRIMERO: El suscrito, el día treinta (30) de enero del año 2024 me desplazaba desde la ciudad de Pamplona hasta la ciudad de Cúcuta a una cita médica, cuando por el sector del Puente San Rafael, el vehículo buseta de placas TSJ-046 de la empresa TRASAN PLUS con número interno 402, decide dar reversa producto de un trancón que había en el momento, al no observar que yo me encontraba atrás resulto golpeando en el frente mi vehículo automotor de placas FWX 851.

SEGUNDO: El conductor se bajó del bus al observar que me golpeo mi vehículo, unido a que existen varios testigos de los hechos, pero lamentablemente no se responsabilizó en ese momento de los arreglos de mi automotor.

TERCERO: Dado el daño del que fui objeto, presenté la novedad a la empresa, quedando radicada bajo el **No. 00021118**, radicación que hice el mismo 30 de enero de 2024 a las 3:58 de la tarde, sin que, hasta este momento, tenga alguna respuesta de esta empresa para solucionar mi situación.

CUARTO: Por requerir mi vehículo, ya cubrí la totalidad de los gastos de los daños. Dentro de lo cual se cambio el capot, frontal, 2 farolas, montaje y desmontaje, cuadre de piezas de cambio, pintura del capot, defensa y los 2 guardabarros delanteros, siendo cobrada la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MLI PESOS (\$11.350.000.00 M/Cte).

QUINTO: Dado el perjuicio sufrido permito presentar las siguientes reclamaciones y a su vez una información que requiero para acudir a los jueces de la república en caso de no existir una solución directa y es lo siguiente,

PETICIONES:

- 1-. Solicito muy amablemente se haga el pago de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000.00M/Cte) que corresponde al daño ocasionado a mi vehículo CAPTUR ZEN de placas FWX851, daño que fue ocasionado por un vehículo adscrito a TRASAN PLUS de placas TSJ-046 con número interno 402.
- 2-. Adicional, se me reconozca el valor de los gastos de transporte, malestar e inconvenientes presentados, los que estimo en la suma de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00)
- **3.-** En caso de no tener una respuesta positiva a las dos solicitudes requiero la siguiente información:
- a) Nombre completo, numero de cedula, dirección y residencia, correo electrónico del conductor que conducía la buseta adscrita a **TRASAN PLUS** de placas **TSJ-046** con número interno **402**, el día de los hechos, es decir el 30 de enero de 2024.
- b) Nombre completo, numero de cedula, dirección y residencia, correo electrónico del propietario de la buseta adscrito a **TRASAN PLUS** de placas **TSJ-046** con número interno **402**, el día de los hechos, es decir el 30 de enero de 2024. Pido se anexe copia de la tarjeta de propiedad del vehículo automotor. En caso de no entregar esta información, se informe las razones jurídicas de la negación.
- c) Se me expida copia de las pólizas de responsabilidad contractual, extracontractual, seguro obligatorio de accidentes de transito con las que contaba para el 30 de enero de 2024 de la buseta adscrito a **TRASAN PLUS** de placas **TSJ-046** con número interno 402.
- d) Se me informe si el conductor reportó el accidente a la empresa TRASAN PLUS acaecido el 30 de enero de 2024, en caso afirmativo se expida copia del expediente o tramite interno que tenga la empresa.

e) Se me informe si **TRASAN PLUS** cuenta con alguna póliza de responsabilidad contractual, extracontractual que pueda ser afectada para hacer el cobro de los perjuicios que sufrí el 30 de enero de 2024. En caso de existir se expida copia de las pólizas

f) Se convoque a una reunión por parte de TRASAN PLUS, con el propietario y con el conductor del vehículo de placas TSJ-046 con número interno 402, para buscar una formula de arreglo amigable entre las partes.

g) Se me informe si el conductor y el propietario de placas **TSJ-046** con número interno 402, ha tenido más accidentes de tránsito y si han llegado otras reclamaciones de otros vehículos en los últimos 3 años.

h) Se me informe las politicas que tiene TRASAN PLUS para resolver los diferentes accidentes en los que se puedan ver involucrados vehículos de esta empresa.

FUNDAMENTO LEGAL

La presento solicitud la realizo acorde con lo normado en el artículo 23 de la Constitución Política d e Colombia, la Ley 640 de 2001 y demás normas que regulan la materia, ley 222 de 1.995 y demás normas pertinentes y concordantes del Código general del proceso.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones las recibiré en la carrera 8A No. 8A-23 Barrio Chapinero Media Luna de la ciudad de Pamplona. Teléfono: 3156798706, correo electrónico: cesarcontreras633@hotmail.com

Cordialmente,

PLACIDO RINGON CHAVES



CONTESTACIÓN AL DERECHO DE PETICION

san José de Cúcuta 09 de agosto 2024

Señor PLACIDO RINCON CHAVES

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL DERECHO DE PETICION

CORDIAL SALUDO.

BRENT YORK MENESES SILVA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.396.923 de Cúcuta, en calidad de Representante legal de la empresa de transporte TRASAN PLUS SAS con nit 901085090, por medio del presente escrito, damos respuesta al derecho de petición que impetro en nuestra empresa, contemplado en artículo 23 de la constitución política de Colombia.

SOBRE LOS HECHOS DEL ACCIONANTE EN EL DERECHO DE PETICION

PRIMERO: No se accede a las pretensiones teniendo en cuenta que los vehículos portan unos seguros extracontractuales y contractuales, adicional a esto no se atribuida responsabilidad en el accidente.

SEGUNDO: No se accede a las pretensiones.

TERCERO:

A: la información de este punto no se le pueda dar ya que el conductor que conducía el vehículo en el momento del accidente ya no laborando en esta empresa, adicional a esto el conductor cuando se retiró también retiro la hoja de vida, por tal motivo no tenemos información de él.

B: Nuestra empresa de transporte TRASAN PLUS, por seguridad y protección de nuestros afiliados nos regimos a la ley 1581 del 2012, de acuerdo a esto solo se le dará información básica de nuestros afiliados así cuidar la integridad de ellos:

NOMBRE: IVAN TELLEZ AYALA.

CC. 88.254.363

DIRECCION: AV 9 # O AN -96 BARRIO PUEBLO NUEVO.

CORREO: recepciontrasan@hotmail.com

C. si se le dará copia de las pólizas vigentes del vehículo con PLACAS: TSJ-046.

D. El accidente fue informado y reportado a la empresa, la reclamación ante la asegura EQUIDAD SEGUROS, debe de realizarlo el tercero afectado o el que hace a su vez como tenedor del bien mueble.

E. Los vehículos como en el punto C se respondió, se le darán copias de las pólizas que el vehículo tiene para que hagan la respectiva reclamación.



- F. La reunión que el afectado requiere no se puede realizar ya que las pretensiones que manifiesta ante un arreglo son muy altas y este no es el mecanismo correspondiente para realizarlo para ello existen las salas de conciliación el mecanismo adecuado para las conciliaciones además las pretensiones del afectado son muy altas, se le invita a realizar la reclamación correspondiente ante la aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS.
- G. En este punto se le informa al peticionario que no se le dará esta información, esta información solo se le dará exclusivamente a los entes encargados de llevar la siniestralidad de los vehículos, es una información interna de la empresa.
- H. La empresa TRASAN PLUS, tiene como políticas la asistencia en accidentes de tránsito y adicional a esto maneja un canal de whatsapp para quejas y reclamos, también se puede realizar en físico en la oficina de talento humano.

FUNDAMENTOS JURIDICO

El artículo 23 de la constitución política de Colombia, Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

NOTIFICACIONES

Domicilio en la AV 9 # 0AN - 96 BARRIO PUEBLO NUEVO, CUCUTA - NORTE DE **SANTANDER** Con teléfono 5822121.

Correo electrónico: transportetrasan@hotmail.com

Atentamente,

BRENT YORK MENESES SILVA

GERENTE



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



TSJ046

DAIHATSU

DELTA V128LD

2009

CILINDIVADA CC 4.104

COLOR
BLANCO AMARILLO AZUL ROJO

PÚBLICO

CLASE DE VENÍCILO

TIPO CARROCERÍA CERRADA

COMMISSIONE

CAPACIDAD K_EPSJ

MICROBUS

DIESEL

19

MÚNICIO DE MOTOR 4JB1TC20027102

N 9FPV128B095966568

PHOPETARID: APELLIDO(S) Y MOS

LEASING CARIBE PLUS S.A.S.

DEMPELOÙ NIT 801366738

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

Declaración de emportación

pe fecha import.

PUERTAS

13305020413051

15/09/2008

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FEETA MATRICILA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMENTO

16/04/2009 0

03/10/2023

DPTO ADTVO TTEYTTO VILLA DEL ROSARIO



YO2

Seguros de Responsabilidad Civil Extracont**450**a<u>l</u> 139 Vehículos Servicio Público

> AA028091 Orden 1912 Poliza: Tomador: TRASAN PLUS S.A.S

Asegurado: TELLEZ AYALA IVAN

Motor: 1840582 31/01/2024 Hasta: 31/01/2025 Valores Asegurados Placa: TSJ046 Motor: 1840582 Tipo MICROS / VANS

Vigencia desde: **Amparos**

60 **Daños Blenes a Terceros** 60 Lesión/muerte una Persona 120 Lesión/Muerte varias personas

Limite Exceso null

Otros Amparos AMPARO PATRIMONIAL,

Limites sujetos a condiciones y claúsulados según formato 01062010-1501-P-03-00000000000103 Firma Autorizada de la Compañía



4500824

Seguro de Responsabilidad Civil Contractual Accidentes a Pasajeros

Poliza: AA028092 **Orden 1912**

Tomador: TRASAN PLUS S.A.S

Asegurado: TELLEZ AYALA IVAN

Placa: TSJ046 Tipo de Vehículo: COLECTIVO

Vigencia Desde: 31/01/2024 Hasta: 31/01/2025

> **Amparos** Valores Asegurados por puesto

Muerte del Pasajero 60 SMMLV Incapacidad Total Permanente 60 SMMLV Incapacidad Total Temporal 60 SMMLV Gastos Médicos 60 SMMLV

Limites sujetos a condiciones y claúsulados según formato

03062011-1501-P-06-00000000000001005

Firma Autorizada de la Compania

3908399

ouros Seguro de Responsabilidad Civil Contractual Accidentes a Pasajeros

Poliza:

AA028092

Orden 1336

Tomador TRASAN PLUS S.A.S

Asegurado:

TELLEZ AYALA IVAN

Placa: TSJ046

Tipo de Vehículo: COLECTIVO

Vigencia Desde: 31/01/2023

31/01/2024

Amparos

Hasta:

Muerte Jel Pasajoru

ncapacidad Total Permanente ricapacidad Total Temporal

Gastos Médicos

Limites sujetos a condiciones y cjaúsulados según formato

03062011-1501-P-06-00000000000001005

Valores Asegurados por puesto

60 SIMMLY

60 SMMLV

60 SMMLV

60 SMMLV

Firma Autorizada de la Compañia

407

Organiros de Responsabilidad Civil Extracontractua 08426

Vehículos Servicio Público

Poliza:

AA028091 Orden 1336

Tomador: TRASAN PLUS S.A.S.

Asegurado: TELLEZ AYALA IVAN Placa: TSJ046

Motor: 1840582

TIDO MICROS / VANS

Vigencia desde:

31/01/2023 Hasta, 31/01/2024 Amparos

Valores Asegurados

Daños Bienes a Terceros

60

Lesión/muerte una Persona

60

Lesion/Muerte varias personas

120

Limite Exceso

Otros Amparos

null

Limites sujetos a condiciones y

AMPARO PATRIMONIAL

Señores:

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO CARRERA 9 A 99 07 TO 3 P 14, Bogotá D.C. - Cundinamarca notificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop E. S. D.

REFERENCIA: RECLAMACION POR ACCIDENTE DE TRANSITO

PLACIDO RINCON CHAVES, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 13.354.743, respetuosamente presento ante ustedes dentro de la oportunidad legal, RECLAMACION POR ACCIDENTE DE TRANSITO contra LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, con el objeto de lograr el reconocimiento y pago del amparo de daño en razón al accidente de tránsito ocurrido el día treinta (30) de enero del 2024, por el sector del puente san Rafael, de conformidad con los siguientes,

HECHOS:

PRIMERO: Yo, PLACIDO RINCON CHAVES, el día treinta (30) de enero del año 2024 me desplazaba desde la ciudad de Pamplona hasta la ciudad de Cúcuta a una cita médica, cuando por el sector del Puente San Rafael, el vehículo buseta de placas TSJ-046 de la empresa TRASAN PLUS con número interno 402, decide dar reversa producto de un trancón que había en el momento, al no observar que me encontraba atrás, resulto golpeado en el frente del vehículo automotor de placas FWX 851.

SEGUNDO: El conductor se bajó del bus al observar que golpeo mi vehículo, unido a que existen varios testigos de los hechos, pero lamentablemente no se responsabilizó en ese momento de los arreglos de mi automotor.

TERCERO: Dado el daño del que fui objeto, presente la novedad a la empresa, quedando radicada bajo el No. 00021118, radicación que hice el mismo 30 de enero de 2024 a las 3:58 de la tarde, sin que, hasta este momento, tenga mi alguna respuesta de esta empresa para solucionar esta situación.

CUARTO: Mediante información suministrada por la empresa TRASAN PLUS, se allego en respuesta a un derecho de petición la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANTE TERCEROS con la que contaba el autobús de placas TSJ-046 para el momento del siniestro, cuyo número de póliza es AA028092.

QUINTO: Yo requería mi vehículo, y producto de esto cubrí la totalidad de los gastos de los daños. Dentro de lo cual cambie el capot, frontal, 2 farolas, montaje y desmontaje, cuadre de piezas de cambio, pintura del capot, defensa y los 2 guardabarros delanteros, siendo cobrada la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000.00).

SEXTO: Dado el perjuicio ocasionado a mi persona me permito presentar las siguientes reclamaciones para acudir a los jueces de la república en caso de no existir una solución directa y es lo siguiente,

PETICION:

- 1.- Solicito muy amablemente se me efectué el pago de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000.00) que corresponde al daño ocasionado a mi vehículo, con referencia CAPTUR ZEN de placas FWX851, daño que fue ocasionado por un vehículo adscrito a TRASAN PLUS de placas TSJ-046 con número interno 402, el día treinta (30) de enero del 2024.
- 2.- Adicional, se me reconozca el valor de los gastos de transporte, malestar e inconvenientes presentados, los que estimo en la suma de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00)

ANEXOS

1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual de No. AA028092

NOTIFICACIONES:

El suscrito podre ser notificado en la Carrera 8A No. 8A-23 Barrio Chapinero Media Luna de la ciudad de Pamplona Norte de Santander, teléfono: 3156798706, correo electrónico: cesarcontreras633@hotmail.com

Atentamente,

PLACIDO RINGON CHAVES
C.C. Nº 13'354.743 de Pamplona

427



3908399

Seguro de Responsabilidad Civil Contractual Accidentes a Pasajeros

Poliza:

AA028092

Orden 1336

Tomador TRASAN PLUS S.A.S

\segurado:

TELLEZ AYALA IVAN

Placa: TSJ046 Tipo de Vehículo: COLECTIVO

Vigencia Desde: 31/01/2023

Hasta:

31/01/2024

Amparos

Valores Asegurados por puesto

Muerte Jel Pasajcio

Incapacidad Total Permanente

Incapacidad Total Temporal

Gastos Médicos

60 SMMLV

60 SMMLV

60 SMMLV

60 SMMLV

Limites sujetos a condiciones y clausulados según formato

03062011-1501-P-06-00000000000001005

Firma Autorizada de la Compañia

Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractua 08426

Vehículos Servicio Público

AA028091 Orden 1336

Tomador: TRASAN PLUS S.A.S

Asegurado: TELLEZ AYALA IVAN

Placa: TSJ046

Motor: 1840582

TIDO MICROS / VANS

Vigencia desde:

31/01/2023 Hasta. 31/01/2024

Amparos

Valores Asegurados

Daños Bienes a Terceros

60

Lesión/muerte una Persona

60

Lesion/Muerte varias personas

120

Limite Exceso

Otros Amparos

AMPARO PATRIMONIAL

Limites sujetos a condiciones y



Bogotá, 12 de febrero de 2025

Señor **PLACIDO RINCON CHAVES** CESARCONTRERAS633@HOTMAIL.COM Pamplona

Referencia: SINIESTRO: 10314929 CASO: 222524

PÓLIZA: AA028091

ASEGURADO: TELLEZ AYALA IVAN TOMADOR: TRASAN PLUS S.A.S

Respetado señor,

En atención a la reclamación presentada por Usted en calidad de reclamante, mediante la cual promueve la afectación de la póliza citada en asunto y solicita el reconocimiento y pago de indemnización con ocasión del accidente de tránsito ocurido el 29 de enero de 2025, en el que se vio involucrado el vehículo asegurado de placa TSJ046 y el automotor de placa FWX851. Sobre el particular, La Equidad Seguros Generales O.C., se permite manifestarle lo siguiente:

Una vez estudiado su escrito de reclamación y los documentos que lo acompañan, no encontramos debidamente acreditados los presupuestos jurídicos que dan lugar a la configuración de la obligación contractual de la Compañía. Lo anterior guarda sustento legal en los artículos 1041, 1077 y 1127 del Código de Comercio.

Conforme a lo antes mencionado se consagra que la Compañía indemnizará a la víctima, la cual se constituye en beneficiario de la indemnización, los perjuicios que le hayan sido causados por el asegurado cuando; éste sea civilmente responsable de acuerdo con la Ley, se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Tenga en cuenta que, en el seguro de responsabilidad civil respecto de la ocurrencia, se requiere que demuestre que la causa de los daños que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no está acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia.

Así mismo, precisamos que su solicitud de indemnización en cuantía de \$11.350.000, no descansa en soportes o pruebas que lo acrediten, no cumpliendo a cabalidad con uno de los requisitos que el artículo 1077 del Código de Comercio establece, esto es, que el reclamante sustente la cuantía de la pérdida.

Sin perjuicio de lo anterior, reiteramos nuestra total disposición para atender cualquier aclaración al respecto; por tanto, en caso de que desee sustentar y/o complementar la reclamación, le sugerimos aportar los siguientes documentos:







- Fotos a color, claras y detalladas de las piezas afectadas tanto de arreglo como de sustitución(si hay lugar a ello) del automotor de placas FWX851, en las cuales se aprecie el grado de afectación y la magnitud del daño de acuerdo con las cotizaciones aportadas, en caso de que el vehículo haya sido reparado adicionalmente debe aportar fotos del vehículo ya arreglado, y factura de la reparación que cumpla con los requisitos exigidos por los art.615 y 617 del Estatuto Tributario, en la cual se discrimine las operaciones realizadas de mano de obra y el valor unitario de los repuestos reemplazados.
- Fotos y videos del momento y del sitio del accidente en las cuales se aprecien los vehículos involucrados en los hechos y que el vehículo asegurado retrocediera el vehículo causando el accidente, panorámicas en las cuales se aprecien los vehículos involucrados con su identificación, así como también de la ubicación y señales de tránsito en el lugar de los hechos, con las cuales se pueda demostrar la responsabilidad del vehículo asegurado en estos hechos, aviso o declaración de los hechos por parte del Tomador y/o Asegurado del vehículo asegurado
- Soportes adicionales y material probatorio con los cuales se demuestre la responsabilidad del vehículo asegurado.
- Certificación de la respectiva Entidad aseguradora, donde se indique que no presenta reclamación por estos hechos, o declaración extrajuicio ante Notaria en la cual indique que su vehículo no posee póliza todo riesgo para este accidente

Así las cosas, en el evento de considerar haber formalizado reclamación alguna con la documentación aportada ante LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., le agradecemos tomar esta comunicación como una OBJECIÓN formal y fundada de su solicitud indemnizatoria, toda vez que no se ha demostrado plenamente los requisitos contenidos en el artículo 1077 del Código de Comercio.

Si tiene alguna inquietud adicional, lo invitamos a acceder a nuestro portal web https://www.laeguidadseguros.coop/contacto/que-hacer-en-caso-desiniestro botón Documentos anexos, en el cual, Usted podrá cargar sus solicitudes de manera virtual, relacionando el número de caso 222524 y número de siniestro 10314929 y con gusto la resolveremos.

Tenga en cuenta que la respuesta a su reclamación la enviaremos a la dirección electrónica informada en el formulario de reclamación web, a través de nuestra plataforma de gestión de siniestros, que genera respuestas automáticas de notificación hacia el cliente externo de podrá identificar bajo Aseguradora, la cual onequidad@laequidadseguros.coop. Recuerde no responder, ni enviar documentos a este correo ya que es una dirección no habilitada para recibir información.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES MORENO

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

ELABORÓ: NESTOR PACHECO - ANALISTAS DE INDEMNIZACIONES

APROBÓ: CAMILO MORENO - COORDINADOR DE INDEMNIZACIONES AUTOS Y RC

Una asepuradora cooperativa con sentido social



Una asepuradora cooperativa con sentido social

Señores:

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO CARRERA 9 A 99 07 TO 3 P 14, Bogotá D.C. - Cundinamarca notificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop **E.S.D.**

SINIESTRO	10314929
CASO	222524
PÓLIZA	AA028091
ASEGURADO	TELLEZ AYALA IVAN
TOMADOR	TRASAN PLUS S.A.S

PLACIDO RINCON CHAVES, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 13.354.743, respetuosamente presento ante ustedes dentro de la oportunidad legal, ADICIÓN DE RPEUBAS DOCUMENTALES contra LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, con el objeto de lograr el reconocimiento y pago del amparo de daño en razón al accidente de tránsito ocurrido el día treinta (30) de enero del 2024, por el sector del puente san Rafael, para lo cual me permito dar respuesta a cada uno de los puntos en los que se me requirió aclarar o complementar la reclamación.

"Una vez estudiado su escrito de reclamación y los documentos que lo acompañan, no encontramos debidamente acreditados los presupuestos jurídicos que dan lugar a la configuración de la obligación contractual de la Compañía. Lo anterior guarda sustento legal en los artículos 1041, 1077 y 1127 del Código de Comercio."

Al respecto, me permito manifestar que se encuentran acreditados los presupuestos jurídicos que configuran la obligación contractual, toda vez que, a través del amplio material probatorio anexado en la reclamación inicial (videos, fotos y facturas detalladas de los gastos de reparación del vehículo), así como en los hechos expuestos en el escrito inicial, se demostró tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía de los daños. No obstante, en el presente escrito adjunto nuevamente los hechos que dieron lugar al siniestro, junto con todas las pruebas documentales que ratifican lo esbozado en este escrito.

"Tenga en cuenta que, en el seguro de responsabilidad civil respecto de la ocurrencia, se requiere que demuestre que la causa de los daños que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no está acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia."

Respecto a este punto, me permito señalar que efectivamente se acreditó mediante pruebas documentales y en el relato de los hechos del escrito inicial de reclamación, la responsabilidad por parte del conductor de la buseta con placas TSJ-046, e incluso, la misma empresa de transporte "TRASAN" el día 20 de agosto de 2024 en respuesta a nuestro derecho de petición de fecha 13 de agosto de 2024, manifestó tener conocimiento del accidente ocasionado por parte del conductor. Por lo cual, tendríamos este requisito se encuentra acreditado.

Adicional, el amplio caudal probatorio que se anexó y se volverá a anexar dará fe de lo antes expuesto.

"Así mismo, precisamos que su solicitud de indemnización en cuantía de \$11.350.000, no descansa en soportes o pruebas que lo acrediten, no cumpliendo a cabalidad con uno de los requisitos que el artículo 1077 del Código de Comercio establece, esto es, que el reclamante sustente la cuantía de la pérdida."

Me permito informar que si se acreditaron los soportes de los gastos que se le realizaron al vehículo, discriminados en cada uno de los arreglos que se le realizaron, sin embargo, me permito anexarlos nuevamente juntos al presente escrito.

Sin perjuicio de lo anterior, reiteramos nuestra total disposición para atender cualquier aclaración al respecto; por tanto, en caso de que desee sustentar y/o complementar la reclamación, le sugerimos aportar los siguientes documentos:

.- Fotos a color, claras y detalladas de las plezas afectadas tanto de arreglo como de sustitución (si hay lugar a ello) del automotor de placas FWX851, en las cuales se aprecie el grado de afectación y la magnitud del daño de acuerdo con las cotizaciones aportadas. en caso de que el vehículo haya sido reparado adicionalmente debe aportar fotos del vehículo ya arreglado, y factura de la reparación que cumpla con los requisitos exigidos por los

art.615 y 617 del Estatuto Tributario, en la cual se discrimine las operaciones realizadas de mano de obra y el valor unitario de los repuestos reemplazados.

- .- Fotos y videos del momento y del sitio del accidente en las cuales se aprecien los vehículos involucrados en los hechos y que el vehículo asegurado retrocediera el vehículo causando el accidente, panorámicas en las cuales se aprecien los vehículos involucrados con su identificación, así como también de la ubicación y señales de tránsito en el lugar de los hechos, con las cuales se pueda demostrar la responsabilidad del vehículo asegurado en estos hechos, aviso o declaración de los hechos por parte del Tomador y/o Asegurado del vehículo asegurado.
- .- Soportes adicionales y material probatorio con los cuales se demuestre la responsabilidad del vehículo asegurado.
- .- Certificación de la respectiva Entidad aseguradora, donde se indique que no presenta reclamación por estos hechos, o declaración extra juicio ante Notaria en la cual indique que su vehículo no posee póliza todo riesgo para este accidente.

Respecto a estas 4 sugerencias, me permitiré responderlas una por una en el estricto orden en que fueron consignadas:

- .- Me permito aclararle a esta respetada aseguradora que, se aportarán nuevamente fotos a color las cuales serán claras y detalladas respecto a las piezas que fueron afectadas, asimismo podrá apreciar el carro afectado (FWX851) reparado. También se podrá observar el grado de afectación que hubo inicialmente y la magnitud del daño, las facturas también serán aportadas conforme a lo normado en nuestro estatuto tributario.
- .- Respecto a la segunda sugerencia, me permitiré nuevamente aportar fotos y vídeos del momento y sitio del accidente en los cuales se aprecia claramente los vehículos involucrados, fotos en las cuales se aprecia perfectamente la avenida, y los vehículo de placas TSJ046 y FWX851, en las cuales se demostrará la responsabilidad del vehículo asegurado (TSJ046).
- .- Será aportado en el presente escrito.
- .- La declaración extra juicio fue autenticada el día de hoy 07/03/2025 y estará adjuntada en el presente escrito.

Finalmente, solicito respetuosamente a esta aseguradora que tramite la presente aclaración y emita una respuesta dentro de los términos legales establecidos.

ANEXOS:

- .- Fotos del accidente (se aprecia la buseta (TSJ046) y mi vehículo (FWX851), así como las placas de ambos, los daños a mi vehículo donde se aprecia el grado de afectación y magnitud del daño y fotos de como quedó luego de arreglar).
- .- Videos del accidente (Se aprecia todo el panorama, señales de transido, vehículos involucrados, entre otros pormenores recomendados por ustedes)

Los videos mencionados anteriormente así como otras evidencias, se encuentran en el siguiente link:

MATERIAL PROBATORIO RECLAMACIÓN EQUIDAD SEGUROS

- .- Soportes de pago de los daños al vehículo de placas FWX851.
- .- Declaración extra juicio autenticada ante notario.

Atentamente,


/C.C. № 13'354.743 de Pamplona

Plácido Rincón Chaves C.C. No. 13.354.743








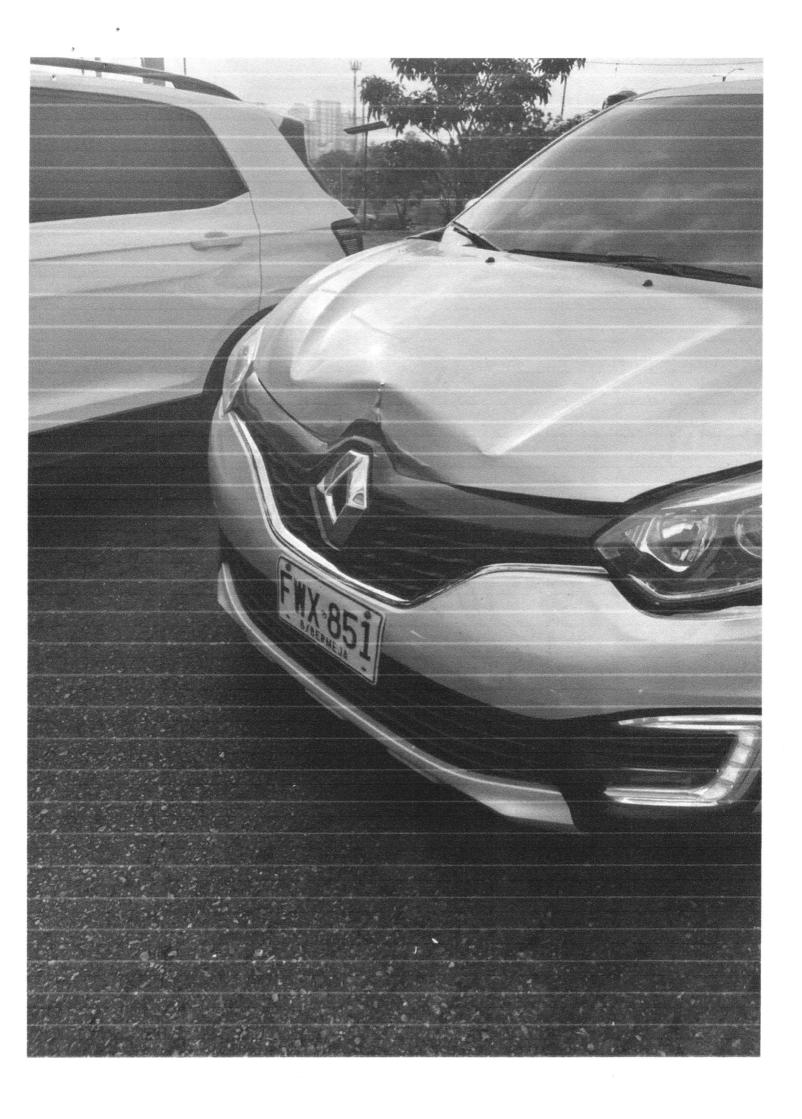









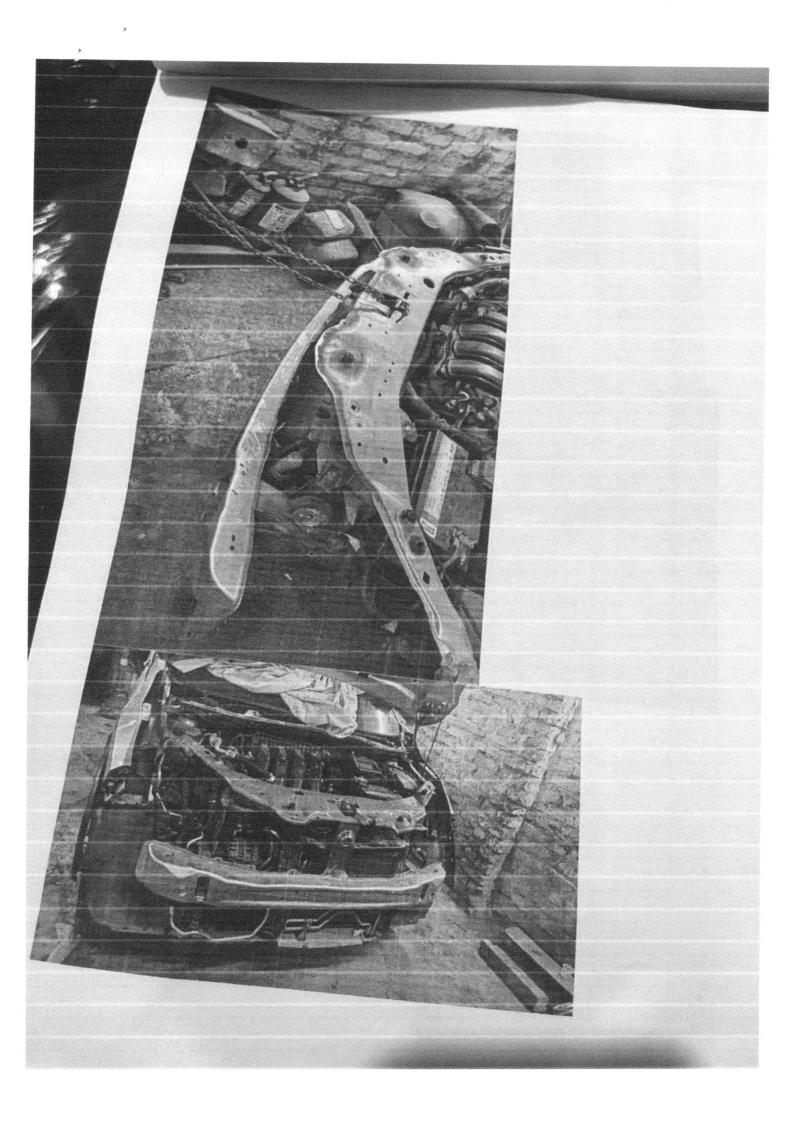



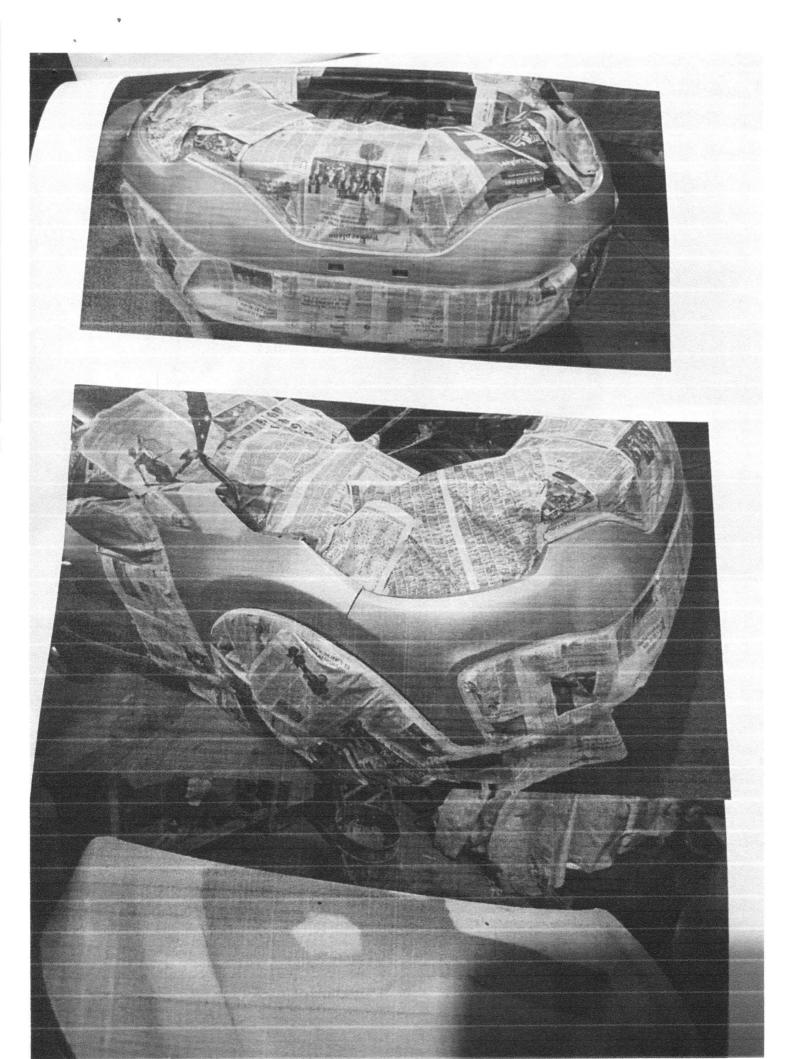

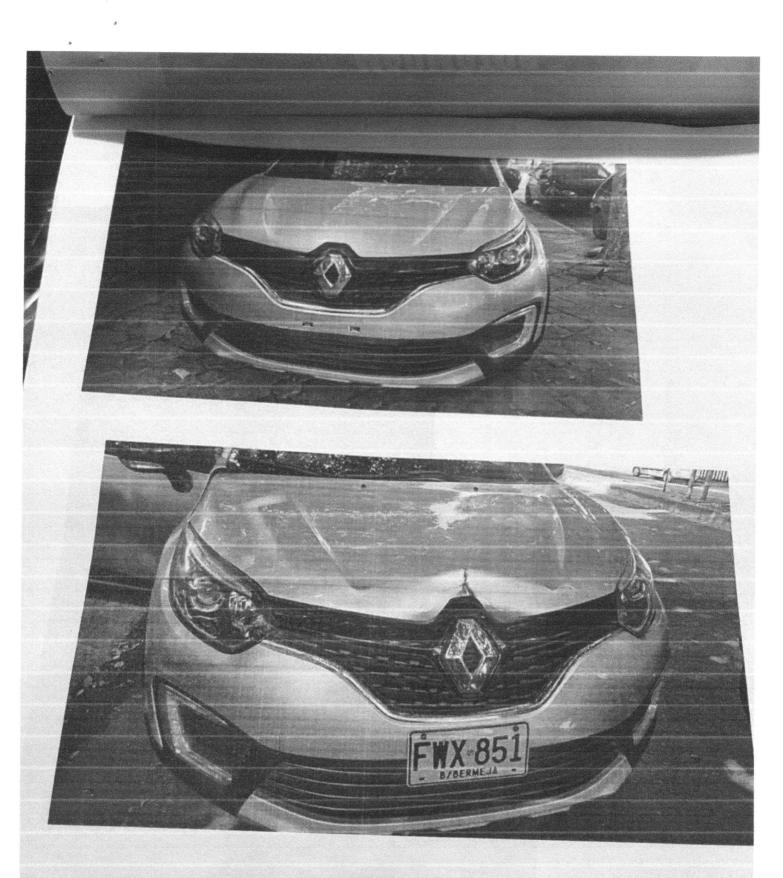

SANAUTOS S.A.



SANAUTOS S.

NIT BODOSTONT
AUTOPISTA SAN ANTONIO KM 3 KA-43
LOMITAS - CUCUTA
Teléfone, 17, 5955 151
senautosinforma@senautos.com.co
www.sandudos.com.co

NA REGIMEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. N.012220 DE 26 DIC 2022 AUTO RETENEDOR RESOL. NO.0218 NOV.30, 1994

RINCON RINCON CHAVES PLACID CR 6A 86A-23 BARRIO CHAPINERO 54518000 PAMPLONA NITOGOISE 13384743 CUENTA CLIENTE: 8830 CHAVATA CHENTE: 883

Email: placidow21@hotmail.com

Franquicle: 0,00 (0%)
Dias reparation:
Cuenta fac.: 8930 RINCON RINCON CHAVES ...

PRESUPUESTO	Fecha: 31/01/2024
Più sido atendido por: ALVARO CO Telefono/Cesular: 3102070013/31020	INTRERAS BANDOVAL

HOJA F, MATRICULA KM. PLADA MARCA 1/1 12/07/2019 44.935 PWX851 RE | MARCA | MODELO | TIPO | VINICHASIS | Nº MOTOR | A. MOD | RE | CAPTUR ZEN 2.01. MT MEJOR | RHACA2 | 93/RHACA2LJ879896 | F4RE412C151437 | 2020 copiao UD DESCRIPCIÓN VALOR VALOR DTO. VALOR

Parameter and a second		UNITARIO	TOTAL 1		-
Jut !	25 LATONERIA Y PINTURA SUBTOTAL OPERACIONES	133.200,00	3,330,000,00	0,00	3.330.000,00 3.330.000,00
260108765R 260602042R 351008393R 54005915R 54014128R 22231025R 2223474R 1056754R 1371813 100726R 32FR0A 05231R	1 FARO DERECHO CP 1 FARO IZQUIERDO CP 1 CAPOT CP2 1 ARTIGULACION DERECHA CAPO CP 1 ARTIGULACION IZQUIERDA CAPO CP 1 SPTE PARACH DEL IZQ CP 1 SPTE PARACH DEL DER CP 1 CALCOMANIA HC/CO TT 1 CALCOMANIA LAVADO MOTOR 1 ABSORV PARACH DEL CP 4 REMACHE PLASTICO FIJACION NS-L2-SY-M2 1 GUIA AIR SUP PARA CP SUBTOTAL REPUESTOS	1.432.824,00 1.432.824,00 3.022.681,00 379.106,00 137.610,00 87.344,00 87.344,00 2.601,00 5.524,00 393.306,00 47.374,00 427,821,00	1,432,824,00 1,432,824,00 3,022,681,00 379,108,00 137,610,00 87,344,00 2,601,00 5,524,00 393,306,00 189,496,00 427,821,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.432.824,00 3.022.681,00 379.106.90 137.610,00 87.344,01 2.601,0 5.524,0 393.306,6 189.496,1

Forma de pago: Fecha vencimiento: Valor en letras: TRECE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

7500

A 20 PLACIONS

RECAMBIOS ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TOTAL DTO. 0,00			TOTAL	13.004.892,00
IVA		10.928,481,00	2.076.411,00	13.004.892,00
TIPO IMPUESTO %		BASE	VALOR	SUBTOTAL

Conforme cliente o persona autorizada:

Renault car service

o por el Software de Quiter Colombia S.A.S. NIT: 900564561-5

Processado: 31/01/2024 11:20:50AM



CUENTA DE COBRO No. 13022024

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 13 de Febrero 2024
RINCON RINCON CHAVES PLACIDO

Nit /Cedula 13.354.743 de Cúcuta

DEBE A:

MAOMOTOR'S COLOMBIA

NIT 1091458478-08

\$ 11.350.00 Once millones trescientos cincuenta mil pesos M/I

POR CONCEPTO:

Latonería & Pintura de Partes afectadas

Cambio de repuesto: Capot, Frontal,(2) Farolas

Montaje, Desmontaje & Cuadre de piezas de cambio,

Pintura de Capot, Defensa,(2) guardabarros delanteros

Vehículo: CAPTUR ZEN

Placa: FWX551

Mauricio Alejandro III Limas Jaimes

Nit 1091358378-08

AV. 0 No. 2-18 Barrio Lleras Restrepo No. Teléfonos 3142780592-3132065540.6075944225

Señores:

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO CARRERA 9 A 99 07 TO 3 P 14, Bogotá D.C. - Cundinamarca nolificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop E.S.D.

SINIESTRO	10314929
CASO	222524
PÓLIZA	AA028091
ASEGURADO	TELLEZ AYALA IVAN
TOMADOR	TRASAN PLUS S.A.S

Yo, PLÁCIDO RINCÓN CHAVES, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.354.743, actuando en calidad de propietario del vehículo Renault Captur 2020, de placas FWX851, mediante el presente escrito y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dicho vehículo no posee póliza de seguro de daños con alguna aseguradora.

Esta declaración la realizo de manera libre y voluntaria, para los fines que haya lugar.

Dada en **Pamplona**, **Norte de Santander**, a los 07 días del mes de marzo de **2025**.

Atentamente,

Atentamente,

PRESENTACIÓN PERSONALY
RECONOCIMIENTO

EN LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIGADA DE PAMPLONA
SE PRESENTO

DENTIFICADO CON C. M. / 3 35.4.743

DENTIFICADO CON C. M. / 3 35.4.743

PLÁCIDO RINGÓN CHAVES
C.C. Nº 13 354.743 de Pamplona

Plácido Rincón Chaves
C.C. No. 13 354.743

PECH

ONDARIA SEGUNDA DEL CIGADA DE CONTROLLA

FIRMA DEL CIGADA DE CONTROLLA

NOTARIA

PRESENTACIÓN PERSONALY
RECONOCIMIENTO

C. M.C. V. / 3 35.4.743

DENTIFICADO CONTROLLA

DESTRIBACIÓN PERSONALY
RECONOCIMIENTO

C. M.C. V. / 3 35.4.743

DENTIFICADO CONTROLLA

DENTIFICADO CONTROL

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA MARGO 13.354.743

RINCON CHAVES

APELL COL PLACIDO NOME :





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1963 CHISCAS (BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.66


0+

ESTATURA G.S. RH 15-SEP-1981 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

M SEXO

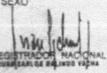

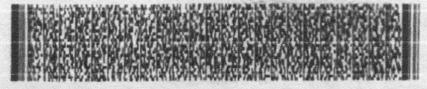

A-2506400-55162544-M-0013354743-20071122

00854073250 02 239733771



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10021067344

PLACA

FWX851

MARCA

RENAULT

ABA

CAPTUR

acter u

2020

CHINDRADA CC

COLON

1.998

GRIS ESTRELLA

MINICH

PARTICULAR

CLASS DS ABACCTO

CAMIONETA

AND CAMPERIDA

WAGON

C TOTAL PARTY IN

GASOLINA

CAPACKIAN KOPLI

6

NAMERO DE MOTOR F4RE412C151437

ALMERO DE SURVI

N

SOYRHACAZLJE/9696

CONTRACTOR CONTRACTOR

KIYRHACAZLJE79000

PROPIETARIO APELLIDOISI Y NOMBREIS

RINCON CHAVES PLACIDO

CONTINUE, M. IVAN

C.C. 12364743

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

REPOAT

POTENCIA HP

*

143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

he lead model

PLENTAS

482019000317794

1 25/04/2019

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

LEGA END FIX LLD

LECTOR ASSESSMENT OF


12/07/2019

04/09/2020

-

ORGANISMO DE TRANSPITO

INSP TTOYTTE BARRANCABERMELA

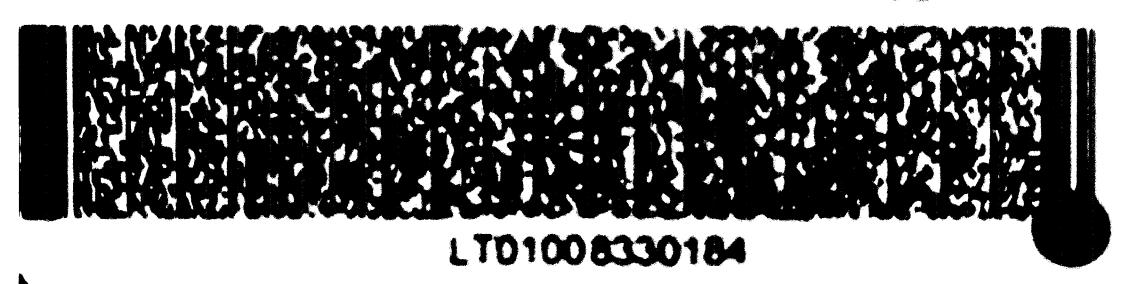



PRIMERO: Yo, PLACIDO RINCON CHAVES, el día treinta (30) de enero del año 2024 me desplazaba desde la ciudad de Pamplona hasta la ciudad de Cúcuta a una cita médica, cuando por el sector del Puente San Rafael, el vehículo buseta de placas TSJ-046 de la empresa TRASAN PLUS con número interno 402, decide dar reversa producto de un trancón que había en el momento, al no observar que me encontraba atrás, resulto golpeado en el frente del vehículo automotor de placas FWX 851.

SEGUNDO: El conductor se bajó del bus al observar que golpeo mi vehículo, unido a que existen varios testigos de los hechos, pero lamentablemente no se responsabilizó en ese momento de los arreglos de mi automotor.

TERCERO: Dado el daño del que fui objeto, presente la novedad a la empresa, quedando radicada bajo el No. 00021118, radicación que hice el mismo 30 de enero de 2024 a las 3:58 de la tarde, sin que, hasta este momento, tenga mi alguna respuesta de esta empresa para solucionar esta situación.

CUARTO: Mediante información suministrada por la empresa TRASAN PLUS, se allego en respuesta a un derecho de petición la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANTE TERCEROS con la que contaba el autobús de placas TSJ-046 para el momento del siniestro, cuyo número de póliza es AA028092.

QUINTO: Yo requería mi vehículo, y producto de esto cubrí la totalidad de los gastos de los daños. Dentro de lo cual cambie el capot, frontal, 2 farolas, montaje y desmontaje, cuadre de piezas de cambio, pintura del capot, defensa y los 2 guardabarros delanteros, siendo cobrada la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$11.350.000.00).

SEXTO: Dado el perjuicio ocasionado a mi persona me permito presentar las siguientes reclamaciones para acudir a los jueces de la república en caso de no existir una solución directa.



Bogotá, 03 de abril de 2025

Señor **PLACIDO RINCON CHAVES** CESARCONTRERAS633@HOTMAIL.COM Pamplona

SINIESTRO: 10314929 CASO: 222524 Referencia:

PÓLIZA: AA028091

ASEGURADO: TELLEZ AYALA IVAN TOMADOR: TRASAN PLUS S.A.S.

Respetado señor,

En atención a la reconsideración presentada por Usted en calidad de reclamante, sin aportar elementos adicionales con las cuales se demuestre la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, mediante la cual promueve la afectación de la póliza citada en asunto y solicita el reconocimiento y pago de indemnización con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 29 de enero de 2025, en el que se vio involucrado el vehículo asegurado de placa TSJ046 y el automotor de placa FWX851. Sobre el particular, La Equidad Seguros Generales O.C., se permite manifestarle lo siguiente:

Una vez estudiado su escrito de reclamación y los documentos que lo acompañan, no encontramos debidamente acreditados los presupuestos jurídicos que dan lugar a la configuración de la obligación contractual de la Compañía. Lo anterior guarda sustento legal en los artículos 1041, 1077 y 1127 del Código de Comercio.

Conforme a lo antes mencionado se consagra que la Compañía indemnizará a la víctima, la cual se constituye en beneficiario de la indemnización, los perjuicios que le hayan sido causados por el asegurado cuando; éste sea civilmente responsable de acuerdo con la Ley, se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Tenga en cuenta que, en el seguro de responsabilidad civil respecto de la ocurrencia, se requiere que demuestre que la causa de los daños que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no está acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia, <u>máxime que a la fecha no se ha recibido aviso de siniestro por parte</u> del Tomador y/o Asegurado.

Así mismo, precisamos que su solicitud de indemnización en cuantía de \$11.350.000, no descansa en soportes o pruebas que lo acrediten, no cumpliendo a cabalidad con uno de los requisitos que el artículo 1077 del Código de Comercio establece, esto es, que el reclamante sustente la cuantía de la pérdida.

Sin perjuicio de lo anterior, reiteramos nuestra total disposición para atender cualquier aclaración al respecto; por tanto, en caso de que desee sustentar y/o complementar la reclamación, le sugerimos aportar los siguientes documentos:

Una asepuradora cooperativa con sentido social

324



- Fotos a color, claras y detalladas de las piezas afectadas tanto de arreglo como de sustitución(si hay lugar a ello) del automotor de placas FWX851, en las cuales se aprecie el grado de afectación y la magnitud del daño de acuerdo con las cotizaciones aportadas, en caso de que el vehículo haya sido reparado adicionalmente debe aportar fotos del vehículo ya arreglado, y factura de la reparación que cumpla con los requisitos exigidos por los art.615 y 617 del Estatuto Tributario, en la cual se discrimine las operaciones realizadas de mano de obra y el valor unitario de los repuestos reemplazados.
- Fotos y videos del momento y del sitio del accidente en las cuales se aprecien los vehículos involucrados en los hechos y que el vehículo asegurado retrocediera el vehículo causando el accidente, panorámicas en las cuales se aprecien los vehículos involucrados con su identificación, así como también de la ubicación y señales de tránsito en el lugar de los hechos, con las cuales se pueda demostrar la responsabilidad del vehículo asegurado en estos hechos, aviso o declaración de los hechos por parte del Tomador y/o Asegurado del vehículo asegurado
- Soportes adicionales y material probatorio con los cuales se demuestre la responsabilidad del vehículo asegurado.

Así las cosas, en el evento de considerar haber formalizado reclamación alguna con la documentación aportada ante LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., RATIFICA los términos de la comunicación de OBJECIÓN formal de su solicitud, toda vez que no se encuentra soportado lo establecido en el Artículo 1077 del Código de Comercio por lo anteriormente expuesto.

Si tiene alguna inquietud adicional, lo invitamos a acceder a nuestro portal web https://www.laequidadseguros.coop/contacto/que-hacer-en-caso-desiniestro botón Documentos anexos, en el cual, Usted podrá cargar sus solicitudes de manera virtual, relacionando el número de caso 222524 y número de siniestro 10314929 y con gusto la resolveremos.

Tenga en cuenta que la respuesta a su reclamación la enviaremos a la dirección electrónica informada en el formulario de reclamación web, a través de nuestra plataforma de gestión de siniestros, que genera respuestas automáticas de notificación hacia el cliente externo de podrá identificar bajo Aseauradora. la cual onequidad@laeguidadseguros.coop. Recuerde no responder, ni enviar documentos a este correo ya que es una dirección no habilitada para recibir información.


Cordialmente.

CAMILO ANDRES MORENO LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

ELABORÓ: NESTOR PACHECO - ANALISTAS DE INDEMNIZACIONES APROBÓ: CAMILO MORENO - COORDINADOR DE INDEMNIZACIONES AUTOS Y RC

Una asepuradora cooperativa con sentido social



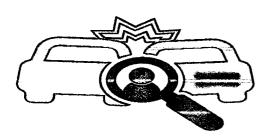

VIAL RECONSTRUCCIONES

Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito Nit. 91520561-2

www.vialreconstrucciones.com

DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

*Ij (R) Oscar Arturo Porras Garavito*Perito en Investigación y Reconstrucción de Accidentes

de Tránsito

Ex policía de Criminalística de Tránsito 2003-2023



Página 2 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

Tabla de contenido

PROCEDENCIA PRUEBA PERICIAL ART 226. C.G.P y ART 218 CPACA	4
EXPERIENCIA EN EL CAMPO LABORAL COMO PERITO	9
DESTINO DEL INFORME	10
OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO	10
OBJETIVO DE LA DILIGENCIA	10
DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS	11
EQUIPOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y SU ESTADO DE MANTENIMIENTO	12
DIRECCIÓN DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO	13
INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS INVESTIGADOS	13
REFERENCIA DEL CASO	13
ACCIDENTE DE TRÁNSITO INVESTIGADO	14
DILIGENCIAS ADELANTADAS	14
ASPECTOS TÉCNICOS	14
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA	14
ANÁLISIS DE LA VÍA	
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE LOS HECHOS	15
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA	16
VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	18
En el accidente resultaron involucrados (02) vehículos	18
ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA (EMP) Y EVIDENCIAS FÍSICAS (E.F.):	18
IMAGEN DE REFERENCIA GOOGLE MAPS - VISTA SATÉLITE, INDICACIÓN DEL SITIO DE OCURREN DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO	CIA
IMAGENES TOMADAS EN PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO, tomadas el día 06 de julio de 2025	21
IMÁGENES TOMADAS EN EL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2024	32
RELACIÓN DE DAÑOS DE LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO	48
CONSULTA LICENCIA DE CONDUCCIÓN Y MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LOS INTERVINIENTES	57
FUNDAMENTOS NORMATIVOS	



INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Página 3 de 71 BUCARAMANGA FORMATO: DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE 16/07/2025 TRÁNSITO 113

CAPITULO XI	64
LÍMITES DE VELOCIDAD	64
CONCLUSIONES	66
FACTORES DE INCIDENCIA EN EL ACCIDENTE DE TRANSITO	69
CAUSA DETERMINANTE	69
FACTOR HUMANO	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE CONSULTA	70
PERITO OLIF FLABORA FL INFORME	71



Página 4 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

16/07/20 113

Bucaramanga Santander, 16 de julio de 2025


PROCEDENCIA PRUEBA PERICIAL ART 226. C.G.P y ART 218 CPACA

El presente Dictamen Pericial es rendido como perito en razón de mi conocimiento, capacitación y experiencia en el campo laboral realizado durante 21 años como Policía de Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, en el cargo de Investigador y Perito en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito en Laboratorios Móviles de Criminalística de Policía de Tránsito atendiendo los casos de fallecidos y lesiones en vía pública y hospitalarios.

El presente Dictamen Pericial de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, es rendido bajo la gravedad de Juramento, con opinión independiente y corresponde a la real convicción profesional.

Como metodología en la Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, se utiliza el control, verificación y evaluación de la evidencia física, permitiendo realizar un análisis y brindar un apoyo técnico encaminado al esclarecimiento de los hechos que se derivan, producto de los Accidentes de Tránsito.

- 1. Mi nombre es OSCAR ARTURO PORRAS GARAVITO identificado con número de cédula 91.500. 042 expedida en Bucaramanga Santander.
- 2. Mi Dirección de notificación es Calle 45 # 1A-50 Edificio Palma verde Bucaramanga Santander Colombia Celular 3106579099 Email: vialreconstrucciones@gmail.com.
- 3. Manifiesto que mi profesión es perito en Reconstrucción e Investigación de Accidentes de Tránsito, con las siguientes certificaciones:
- a) Tecnólogo en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional de Colombia.

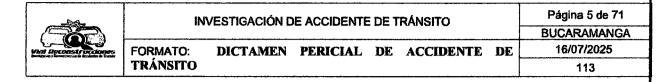

- b) Tecnólogo Profesional en Topografía egresado de la Unidades Tecnológicas de Santander
- c) Técnico Profesional en Seguridad Vial de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional de Colombia.
- d) Curso Básico en Mecánica y Electricidad de Vehículos del Sena Sede Bogotá.
- e) Curso Básico de Policía judicial, Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.
- f) Curso Técnicas de conducción y manejo defensivo del Sena Sede Girón Santander.

Labore durante 21 años en la Policía Nacional de Colombia 2003-2023, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, actualmente en uso de buen retiro por voluntad propia, me desempeñe como Investigador y Perito de Laboratorios Móviles de Criminalística, área que depende de la DIJIN Dirección de Inteligencia y Policía Judicial de la Policía Nacional de Colombia, con cargo de Perito en el área de Reconstrucción e Investigación de Accidentes de Tránsito y Topografía Judicial, con facultades de Policía Judicial en atención de Actos Urgentes en vía pública y hospitalarios en Inspecciones Técnicas a Cadáver, Inspección al lugar de los hechos, Inspección Técnica a vehículos, entre otros, desarrollando Programas Metodológicos a Fiscalías Locales y Seccionales del área Metropolítana de Bucaramanga, evidenciado en los casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA.

4. No he realizado publicaciones, mi experiencia es en realización de dictámenes periciales de accidente de tránsito y reconstrucción de accidentes de tránsito.

5 La lista de casos en los que he sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un Dictamen Pericial en materia de Reconstrucción Técnico Analítico De Accidente De Tránsito en los últimos cuatro (4) años;



Página 6 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

1	68001310300220220029200	MARY VARGAS CARREÑO	LUZ FABIOLA MANTILLA MANTILLA Y CARLOS DANIEL MANTILLA	Responsabilida d Civil Extracontractu al y Daño resarcible	002 CIVILES DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
2	68001310300320230030900	JOSE SANCHEZ ARIAS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
3	68001310301220230015500	DANIELA ALEXANDRA VILLABONA RUIZ	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y OTROS	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
4	68307400300320240005400	URIEL VILLEGAS RINCON	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE GIRÓN	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
5	68276418900120230073100	CAMILO ANDRES MORALES CELIS	DARIELSE RODRIGUEZ GARCIA, PAOLA ANDREA CASTELLANOS BRAVO y MAPFRE	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA



Página 7 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

6	68081310300120230020000	LAURA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	SBS SEGUROS COLOMBIA Y OTROS	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANCABER MEJA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
7	68001400302320240036500	LUZ ANDREA GARCIA RUEDA	COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE DE SANTANDER - CETER	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
8	47001315300320240006500	Andrea del Pilar Rincon Caceres	OTOMEL OSPINO , JOSE WILLIAMS	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	DESPACHO 003 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - SANTA MARTA * (MAGDALENA)	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
9	68001310300620240011000	MARTHA ISABEL CESPEDES JAIMES, YEYSON STIVENS	YEFERSON ALEXANDER VILLAMIZAR BARRERA,	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
10	68001400301120230061200	JUAN PABLO QUIROGA PRADA	CESAR MAURICIO GOMEZ, WILMER MAURICIO VILLAMIZAR BARAJAS	RESPONSABILI DAD CIVIL CONTRA ACTUAL	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
11	68307400300520240043400	CHRISTIAN DAVID PRADA GOMEZ	METSA METALÚRGICA DE SANTANDER S.A.	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL GIRON	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
12	68001400302220240060700	LILIANA MARTINEZ FUENTES	GIOVANNY RUEDA CORZO Y OTROS	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA



Página 8 de 71 BUCARAMANGA

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

16/07/2025 113

	13	68001400301420240091800	VIVIANA ANDREA ROJAS VALENZUELA DANIEL FELIPE CHARRIS CARVAJALINO		RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
-	14	68001310300820240036300	PEDRO EMILIO TORRA, TRINO TORRA NUMPE, NELLY TORRA NUMPE, MARINA TORRA NUMPE, LUDY JANETH TORRA NUMPE, ELIBAY TORRA NUMPE	MANUEL CAMPOS ACOSTA	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
	15	68307400300220240051300	DUBIAN ERNEY RINCON MENDOZA	IUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTERO	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	IUZGADO 02 Civil Municipal de Girón	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA
	16	68001310300520240031200	ANGEL CUSTODIO RIAÑO	CAMILO ELIAS GUALDRON ARENAS	RESPONSABILI DAD CIVIL EXTRACONTRA CTUAL	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	JOSE GREGORIO CONTRERAS PLATA

A Complete Company	, III.		REGUE	CONTROL -
	17	683076000142202100082	5 SECCIONAL BUCARAMANGA	HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO
	18	683076000142202100082	5 SECCIONAL BUCARAMANGA	HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

- 6. Declaro que no he sido designado en procesos anteriores con el señor PLACIDO RINCON CHAVEZ, como perito en DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, para interrogatorio respecto a mecanismo y métodos de la investigación en accidente de tránsito, para determinar las causas del hecho, así como las circunstancias que lo rodearon y la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
- 7. Declaro que no me encuentro incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.



Página 9 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE


113

- 8. Declaro que los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones realizados en el presente dictamen son los mismos a los métodos utilizados, en todos los DICTAMES PERICIALES DE RECONSTRUCCION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, como lo describe el ítem DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS, que se encuentra descrito dentro del presente informe.
- 9. Declaro que los métodos realizados en el presente dictamen dentro del presente peritaje son similares a los métodos utilizados en las investigaciones de accidentes de tránsito en Colombia, sirviendo como prueba para esclarecer los hechos que derivan en la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
- 10. anexo certificaciones.

EXPERIENCIA EN EL CAMPO LABORAL COMO PERITO

Durante mi trayectoria profesional con un aproximado de 500 INVESTIGACIONES y RECONSTRUCCIONES DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, a lo largo de mi experiencia como perito en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, evidenciado en los casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA de la fiscalía General de la Nación.

Durante mi trayectoria profesional como perito privado, en los últimos 29 meses, he realizado ciento doce (112) dictámenes periciales, por daños materiales ART. 143 ley 769 de 2002, Delitos de lesiones y homicidio culposo en accidentes de tránsito y ochenta y tres (83) dictámenes periciales de identificación y valoración de daños de vehículos involucrados en accidente de tránsito quedando registrada la información en la base de datos de la empresa VIAL RECONSTRUCCIONES Nit. 91520561-2, los cuales han servido de apoyo para la buena administración de justicia.

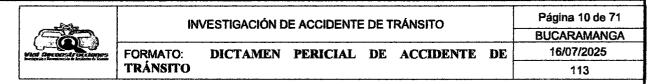

DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO										
Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA	Fecha	16/07/2025	Hora:	0	9	0	0

DESTINO DEL INFORME

Señor

PLACIDO RINCÓN CHÁVES C.C. 13'354.743 de Pampiona Norte de Santander

Conforme a lo establecido en los artículos 275, 267, 372,373, 405, 406, 408, del C.P.P. y Art 226. C.G.P, me permito rendir el siguiente informe.


OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

EL DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, Es un concepto emitido por un perito en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, en el cual se señala el Factor determinante y contribuyente que ocasionó el hecho, siendo de gran ayuda para la toma de decisiones por parte abogados, aseguradoras, sector empresarial e Interés en general.

Se analiza la seguridad vial activa y pasiva, marco jurídico del comportamiento vial, estado de calidad y funcionamiento de actores viales: los vehículos, la vía, y las personas, dentro de las Fases de Pre - Impacto, Impacto y Pos - Impacto.

OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Realizar DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, por hechos en accidente de tránsito de clase choque, ocurrido el día martes 30 de enero del año 2024, en la avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido Sur Norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta Departamento Norte de Santander.

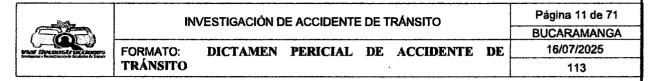

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS

Método Científico utilizados y ratificados por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías en el análisis de los accidentes de tránsito. El reconstructor de accidentes de tránsito ejerce su labor basándose en el método científico, realizando un trabajo organizado, apoyado en las disciplinas y ciencias auxiliares de la criminalística, mediante las cuales se analizan los EMP y EF, plasmando los resultados en informes que sirven como insumo referente en la actuación del perito.

La guía de la Actividad Pericial en el análisis que permita determinar las causas generadoras de los hechos, se basa en:

PROYECCIÓN DE LA ACTIVIDAD PERICIAL

APRECIACIÓN ANÁLITICA

APRECIACIÓN DE SITUACION

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

DINÁMICA DE LA TEORÍA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

ACEPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA

Se garantiza la actividad pericial en el análisis de los accidentes de tránsito mediante los procedimientos aplicados por los diferentes organismos judiciales a nivel nacional e internacional, siempre y cuando exista la suficiente información para llegar a una conclusión satisfactoria. El dictamen pericial de accidente de tránsito se basa en la recopilación y el análisis de todas las evidencias físicas resultantes de un accidente, con el fin de establecer cómo y por qué se produjo el mismo. Esto conlleva un proceso de trabajo que, en muchas ocasiones, resulta de gran complejidad, pues requiere de un minucioso estudio para interpretar correctamente el origen de daños en los vehículos, vestigios y huellas sobre la infraestructura vial, así como la confrontación de todas las hipótesis viables, hasta llegar a la determinación de las circunstancias que necesariamente tuvieron que concurrir para que el accidente se produjera con el resultado conocido.



Página 12 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO

DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

Cabe resaltar que las circunstancias que dan origen a un accidente de tránsito en tiempo, modo y lugar no son los mismos para cada caso y varían en gran forma por la singularidad, naturaleza o requisitos que se cumplen para que cada uno se produzca o no. En razón, cada una de las actuaciones realizadas y aportadas en pro de la investigación como lo es la narrativa registrada en los diferentes formatos diligenciados y allegados al despacho del ente investigador, la fijación fotográfica y topográfica del lugar de los hechos (escena del crimen) como lugares adyacentes, así como los resultados de los análisis a los cuales fueron sometidos cada uno de los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados en el lugar de los hechos, llevan consigo información útil que una vez procesada analíticamente puede aportar elementos de juicio razonables para fundamentar la dinámica de lo ocurrido antes, durante y después de un evento de tránsito, basándose en los siguientes interrogantes:

- ¿Qué?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿Quién?
- ¿Por qué?
- ¿Cómo sucedió?

Las respuestas a estos interrogantes y los detalles que a ellas se alleguen, recopilan el resultado de la actuación del Perito, con apoyo de herramientas tecnológicas que permiten esclarecer la dinámica de ocurrencia del accidente de tránsito.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y SU ESTADO DE MANTENIMIENTO

Los elementos y equipo utilizados para el estudio se encuentran en buen estado de funcionamiento al momento del examen.

- Computador de escritorio marca Olg, nombre DESKTOP-1MQ4F6P, procesador Intel Core I5-10400 CPU2.90GHZ, Windows 11 Pro.
- Cámara fotográfica
- Impresora marca canon, referencia GX7000 series.



Página 13 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

DIRECCIÓN DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido Sur Norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta Norte de Santander

INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS INVESTIGADOS

Fecha del accidente

: 30 de enero del año 2024

Hora del accidente

: 09:47 horas

Día de la semana

: Martes

REFERENCIA DEL CASO

Accidente de tránsito clase choque, donde resultaron involucrados dos (02) vehículos relacionados así:

- Vehículo Nº.1. Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851, conducida por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743 de pamplona Norte de Santander, vehículo de propiedad del mismo conductor, según licencia de tránsito No. 10021067344, vehículo matriculado en INSP TTOyTTE BARRANCABERMEJA.
- Vehículo N°.2. Microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046 de propiedad de empresa razón social Leasing Caribe Plus S.A.S. Nit. 9013667386, dirección AV 9 0 A N 96 Barrio Pueblo nuevo en jurisdicción de la ciudad Cúcuta Departamento Norte de Santander, teléfono 3242755307, matriculado en DPTO ADTVO TTE y TTO VILLA DEL ROSARIO, según licencia de tránsito No. 10030156394, conductor por establecer, vehículo afiliado a la empresa de transporte de pasajeros TRASAN S.A. Nit. 890.502.669-0, número interno 402, con domicilio principal en la AV 9 0 A N 96 Barrio Pueblo nuevo en jurisdicción de la ciudad Cúcuta Departamento Norte de Santander, teléfono: 3125700872, correo electrónico: transportetrasan@hotmail.com



Página 14 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

ACCIDENTE DE TRÁNSITO INVESTIGADO

Accidente de tránsito, clase choque, con vehículo, gravedad solo daños, ocurrido el día martes 30 de enero del año 2024, en la avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido Sur Norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta norte de Santander.

DILIGENCIAS ADELANTADAS.

- 1. Análisis e interpretación de la información contenida dentro en el expediente allegado a esta unidad, registros fotográficos, videos, declaraciones Extraproceso rendidas por el señor PLACIDO RINCON CHAVEZ C.C. 13354743 de pamplona Norte de Santander y ARGENIS YESID VALBUENA RAMIREZ C.C. 1090420919 de Villa del Rosario Norte de Santander en calidad de testigo presencial.
- 2. Inspección al lugar de ocurrencia del accidente de tránsito, con el fin de conocer las características de la vía y señalización vial existente.

ASPECTOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA: Se verifica diseño geométrico, estado, señalización, seguridad activa y pasiva y visibilidad ocurrido en la avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido Sur Norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta norte de Santander, con base en la información contenida dentro del expediente y fotografías allegadas al suscrito perito en investigación de accidentes de tránsito.

Realizada la Interpretación de las imágenes fotográficas, se determina que el sitio de los hechos, es un tramo de vía, una calzada, dos carriles, el del costado izquierdo para transitar sobre la avenida 1 sentido Sur Norte y el carril del costado derecho como retorno para ingreso a la avenida libertadores hacia el sector del batallón, sitio de los hechos, recta, pendiente, con separador de calzadas, material asfalto, estado bueno, Línea longitudinal de borde de pavimento exterior color blanco, al costado derecho de la calzada, línea longitudinal de borde de pavimento de color amarillo al costado izquierdo de la calzada.



INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO						Página 15 de 71
						BUCARAMANGA
):	DICTAMEN	PERICIAL	DE	ACCIDENTE	DE	16/07/2025
O'					ſ	113

ANÁLISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS:

Se analizó el registro fotográfico aportado que contiene la descripción de dos (02) vehículos involucrados en el accidente de tránsito, procediendo a identificar cada una de la ruta del vehículo involucrado en el accidente de tránsito, así como identificar la posición de los vehículos al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito.

ANÁLISIS DE LA VÍA

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE LOS HECHOS.

CARACTERÍSTICAS	Descripción			
LUGAR	avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido Sur Norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta norte de Santander			
DISEÑO	Tramo de vía			
GEOMÉTRICAS	Recta			
CALZADAS	Dos — Calzada comprometida sentido vehicular (Sentido Sur Norte).			
CARRILES	Un carril de circulación vial.			
UTILIZACIÓN	Un sentido			
MATERIAL	Asfalto			
ESTADO Y CONDICIONES	Buena			
SEPARADOR DE CALZADA	Sí			
CONDICIONES DE TIEMPO	Día			
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL	No aplica			



Página 16 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA

DEMARCACIÓN VIAL INSTALADA ANTES DEL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO SOBRE avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido Sur Norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta norte de Santander.

--Señales informativas de DIRECCIÓN que indican con flecha de frente SAN RAFAEL, CENTRO, TERMINAL, señal preventiva de PRESALIZACIÓN con Flecha de frente "Aeropuerto", con flecha de retorno "batallón" y flecha a la derecha "Aeropuerto", señal preventivas de DIRECCIÓN con flechas a la derecha Av. Libertadores, cenabastos, Aeropuerto, instaladas a la entrada del puente San Rafael, cenabastos, aeropuerto, instaladas a trescientos ochenta (380) metros antes aproximadamente del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.

Seguridad Activa

Señalización vial ubicada sobre el puente san Rafael, sentido que dirige el tránsito desde el municipio de Los patios hacia la ciudad de Cúcuta.

- -Señal vertical de velocidad máxima 30 kilómetros por hora, instalada al costado derecho de la vía, doscientos sesenta (260) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.
- -Demarcación de símbolos de velocidad máxima permitida 30 km/h, demarcadas sobre ambos carriles de circulación vial, doscientos cincuenta (250) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.
- -Señal vertical preventiva SP24 "Superficie rizada", instalada doscientos veinte (220) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito

Demarcación leyenda sobre el carril izquierdo "CENTRO" y sobre el carril derecho "AEROPUERTO", con instalación de reductores de velocidad tipo estoperoles, sobre el carril izquierdo con flecha de frente y sobre el carril derecho con flecha de giro a la derecha, instalada doscientos ochenta (180) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.



Página 17 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

Flechas de frente sobre ambos carriles de circulación vial, instaladas ciento sesenta (160) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.

EN EL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Descenso del puente San Rafael ingresando a la ciudad de Cúcuta, con características carril de frente hacia el centro de Cúcuta y carril de retorno para transitar hacia el sector del batallón.

- —Señal vertical preventiva "MARCADOR DE OBSTACULO", Instalada en el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, que separa el carril de circulación por la avenida 1 y carril de retorno al sector del batallón de Cúcuta, con demarcación de tipo achurado.
- --Sobre el retorno instalación de señales verticales delineadores de curva horizontal simple con baranda metálica de contención, instaladas al costado izquierdo de la calzada.
- -Línea longitudinal de borde de pavimento exterior color blanco, al costado derecho de la calzada sobre el carril de ingreso a la avenida 1, sitio donde se presentó el accidente de tránsito.
- -Línea longitudinal de borde de pavimento de color amarillo al costado izquierdo de la calzada.

Seguridad Pasiva

Son todos los elementos, conjuntos y sistemas que hacen parte de la vía y que ayudan a minimizar las consecuencias en los usuarios por ocasión de un accidente.

Sardinel.

Baranda metálica de contención, instalada al costado izquierdo de la calzada en carril de retorno.



Página 18 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS

En el accidente resultaron involucrados (02) vehículos

No	Marca	Clase	Color	conductor	Placas
1	Renault	camioneta	gris estrella	PLACIDO RINCON CHAVES Identificado con cédula de ciudadanía No 13354743	FWX851
2	Daihatsu	microbús	blanco amarillo azul rojo	Por establecer	TSJ046

ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA (EMP) Y EVIDENCIAS FÍSICAS (EF.):

EMP O EF, No. 01. Formato para interponer que as con logo de trasan plus S.A.S. con fecha 30/01/2024, Firmada por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743.

EMP O EF, No. 04. Registros fotográficos y videográfico tomados en el sitio de los hechos aportados por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743, los cuales fueron grabados momentos después de la ocurrencia del accidente de tránsito.

EMP O EF, No. 02. Declaración jurada de fecha 05 de junio de 2025, rendida por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743 ante la notaría segunda del municipio de Pamplona Norte de Santander.



Página 19 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

EMP O EF, No. 03. Declaración para fines extraproceso No 1556 de fecha 12 de junio de 2025, rendida por el señor Argenis Yesid Valbuena Ramírez identificado con cédula de ciudadanía No 1090420919, ante la notaría tercera de Cúcuta, en calidad de testigo presencial del accidente de tránsito.

EMP O EF, No. 05. Imágenes fotográficas tomadas el día 06 de Julio de 2025, en procedimiento de inspección al lugar de los hechos, con el fin de fijar las características de la vía y señalización vial existente

EMP O EF, No. 06. Verificación de páginas de acceso público, Runt, simit



Página 20 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

IMAGEN DE REFERENCIA GOOGLE MAPS - VISTA SATÉLITE, INDICACIÓN DEL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

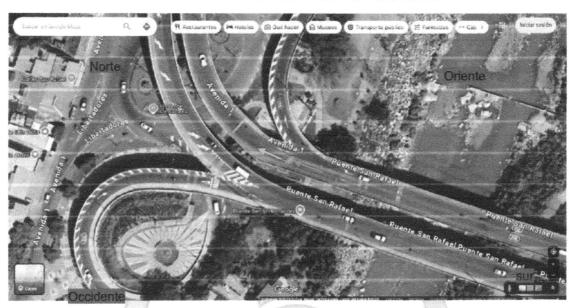


IMAGEN No. 01: Recorte tomado de la página de acceso público Google maps¹, donde se puede observar en vista satelital, las características que rodean el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito; en la misma podemos observar la Avenida 1, metros adelante del puente vehicular san Rafael sentido sur norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta norte de Santander, con flecha de color rojo se indica el sentido vehicular del vehículo No. 1 Camioneta marca Renault de placas FWX851, con flecha de color Amarillo se indica el sentido vehicular del vehículo No 2 Microbús marca Daihatsu de placas TSJ046, en estrella de color rojo con fondo amarillo se indica el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.

INDICACION	REFERENCIA		
-	Sentido vehicular por donde transitaba el vehículo No. 1 camioneta marca Renault de placas FWX851, la cual transitaba sentido Sur Norte.		
-	Sentido vehicular por donde transitaba el vehículo No. 2 Microbús marca Daihatsu de placas TSJ046 el cual transitaba sentido Sur Norte.		
Eyw.	sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.		

¹https://www.google.com/maps/@7.8695984,-

^{72.5015837,3}a,75y,3.19h,74.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1s7W8YtAK_7clxiiyMiSrM_Q!2e0!6shttps:%2 F%2Fstreetviewpixels-

pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.163604193799301%26panoid%3D7W8YtAK_7clxiiyMiSrM_Q%26yaw%3D3.186854788325761!7i16384l8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D



Página 21 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

IMAGENES TOMADAS EN PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO, tomadas el día 06 de julio de 2025.



IMAGEN No 02 Registro fotográfico tomado desde la redoma Virgilio Barco Vargas de municipio de Los patios Norte de Santander, antes de ingresar al puente San Rafael del Municipio de Cúcuta Norte de Santander, donde se observa la instalación de señales informativas de DIRECCIÓN que indican con flecha de frente SAN RAFAEL, CENTRO, TERMINAL, señal preventiva de PRESALIZACIÓN con Flecha de frente "Aeropuerto", con flecha de retorno "batallón" y flecha a la derecha "Aeropuerto", señal preventivas de dirección con flechas a la derecha Av. Libertadores, cenabastos, Aeropuerto, instaladas a la entrada del puente San Rafael, cenabastos, aeropuerto, instaladas a trescientos ochenta (380) metros antes aproximadamente del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.



Página 22 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

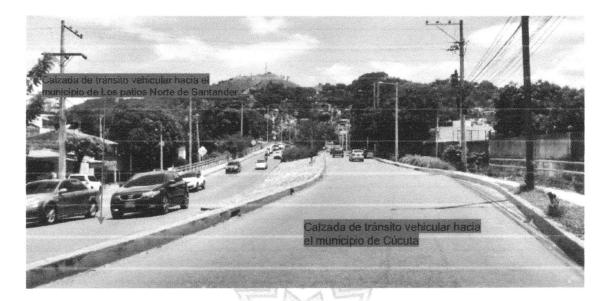


IMAGEN No 03 Registro fotográfico tomado antes del inicio del puente san Rafael del municipio de Cúcuta por donde pasa el rio pamplonita, en este punto de la vía se indica con flechas y recuadros de color verde los sentidos vehiculares, dos calzadas cada una con dos carriles en un mismo sentido de circulación vial, con separador de calzadas, imagen tomada trecientos diez (310) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.



Página 23 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE



IMAGEN No 04 Registro fotográfico tomado al interior del puente san Rafael del municipio de Cúcuta por donde pasa el rio pamplonita, en este punto de la vía con recuadro de color verde se indica la instalación de señal vertical de velocidad máxima 30 kilómetros por hora, instalada al costado derecho de la vía, doscientos sesenta (260) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, con recuadro de color fucsia se indica demarcación de símbolos de velocidad máxima permitida 30 km/h, demarcadas sobre ambos carriles de circulación vial, doscientos cincuenta (250) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.



Página 24 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE



IMAGEN No 05 Registro fotográfico tomado al interior del puente san Rafael del municipio de Cúcuta por donde pasa el rio pamplonita, en este punto de la vía con flecha de color verde se indica la instalación de señal vertical de velocidad máxima 30 kilómetros por hora, instalada al costado derecho de la vía, doscientos sesenta (260) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, con recuadro de color fucsia se indica demarcación de símbolos de velocidad máxima permitida 30 km/h, demarcadas sobre ambos carriles de circulación vial, doscientos cincuenta (250) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, con flecha de color azul se indica la instalación de Señal vertical preventiva SP24 "Superficie rizada".



Página 25 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

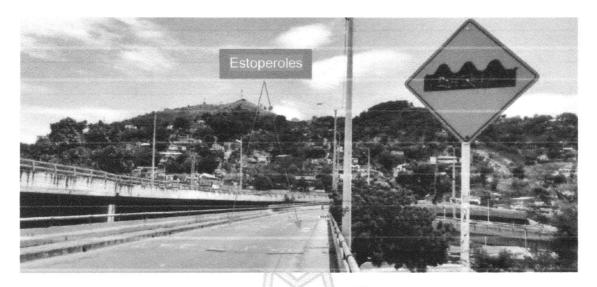


IMAGEN No 06 Registro fotográfico tomado al interior del puente san Rafael del municipio de Cúcuta por donde pasa el rio pamplonita, sitio instalación de señal vertical preventiva SP24 "Superficie rizada", instalada doscientos veinte (220) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, con flechas de color rojo se indica la instalación de reductores de velocidad con estoperoles sobre ambos carriles de circulación vial, sentido hacia la ciudad de Cúcuta.



Página 26 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE



IMAGEN No 07 Registro fotográfico tomado al interior del puente san Rafael del municipio de Cúcuta por donde pasa el rio pamplonita, con flechas de color verde se indica demarcación de leyenda "CENTRO" sobre el carril izquierdo de la calzada y leyenda "AEROPUETO" sobre el carril derecho de la calzada, metros adelante se observa la instalación de reductores de velocidad "ESTOPEROLES" y sobre el carril izquierdo flecha de frente, sobre el carril derecho flecha de giro a la derecha, para ingresar hacia el aeropuerto por la avenida libertadores de la ciudad de Cúcuta, señales ubicadas doscientos ochenta (180) metros antes aproximadamente del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.



Página 27 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 08 Registro fotográfico tomado al interior del puente san Rafael del municipio de Cúcuta por donde pasa el rio pamplonita, con flecha de color verde se indica Vía de ingreso al aeropuerto por la avenida libertadores y con flechas de color rojo se indica demarcación de flechas de frente instaladas ciento sesenta (160) metros antes del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.



Página 28 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 09 Registro fotográfico tomado desde el puente San Rafael ingresando a la avenida 1 que dirige el tránsito hacia la ciudad de Cúcuta, con flecha de color fucsia se indica el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, con flecha de color verde se indica carril de retorno por la avenida libertadores hacia el sector del batallón en jurisdicción de la ciudad de Cúcuta.



Página 29 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

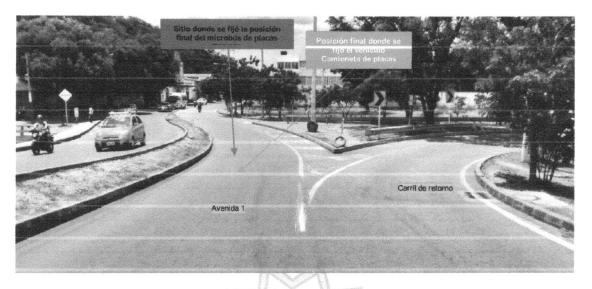


IMAGEN No 10 Registro fotográfico tomado en el sitio de los hechos, donde se observan las características de la vía, en este punto de la vía el carril izquierdo de la calzada dirige el tránsito hacia el centro de la ciudad de Cúcuta por la avenida 1 y el carril derecho de la calzada usado como retorno para ingreso de tránsito a la avenida libertadores y sector del batallón del ejército nacional de la ciudad de Cúcuta.



Página 30 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 11 Registro fotográfico tomado en el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, sentido Sur Norte, con líneas de color azul se indica el sitio de los hechos, con recuadros de color fucsia se indican los sentidos viales de la vía, por el carril izquierdo la avenida 1 que dirige el tránsito hacia el centro de Cúcuta y sobre al costado derecho carril de retorno para ingreso a la avenida libertadores y vía hacia el sector donde se ubica el batallón del ejército nacional, sitio de los hechos con características una calzada, un carril sentido de circulación sur norte, recta, con separador de calzadas, material asfalto, estado bueno, Línea longitudinal de borde de pavimento exterior color blanco, al costado derecho de la calzada, Línea longitudinal de borde de pavimento de color amarillo al costado izquierdo de la calzada, con flecha de color rojo se indica el sentido vehicular del vehículo No. 1 camioneta marca Renault de placas FWX851, con flecha de color Amarillo se indica el sentido vehicular del vehículo No 2 Microbús marca Daihatsu de placas TSJ046.



Página 31 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 12 Registro fotográfico tomado en el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, en vista Norte Sur, observando las características de la vía, con flechas de color fucsia se indican los sentidos viales de este sector, en recuadro de color azul se indica el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito al interior de la avenida 1 de la ciudad de Cúcuta en sentido Sur Norte.



Página 32 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

IMÁGENES TOMADAS EN EL SITIO DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2024.



IMAGEN No 13. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar las características de la vía, con fleca y recuadros de color amarillo se identifican el retorno y avenida primera descenso del puente San Rafael, en la imagen se puede observar la posición final del vehículo camioneta de placas FWX851 y posición final del vehículo clase microbús de placas TSJ046, número interno 402.



Página 33 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

16/07/2025



IMAGEN No 14. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar las características de la vía, con recuadro de color amarillo se identifica al interior de la avenida 1, la posición final del **Vehículo N°.1.** Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851y posición final del **Vehículo N°.2.** Microbús marca daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, número interno 402, vehículo de la empresa de transporte intermunicipal de pasajeros TRASAN.



Página 34 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

16/07/202



IMAGEN No 15. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar las características de la vía, con recuadro de color amarillo se identifica al interior de la avenida 1, la posición final del **Vehículo N°.2.** Microbús marca daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, número interno 402, vehículo de la empresa de transporte intermunicipal de pasajeros TRASAN.



Página 35 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE



IMAGEN No 16. Recorte registro videográfico donde se puede observar la posición final del **Vehículo N°.1.** Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851.



Página 36 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 17. Recorte registro videográfico donde se puede observar la posición final del **Vehículo N°.1.** camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851.



Página 37 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

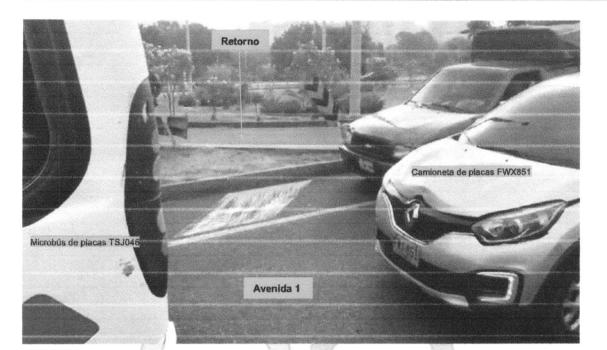


IMAGEN No 18. Recorte registro videográfico donde se observa la posición final del **Vehículo N°.1.** Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851y posición final del **Vehículo N°.2.** Microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, número interno 402, vehículo de la empresa de transporte intermunicipal de pasajeros TRASAN, con flecha y recuadros de color fucsia se indica la ubicación de retorno y avenida primera en jurisdicción de la ciudad de Cúcuta.



Página 38 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 19. Recorte registro videográfico en vista Norte Sur, con flechas y recuadro de color fucsia se indica los sentidos viales de la vía, con flecha de color azul se indica la ubicación del puente San Rafael, con recuadro de color verde se indica el separador de calzada, con recuadro de color amarillo se indica la posición final del vehículo No 1 Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851.



Página 39 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE





IMAGEN No 20. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar las características morfo cromáticas del conductor de vehículo microbús de la empresa Trasan de placas TSJ046, viste pantalón jean color azul con logotipo Trasan, camiseta tipo polo color blanco con logotipo Trasan, presencia de ambulancia y personal uniformado de la policía nacional.



Página 40 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 21. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar las características morfo cromáticas del conductor de vehículo microbús de la empresa trasan, No interno 402 de placas TSJ046, viste pantalón jean color azul con logotipo trasan, camiseta tipo polo color blanco con logotipo trasan, presencia de ambulancia.



Página 41 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

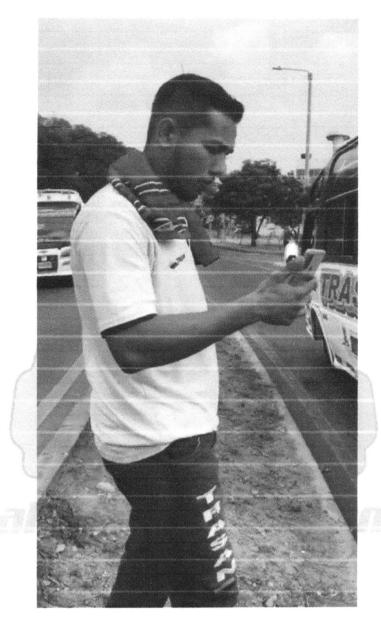


IMAGEN No 22. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar en el separador de calzada, la presencia del conductor de vehículo microbús observando las características morfo cromáticas quien viste pantalón jean color azul con logotipo Trasan, camiseta tipo polo color blanco con logotipo Trasan, también se puede observar la posición final del **Vehículo N°.2.** Microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046



Página 42 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 23. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar las características de la vía, se observa la posición del **Vehículo N°.2.** Microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, se observa personal policial quien estuvo en el lugar del accidente.



Página 43 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 24. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar, el conductor de vehículo microbús de la empresa Trasan, No interno 402 de placas TSJ046 y personal policial quien estuvo en el lugar del accidente.



Página 45 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 26. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar, el conductor de vehículo microbús de placas TSJ046, momento en que se observa verificando cartera de color negro.



Página 44 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 25. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar, el conductor de vehículo microbús de la empresa TRASAN de placas TSJ046 y presencia de personal policial.



Página 46 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 27. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar, el conductor de vehículo microbús de la empresa Trasan de placas TSJ046, el cual se observa presentando a la autoridad policial documentos.



Página 47 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

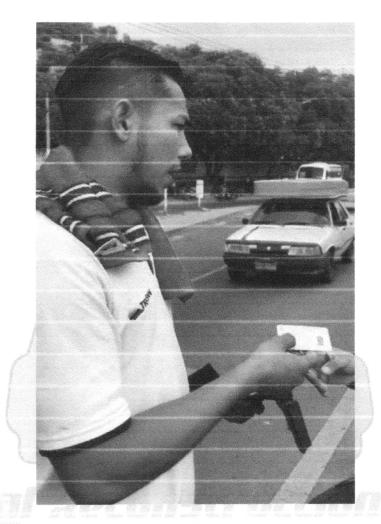


IMAGEN No 28. Recorte registro videográfico donde se puede apreciar, el conductor de vehículo microbús de la empresa trasan de placas TSJ046, el cual se observa presentando a la autoridad policial documentos.



Página 48 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

RELACIÓN DE DAÑOS DE LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Vehículo N°.1. Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851.



IMAGEN No 29. Registro fotográfico donde se observa la parte anterior del vehículo No 1 Camioneta marca Renault de placas FWX851, observado daños en la parte delantera, con flechas de color amarillo se indica englobamiento del capo, con línea de color azul se indica rayones en el lado izquierdo del paragolpes, con flecha de color fucsia se indica desajuste del vértice anterior izquierdo del paragolpes, con flecha de color rojo se indica hundimiento de la parte central de la persiana y logotipo de la marca RENAULT por impacto dirigido de adelante ahcia atrás.



Página 49 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

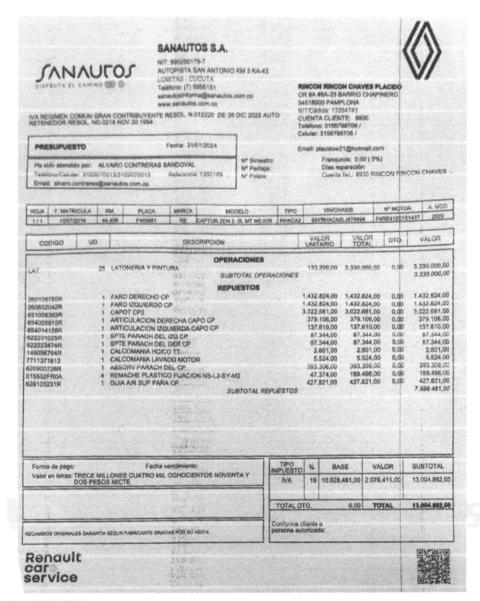


IMAGEN No 30. Registro fotográfico donde se observa documento con logotipo SANAUTOS S.A. de fecha 31/01/2024, donde se observa cotización de los daños del vehículo camioneta de placas FWX851.



Página 50 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



IMAGEN No 31. Recorte registro videográfico donde se observa vehículo clase microbús de placas TSJ046, número interno 402, empresa TRASAN, en recuadro de color verde se indica doblamiento de paragolpes posterior izquierdo.



Página 51 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

FRASAN No. 901085004	TRASAN PLUS S.A.S FORMATO PARA INTERPONER QUEJAS) S.A.S
			PONER QUEJAS
FECHA: DD: 20 MM: O4	AA: 2024	DEPARTAMENTO	AL QUE VA DIRIGIDA
NOMBRE Y APELLIDOS:	on chave	£	cc: 13.354 7 43.
31S	6798706	DUEJAS.	
Dishan inal time today I	An alamanana d	diligencie los siguie os CONSTITUTIVOS n los que se identific (cuándo), modo (có	DE LA QUEJA: juen las circunstancias de mo) y lugar (dónde).
detras de vr la empresa T cl Señor (echar Veber La Camonete para Saber que en molas (on que le paso der reversa	or buse and utor sa per habia dicione yel: Pragan	de Placas Avmero si de la b el trancon me bajo posado b jentances y de rex	colicionando de mi camione a iendo mi carra yo le pregunto nde una mata ente el deside ni camione ta; que cuadrarama
LEUENTA USTED CON AL	GUNA PRUEBA	17 Liculies)?	Nellphoned A
Tengo on tes una fotos sointendente.	GUNA PRUEBI 1190 DI Tomada Policial	19 en el es	Verbuency y she y amaca son Refael
Tengo on tes ura fotos sointendente.	Jana Pruesa Ligo An Tomada Policial	19ens Yesid en el es Indand So	Verbuence 4 Sho 4

MAGEN No 32. Recorte registro videográfico donde se formato para interponer quejas con logo de Trasan plus S.A.S. con fecha 30/01/2024, firmada por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743.



Página 52 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

EMP O EF, No. 02. Declaración jurada de fecha 05 de junio de 2025, rendida por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743 ante la notaría segunda del municipio de Pamplona Norte de Santander



2 segunda

NOTARIA SEGUNDA DE PAMPLONA DORIS ELIANA JAIMES FERNANDEZ Notaria

ACTA No.

DEL CINCO (05) DE JUNIO DE 2025

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE: PLÁCIDO RINCÓN CHÁVES

En la ciudad de Pamplona, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, a los Cinco (04) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025). ante mi DORIS ELIANA JAIMES FERNANDEZ, Notaria Segunda del Circulo de Pampiona, compareció PLÁCIDO RINCÓN CHÁVES, con el fin de rendir Declaración bajo la gravedad de juramento y de conformidad con los Decretos 1557 de 1989. Y el compareciente MANIFESTO: PRIMERO: Me llamo como queda dicho, soy mayor de edad, me identifico con la Cedula de ciudadanía número 13.354.743, expedida en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, con fecha de nacimiento 21/05/1963, residente en la Carrera 8a # 8ª-23 barrio Chapinero, Media Luna, en jurisdicción del municipio de Pamplona, Norte de Santander, teléfono 3156798706, estado civil casado, estudios cuartos de primaria. AL PUNTO SEGUNDO MANIFESTO: PLÁCIDO RINCÓN CHÁVES, de condiciones civiles arriba anotadas, declaro bajo la gravedad de juramento que el pasado Martes 30 de Enero de 2024, me desplazaba solo en calidad de conductor del vehículo camioneta marca Renault, linea Captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FV/X851 de Barrancabermeja. Madrugué desde el municipio de Pampiona y en el momento del accidente eran aproximadamente las 09:47 am aproximadamente, entré por el municipio de Los Patios e ingrese por el puente San Rafael. Al momento de terminar de bajar el puente para ingresar a la Avenida 1, yo acababa de pasar un retorno y en ese momento había una congestión vehicular con fila de vehículos; yo quede detrás de una buseta de servicio público de la empresa TRASAN, de placas TSJ046 de Medellin, yo guardé mi distancia prudente y de un momento a otro el conductor de esa buseta decide

> Correra 5 Nº 5-60 Contro - Pauspiona - Norte de Santander - Teléfono; 5686672segundapanapionn@supernotaciado.gov.co NOTARIA SEGUNDA - CIRCULO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER



Página 53 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113





dar reversa imprudente de manera rápida. A lo que observé la acción, yo oprimo el pito de mi camioneta para tratar de evitar que me chocara, pero no fue posible. Le pité varias veces, pero él conductor no paraba, y vino a parar fue cuando sintió el golpe con mi camioneta. En ese momento el conductor de la buseta se bajó poniéndose la mano en la cabeza, junto con el ayudante. Después el conductor se fue para la buseta y la corrió hacia adelante y no la dejo pagada contra la camioneta mía como estaba al momento del accidente. Yo comence a llamar a la policía y llego la ambulancia, también una patrulla motorizada de la policía, el subintendente Jhoanny Samacá, teléfono 3204111841 del cai san Rafael de Cúcuta, quienes me ayudaron a tomar las fotos con mi celular. Yo en el sitio de los hechos le propuse al conductor que me diera un dinero para los daños ocasionados a mi camioneta, pero él me contesto que no podía por que llevaba 15 días trabajando. Yo hasta le pregunté por qué no había parado si yo le había pitado varias veces y él me decía que no había escuchado nada, luego el llamo por teléfono y él se pasó al otro lado de la acera y duro hablando un buen rato por teléfono. Cuando llego la policia le pidieron los documentos y el los entrego. también le preguntaron el número interno del bus. En el sitio de los hechos no llegamos a ningún acuerdo, ya que él no tenía dinero. Tomamos fotografías del lugar y el serior policia nos dijo que tocaba mover los vehículos por que no habia ningún herido y que no se podía hacer levantamiento de croquis ya que no había policía de tránsito contratada en esa jurisdicción. Yo le pedi que me dejara tomar las fotos de la tarjeta de propiedad del vehículo buseta y el conductor y él me dijo que no era permitido. Después se fue la buseta y el policía me permitió dejar el vehículo un ratico en el sitio mientras fui a tomar los datos del testigo un señor conductor de moto taxi llamado Argenis Yesid Valbuena, teléfono 3115461878, el cual se ubicaba al frente de la calzada y vio lo sucedido. Luego regresé y procedi a mover mi carnioneta. Me retiré del lugar y asisti a la cita mèdica; y después de la cita, llamé al señor Argenis y nos fuimos los dos a la empresa TRASAN cerca de

> Carrera 5 Nº 5-60 Centru - Pamphona - Norte de Santander - Teléfone: 5686672segundapamphona@aspermotarindo.gov.co NOTARIA SECUNDA - CIRCULO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER



Página 54 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113



2 NOTARÍA SEGUNDA

la terminal de transportes de Cúcuta, donde pusimos en conocimiento o la denuncia del accidente directamente a la empresa. Allà, llenè un formulano (del cual anexo copia). Después me flamaron, que eso no les correspondia a ellos y que fuera a la aseguradora que quedaba en la avenida cero, pero yo no fui y decidi empezar el proceso de reclamación. Los daños de mi camioneta por ese accidente fueron en las luces delanteras, capot, defensa delantera, latonería y pintura, y otras piezas, relacionadas en facturas y cotizaciones, las cuales se encuentran en poder del abogado Cesar Contreras que es quien lleva el proceso. La camioneta fue arreglada en el taller punto azul de la avenida cero en Cúcuta. Anexo fotografías y videos tomados el día del accidente, donde se observan fos daños de los vehículos, dejando constancia que el nombre del conductor es desconocido toda vez que no se me identificó a mi, sino a la patrulla de policia que llego al sitio de los hechos. No siendo otro el objeto de la anterior declaración, y advertido de las implicaciones legales que acarrea jurar en faiso, se da por terminada y se firma por lo que en ella intervinieron. DERECHOS \$18.900 IVAS 3.591.

EL DECLARANTE:

HUELLA

Placedo Ringin chaves

LA NOTARIA SEGUNDA:

DORIS BRANA DAMES FERMANDEZ

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este documento antes de firmario. Después de firmado no se admiten correcciones.

Carrers 5 Nº 5-60 Centro - Pampiona - Norto de Santander - Teléfonic 5686A72argumbipampionnés supermonatulos por en NOTABLA SEGUNDA - CIRCULO DE PAMPIANA - NORTE DE SANTANDEB



Página 55 de 71

BUCARAMANGA

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

16/07/2025

EMP O EF, No. 03. Declaración para fines extraproceso No 1556 de fecha 12 de junio de 2025, rendida por el señor Argenis Yesid Valbuena Ramírez identificado con cédula de ciudadanía No 1090420919, ante la notaría tercera de Cúcuta.

NOTARÍA TERCERA DE CÚCUTA CAMPO ELÍAS QUINTERO ÁLVAREZ NIT: 13.172.154-0



DECLARACIONES PARA FINES EXTRAPROCESO No. 1556

En la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Color 12 DE JUNIO DE 2025, ante la Notaria Tercera de este Circulo, siendo su titular el Doctor CAMPO ELIAS QUINTERO ALVAREZ COMPARECIÓ: ARGENIS YESID VALBUENA RAMIREZ, mayor de edad, portador(a) de la cédula de ciudadania No. 1.090.420.919 expedida en Villa Rosario (Norte de antander), de nacionalidad colombiana, de estado civil, SOLTERO CON UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE, residente en la CALLE 28 NO 2-00 BARRIO SAN RAFAEL, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, de transito por esta ciudad, Teléfono: 311 546 1878, Ocupación: MENSAJERO, y manifestó: PRIMERO: Me flamo como antes lo indique y mis generales de ley son los ya expresados. SEGUNDO: Se me puso de presente el artículo 442 del Código Penal, que trata del delito de FALSO TESTIMONIO, y que preve "El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis a doce años" y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO y de conformidad con el Artículo 442 del Código Penal, de manera libre y espontánea y de acuerdo con la verdad, rindo la presente declaración. TERCERO: Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración juramentada, la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad. CUARTO: Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal. QUINTO: Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos de los cuales doy plena fe y testimonio en razón de que me constan personali SEXTO: Que este testimonio lo rindo para ser presentada ante LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA, con el fin extraprocesal de aportarlo como prueba sumaria a esa institución, para los fines legales pertinentes. SÉPTIMO: Declaro bajo la gravedad de juramento, que, el pasado martes 30 de enero de 2024, siendo las siendo las 09:47 horas aproximadamente, me encontraba sobre la avenida 1 con calle 29 del barrio san Rafael de Cúcuta, yo estaba parado en una esquina, en ese había un trancón bajando el puente de san Rafael para ir hacía el centro de Cúcuta, estaba la avenida 1 congestionada, en ese momento observe en el sector del retorno del puente, un señor de una buseta de la empresa transan, el cual empezó a retroceder y no se dio cuenta que había detrás de ét, un vehículo camioneta de color gris y al dar reversa golpea la parte trasera de la buseta contra la parte delantera de la camioneta, observe que el señor de la buseta se bajó pensando que el carro le había pegado por detrás, pero fue el señor conductor de la buseta el que estaba dando reversa para irse por el retorno y ahí fue cuando causo el accidente, el conductor de la buseta se baja a mirar y se da cuenta del accidente, después vuelve y se sube a la buseta y la corre hacia adelante, quedando los vehículos separados, ellos quedaron ahí en el sitio, el uno le echaba la culpa al otro y posteriormente llego la policia y estuvo pendiente un rato, tomaron fotos y después hicieron correr los carros, porque no había servicio de policía de tránsito, tampoco habían lesionados, ya después la buseta se fue y luego el señor de la camioneta, el estado del tiempo era seco, soleado, yo como ciudadano presencie el momento del accidente por eso doy la declaración como persona y por lo que vi, las placas de los vehículos si no las recuerdo por que ya han pasado varios meses desde que ocurrió el accidente, pero el señor propietario de la camioneta don placido anoto mis datos y tomo las fotografías del accidente donde se pueden verificar las placas de los vehículos involucrados, recuerdo que él el día del accidente me manifestó don placido que iba a una cita médica y después regreso al barrio san Rafael para que lo acompañara como testigo hasta la empresa transan por los lados de la terminal de transportes de Cúcuta, para informarle a la empresa transan sobre el accidente y haya lo atendieron y se diligencio un documento donde se redactó el accidente y después don Placido me devolvió al barrio san Rafael y se fue para pampiona donde el me comento que vivía, eso fue todo.



Calle 14 No. 0-17 Barrio La Playa – Cúcuta terceracucuta@supernotariado.gov.co y notáriaterceracucuta@yahgo.com.co 572 5090



Página 56 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

NOTARÍA TERCERA DE CÚCUTA CAMPO ELÍAS QUINTERO ÁLVAREZ NIT: 13.172.154-0



El fial declarante levó la totalidad de su exposición, la aprobo y firmó. En consecuencia, el Notatió da fe de lo expuesto y firma conjuntamente. Se entregan las dispensivas ririginales al interesado a su costa y para fines extraprocesales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1989. DERECHOS NOTARIALES 18,900 IVA 3,591 TOTAL: 22,491 según Resolución 00385 de 2025, DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

ARGENIS YESID VALBUENA RAMIREZ

CAMPO ELIAS QUINTERO ALAREZ
NOTARIO TERCERO DENCIRCULO DE CÚCUTA

Calle 14 No. 0-17 Barrio La Playa – Cúcuta

La supermita dado gos co y notar aterceracuruta @yahop.com.co

572 5090



FORMATO:

TRÁNSITO

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

Página 57 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

CONSULTA LICENCIA DE CONDUCCIÓN Y MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LOS INTERVINIENTES.

Realizada la consulta en la página de acceso público RUNT², el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743, conductor del vehículo No 1, Camioneta marca Renault de placas FWX851, se verifica la información referente a la licencia de conducción registrando licencia de conducción No. 13354743 categoría B1 para la conducción de vehículos clase camioneta con fecha de expedición 18 de septiembre de 2019, vigente para la fecha de los hechos (30/01/2024), hasta el 22 de septiembre de 2025. Sin Restricciones.

Realizada la consulta en la página de acceso público del Sistema Integrado de Información Sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)3, el día 09/07/2025, el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743, conductor del vehículo No 1, Camioneta marca Renault de placas FWX851, no posee pendientes de pago registrados en el simit- sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, registra cuatro (04) cursos de educación vial así, comparendo 54405000000016736235 de fecha de curso 14/11/2018, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 15/11/2018. Comparendo No 54405000000020990254 de fecha de curso 03/19/2018, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 05/09/2018. comparendo No 5440500000024879539 de fecha de curso 08/11/2019, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 12/11/2019. comparendo No 54405000000044849402 de fecha de curso 31/05/2024, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 31/05/2024.

3 https://fcm.org.co/simit/#/home-public

² https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona



Página 58 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO


DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE


113

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona



https://www.fcm.org.co/simit/#/estado-cuenta?numDocPlacaProp=13354743

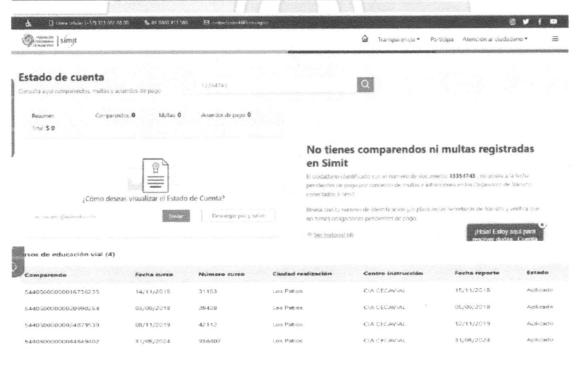

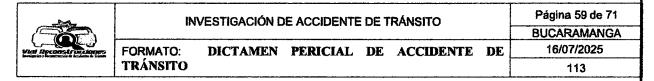

NOTA: Respecto al conductor del microbús marca daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, afiliado a la empresa TRASAN S.A. número interno 402, no se realiza ninguna consulta en el RUNT y SIMIT, tomando como referencia que dentro de los documentos aportados no cuenta con la información del mismo.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Ley 769 del 06 de agosto de 2002 (Código Nacional de Tránsito)

TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 1 (PRINCIPIOS)

Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

Artículo 2º. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:


Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo.

Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito.

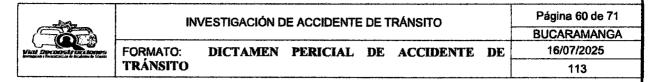

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.

Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía.

Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público.

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público.


CAPITULO III.

REGISTROS DE INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 80. REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país.

El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información:

- 1. Registro Nacional de Automotores.
- 2. Registro Nacional de Conductores.
- 3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado.
- 4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito.
- 5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito.
- 6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística.
- 7. Registro Nacional de Seguros.
- 8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público.

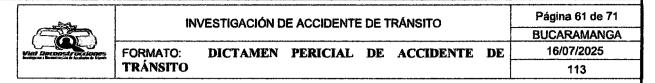

- 9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques.
- 10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.

PARÁGRAFO 10. El Ministerio de Transporte tendrá un plazo de dos (2) años prorrogables por una sola vez por un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de promulgación de este código para poner en funcionamiento el RUNT para lo cual podrá intervenir directamente o por quien reciba la autorización en cualquier organismo de tránsito con el fin de obtener la información correspondiente.

PARÁGRAFO 2o. En todos los organismos de tránsito y transporte existirá una dependencia del RUNT.

PARÁGRAFO 3o. Los concesionarios, si los hay, deberán reconocer, previa valoración, los recursos invertidos en las bases de datos traídos a valor presente, siempre y cuando les sean útiles para operar la concesión.

PARÁGRAFO 4o. Las concesiones establecidas en el presente artículo se deberán otorgar siempre bajo el sistema de licitación pública, sin importar su cuantía.

PARÁGRAFO 50. La autoridad competente en cada municipio o Distrito deberá implementar una estrategia de actualización de los registros, para lo cual podrá optar entre otros por el sistema de autodeclaración.

El propietario que no efectúe la declaración será sancionado con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales, además de la imposibilidad de adelantar trámites en materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito del país. Los Organismos de Tránsito diseñarán el formato de autodeclaración con las instrucciones de diligenciamiento pertinentes, que será suministrado al interesado sin costo alguno.

ARTÍCULO 90. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. Toda la información contenida en el RUNT será de carácter público.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Sus características, el montaje, la operación y actualización de la misma serán determinadas por el Ministerio de Transporte y su sostenibilidad deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas que serán fijadas per el Ministerio para el Ingreso de datos y la expedición de certificados de información.

El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez por un término de un (1) año contados a partir de la fecha de sanción de esta ley para poner en funcionamiento al público el RUNT.



Página 62 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

ARTÍCULO 10. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.

PARÁGRAFO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> En tedas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT e en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo.

ARTÍCULO 11. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. Toda la información contenida en el sistema integrado de información SIMIT, será de carácter público.

Las características, el montaje la operación y actualización de la información del sistema, serán determinadas por la Federación Colombiana de Municipios, la cual dispondrá de un plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez, por un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de sanción de la presente ley para poner en funcionamiento el sistema integrado de información SIMIT.

Una vez implementado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), la Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.

TITULO III

NORMAS DE COMPORTAMIENTO CAPITULO I

REGLAS GENERALES Y EDUCACIÓN EN EL TRÂNSITO

ARTICULO 55 COMPORTAMIENTOS DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN: Toda persona que haga parte en el tránsito como conductor pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice o perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de



Página 63 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. <Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 1811 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.

PARÁGRAFO 1o. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de tracción animal por la zona de seguridad y protección de la vía férrea.

PARÁGRAFO 20. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.

PARÁGRAFO 3o. Todo conductor de vehículo automotor deberá realizar el adelantamiento de un ciclista a una distancia no menor de un metro con cincuenta centímetros (1.50 metros) del mismo.

ARTÍCULO 61. VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento.


ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES. Los vehículos transitarán de la siguiente forma:

Vía de sentido único de tránsito.

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha.

En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.

Vías de doble sentido de tránsito.

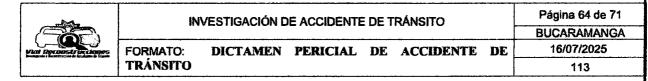

De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.

ARTÍCULO 69. RETROCESO EN LAS VÍAS PÚBLICAS. No se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o emergencia.

Los vehículos automotores no deben transitar sobre las aceras y zonas de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios de estacionamiento, evento en el cual respetarán la prelación de los peatones que circulan por las aceras o andenes.

PARÁGRAFO. El conductor no debe detener o estacionar su vehículo, por ningún motivo, dentro de la zona destinada al tránsito de peatones.

ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:

En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.

En las zonas escolares.

Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

En proximidad a una intersección.

CAPITULO XI

LÍMITES DE VELOCIDAD

ARTÍCULO 106. LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS Y CARRETERAS MUNICIPALES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 2251 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los cincuenta (50) kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora.

Email: contacto@vialreconstrucciones.com

Calle 45 # 1 A-50 Edificio Palma Verde Barrio Campo Hermoso – Municipio de Bucaramanga – Departamento de

Santander Colombia - Teléfono 3143357541



Página 65 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

PARÁGRAFO 1o. Las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina no podrán sobrepasar los 40Km/h.

PARÁGRAFO 20. Excepcionalmente y teniendo en cuenta lo establecido el estudio técnico, diseño de la infraestructura y lo dispuesto en la "Metodología para establecer la velocidad límite en las vías colombianas" que expidan el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en función del contexto, tipo de vía, funcionalidad, las características operacionales de la infraestructura vial y demás criterios en el marco del enfoque de sistema seguro, que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de todos los actores viales. Los tramos viales en las que se presenten condiciones idóneas de infraestructura y seguridad vial, las entidades territoriales, estarán facultadas, en el marco de su jurisdicción territorial de establecer límites de velocidad superiores a los establecidos en este artículo.

SEÑALES DE TRÁNSITO

ARTICULO 110. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES. Clasificación y definición de las señales de tránsito:

Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta que se sancionará conforme a las normas del presente código.

Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

Señales Transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican Transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

PARÁGRAFO 1. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales, y sus indicaciones deberán acatarse.

PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito para que no se presenten congestiones.

Email: contacto@vialreconstrucciones.com

Calle 45 # 1 A-50 Edificio Palma Verde Barrio Campo Hermoso – Municipio de Bucaramanga – Departamento de

Santander Colombia - Teléfono 3143357541



Página 66 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

CONCLUSIONES

- 1. Tomando como referencia la información allegada, declaración juramentada de fecha 05 de junio de 2025 rendida por el señor PLACIDO RINCON CHÁVES, el accidente de tránsito ocurre el día martes 30 de enero de 2024, siendo las 09:47 horas aproximadamente, ocurrido en la Avenida 1 con avenida libertadores, descenso del puente san Rafael sentido sur norte, jurisdicción del municipio de Cúcuta Norte de Santander.
- 2. El accidente de tránsito corresponde a clase choque con vehículo, resultaron involucrados en el accidente de tránsito dos (02) Vehículos los cuales se relaciona así: el Vehículo Nº.1. Camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851, conducida por el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743 de pamplona Norte de Santander, vehículo de propiedad del mismo conductor, según licencia de tránsito No. 10021067344, vehículo matriculado en INSP TTOyTTE BARRANCABERMEJA. Vehículo N°.2. Microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046 de propiedad de empresa razón social Leasing Caribe Plus S.A.S. Nit. 9013667386, dirección AV 9 0 A N - 96 Barrio Pueblo nuevo en jurisdicción de la ciudad Cúcuta Departamento Norte de Santander, teléfono 3242755307, matriculado en DPTO ADTVO TTE y TTO VILLA DEL ROSARIO, según licencia de tránsito No. 10030156394, conductor por establecer, vehículo a filiado a la de la empresa de transporte de pasajeros TRASAN S.A. Nit. 890.502.669-0, número interno 402, con domicilio principal en la AV 9 0 A N 96 Barrio Pueblo nuevo en jurisdicción de la ciudad Cúcuta Departamento Norte de Santander, teléfono: 3125700872, correo electrónico: transportetrasan@hotmail.com
- 3. El sitio de ocurrencia del accidente de tránsito presentaba al momento las siguientes características, es un tramo de vía, vía de una calzada, dos carriles, el del costado izquierdo para transitar sobre la avenida 1 sentido Sur Norte y el carril del costado derecho como retorno para ingreso a la avenida libertadores hacia el sector del batallón, sitio de los hechos, recta, pendiente, con separador de calzadas, material asfalto, estado bueno, Línea longitudinal de borde de pavimento exterior color blanco, al costado derecho de la calzada, Línea longitudinal de borde de pavimento de color amarillo al costado izquierdo de la calzada.
- 4. Realizada la inspección al sitio de ocurrencia de accidente de tránsito, se determina que el sector del puente san Rafael presenta en el sentido vial Sur Norte, por donde transitaban los vehículos involucrados en el accidente de

Email: contacto@vielreconstrucciones.com
Calle 45 # 1 A-50 Edificio Palma Verde Barrio Campo Hermoso – Municipio de Bucaramanga – Departamento de
Santander Colombia - Teléfono 3143357541



Página 67 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

tránsito, señalización vertical, señalización horizontal y dispositivos que fueron indicados al interior del presente informe, los cuales informan a los conductores como debe ser su comportamiento en el tránsito por este sector de la vía y que permite una canalización del tránsito de manera segura, con el fin de evitar un accidente de tránsito.

- 5. Se concluye en el presente informe que realizada la consulta en la página de acceso público RUNT⁴, el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743, conductor del vehículo No 1, Camioneta marca Renault de placas FWX851, registra licencia de conducción No. 13354743 categoría B1 para la conducción de vehículos clase camioneta con fecha de expedición 18 de septiembre de 2019, vigente para la fecha de los hechos (30/01/2024), hasta el 22 de septiembre de 2025. Sin Restricciones.
- 6. Se concluye en el presente informe que realizada la consulta en la en la página de acceso público del Sistema Integrado de Información Sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)⁵, el día 09/07/2025, el señor PLACIDO RINCON CHAVES identificado con cédula de ciudadanía No 13354743, conductor del vehículo No 1, Camioneta marca Renault de placas FWX851, no posee pendientes de pago registrados en el simit-sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, registra cuatro (04) cursos de educación vial así, comparendo No 54405000000016736235 de fecha de curso 14/11/2018, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 15/11/2018. Comparendo No 54405000000020990254 de fecha de curso 03/19/2018, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte. 05/09/2018. comparendo 54405000000024879539 de fecha de curso 08/11/2019, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 12/11/2019. comparendo No 54405000000044849402 de fecha de curso 31/05/2024, ciudad de realización los patios, centro de instrucción CIA CECAVIAL, fecha de reporte, 31/05/2024.
- 7. Respecto al conductor del microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, afiliado a la de la empresa de transporte de pasajeros TRASAN S.A. número interno 402, mediante registro videográfico y declaraciones juramentadas se tiene conocimiento que es una persona de sexo masculino,

5 https://fcm.org.co/simit/#/home-public

Email: contacto@vialreconstrucciones.com

Calle 45 # 1 A-50 Edificio Palma Verde Barrio Campo Hermoso – Municipio de Bucaramanga – Departamento de

Santander Colombia - Teléfono 3143357541

⁴ https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona




Página 68 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025 113

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

la cual se encuentra pendiente por identificar, en tal sentido no se realiza ninguna consulta en las páginas de acceso público gratuito RUNT y SIMIT.

- 8. Analizados los daños ocurridos al Vehículo N°.1. camioneta marca Renault, línea captur, color gris estrella, modelo 2020, servicio particular de placas FWX851, se determina que ocurrieron en la parte anterior y para el Vehículo N°.2. Microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046, ocurren en la parte posterior izquierda, los cuales fueron descritos y señalados al interior del presente informe.
- 9. Tomando como referencia las características de la vía y señalización vertical instalada en este sector de la vía se determina que la velocidad máxima es de 30 km/h.
- 10. Al interior del proceso se tiene la declaración rendida ante notaria tercera de Cúcuta del señor Argenis Yesid Valbuena Ramírez C.C. 1090420919 expedida en villa del rosario Norte de Santander, el cual fue testigo presencial del accidente de tránsito, quien señalo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió el accidente de tránsito, declaración que se encuentra señalada al interior del presente informe.
- 11. Se concluye en el presente informe que el señor conductor del vehículo No 2 microbús marca daihatsu, servicio público de placas TSJ046, no acató las indicaciones dadas en el ARTÍCULO 69. RETROCESO EN LAS VÍAS PÚBLICAS. No se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas. en este orden de ideas y atendiendo la dinámica como ocurre el choque, se establece que el conductor del vehículo microbús No debió realizar maniobra de retroceso, ya que el tramo de vía donde ocurre el evento se hallaba congestionado y con tráfico detenido, circunstancias de modo y lugar que obliga a los conductores que hacen parte de la fila de vehículos detenidos, esperar a que el que se halla adelante reinicie la marcha, pero se evidencia que el conductor del microbús, de manera individual e irresponsable marcha en reversa golpeando la parte anterior del vehículo camioneta de placas FWX851.

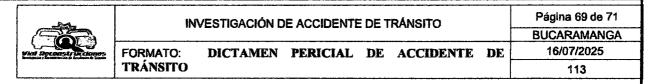

FACTORES DE INCIDENCIA EN EL ACCIDENTE DE TRANSITO CAUSA DETERMINANTE.

FACTOR HUMANO: Atribuido al señor conductor sin identificar del vehículo clase microbús marca Daihatsu, línea delta V128LD, color blanco amarillo azul rojo, modelo 2009, servicio público de placas TSJ046 de propiedad de empresa razón social Leasing Caribe Plus S.A.S. Nit. 9013667386, afiliado a la empresa de transporte de pasajeros TRASAN S.A. Nit. 890.502.669-0, número interno 402, por incumplimiento del artículo 69 de la ley 769 del 6 de julio de 2002 código nacional de tránsito, "RETROCESO EN LAS VÍAS PÚBLICAS" el cual indica no se deben realizar maniobras de retroceso en las vías públicas salvo en casos de estacionamiento o emergencia, así las cosas, en el sitio del choque al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, el vehículo camioneta se hallaba detenido y el carril de circulación hacia la ciudad de Cúcuta sentido Sur Norte por la avenida primera se encontraba congestionado, es decir había una fila de vehículos uno detrás del otro, todos a la espera de poder reanudar la marcha hacia su destino; en estas condiciones el señor conductor del vehículo microbús de placas TSJ046, es quien rompe con el orden y la armonía del tránsito realizando maniobra de marcha en reversa, chocando con la parte posterior del vehículo microbús la parte anterior del vehículo camioneta de placas FWX851, dinámica que determina basalmente el accidente de tránsito, con las consecuencias ya conocidas.

Email: contacto@vielreconstrucciones.com

Calle 45 # 1 A-50 Edificio Palma Verde Barrio Campo Hermoso – Municipio de Bucaramanga – Departamento de

Santander Colombia - Teléfono 3143357541




Página 70 de 71 BUCARAMANGA 16/07/2025

FORMATO: TRÁNSITO DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE

113

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE CONSULTA

- A., R. F. (2011). Elementos de la teoría del tráfico vehicular, Perú: PUCP.
- Flores, S. (1 de 11 de 2010). http://lacriminalisticaysusdisciplinas.co. Obtenido de http://lacriminalisticaysusdisciplinas.blogspot.com.co/
- Irureta, V. A. (2011). Accidentología vial y pericia. Argentina: La Rocca.
- Pablo Luque Rodríguez, D. A. (2007). Investigación de Accidentes de Tráfico. España: Gesbiblo S.L.
- Raymond A. Serway, C. V. (2009). Fundamentos de Física. México: Cengace Learning.
- Muñoz Guzmán Tomas, (2007). Cálculo de la velocidad en la investigación de accidentes de tráfico. España: El autor.
- Valverde, A. A. (13 de 01 de 2009). www.mailxmail.com. Obtenido de http://www.mailxmail.com/cursocriminalistica-investigacion/disciplinascientificas-que-constituyen-criminalistica-general
- Constitución política de Colombia
- Ley 906 de 2004, Código de procedimiento penal
- Manual de procedimiento para cadena de custodia vigente.
- Manual único de policía judicial vigente.
- Manual de señalización vial colombiana.
- Actuaciones de policía judicial en la indagación e investigación documentación fotográfica, PJIC-DFOPT-02. 2005.
- Actuaciones de policía judicial en la indagación e investigación observación y análisis del lugar de los hechos, PJIC-OAL-PO-04 2005.
- Manual de bioseguridad Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014.

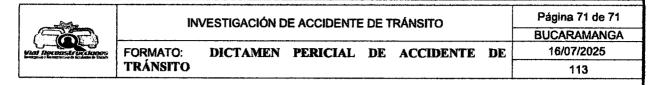


 Ley 769 DE 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

PERITO QUE ELABORA EL INFORME,

Ij (R) OSCAR ARTURO PORRAS GARAVITO

Cedula de ciudadanía No. 91'500.042 expedida en Bucaramanga Perito Reconstrucción de Accidentes de Tránsito Tecnólogo en Investigación de Accidentes de Tránsito Tecnólogo en Topografía

ANEXO: HOJA DE VIDA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POLICÍA JUDICIAL E INTERPOL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EN (10) DIEZ FOLIOS, DONDE SE APRECIA LA CARRERA INSTITUCIONAL AÑOS 2003-2023, COPIA DIPLOMA TECNÓLOGO EN INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COPIA DE DIPLOMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL.

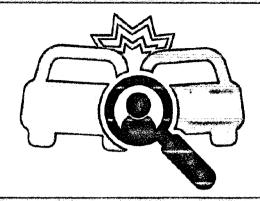

VIAL RECONSTRUCCIONES

Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito Nit. 91520561-2 www.vialreconstrucciones.com

HOJA DE VIDA DEL PERITO EN INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Ij (R) Oscar Arturo Porras Garavito

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **POLICÍA NACIONAL**





CEA-4.1 -10 V-01 16-ECD-003

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL HOJA DE VIDA

27/02/2023

Hoja de Vida del Sr (a): IJ PORRAS GARAVITO OSCAR ARTUR

I, INFOR	RMACIÓN PERSO	NAL Y FAN	IILIAR						
Grado IJ	Identificación 91,500.042	Apeliidos	y Nombres	OSCAR ARTURO		Estado Civil UNION LIBRE	Dias Vacaciones		
Fecha y Lugar de Nacimiento Dirección			Teléfono Ciudad 24 CO ISLA DEL CAMPO AP 2 76966634 BUCARAMANGA		V.				
Apellidos y Nombres del Padre Dirección PORRAS BETANCUR LUIS ANTONIO CARRERA				16 A 9 AW N° 50 - 25		Teléfono 6523407	Cludad BUCARAMANGA	MANGA	
Apellidos y Nombres de Madre Dirección GARAVITO TOLOSA CARLINA CRA 9 AW			Dirección CRA 9 AW I	N° 50 - 25		Teléfono 6523407	Cludad BUCARAMANGA	All Control of the Co	**
Apellidos y Nombres del Compañero(A)			Identificación	Fecha	y Lugar de Nacin	niento	Fecha Matri	monio	
BAEZ MORALES FANY YASMINIA			32747225	27/jun/1971 HATO		19/01/2022 12:00:00a.			
Ocupación			Empresa donde La	bora		Dirección y Teléfor	no de la Empre	88	

II. FORMACIÓN A	ACADÉMICA			
ESCOLARIDAD	FE. TERMINO	ήτυLο	LUGAR	CIUDAD
B A S I C A SECUNDARIA	15 NOV 1995	BACHILLER ACADEMICO	COLEGIO COOPERATIVO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
TECNOLOGIC A	13 JUN 2002	TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	SANTANDER
CURSO	31 OCT 2003	CURSO DE VIGILANCIA	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	VÉLEZ
CURSO	27 OCT 2006	CURSO BASICO DE POLICIA JUDICIAL	ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL	BOGOTÁ, D.C.
TECNICA	20 DIC 2010	TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL (DISTANCIA)	ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	11 SEP 2009	SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION INSTITUCIONAL PARA EL EFECTIVO DESEMPEÑO POLICIAL	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	VÉLEZ
SEMINARIO	25 MAR 2010	SEMINARIO MANEJO DE PISTOLA PARA EL SERVICIO POLICIAL CON ENFASIS EN EL MODELO SIG SAUER	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	VÉLEZ
SEMINARIO	28 ENE 2011	SEMINARIO POLICIA JUDICIAL Y MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS	ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL	BOGOTÁ, D.C.
TECNICA	27 JUN 2012	TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICIA	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
DIPLOMADO	07 SEP 2012	DIPLOMADO EN MANDO, DIRECCION Y	ESCUELA DE SUBOFICIA Y	SIBATÉ

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras



<u>Impreso desde el PSI con No. de PIN : 61150139</u> Página : 1 de 7







		ACTUALIZACION JURIDICA	NIVEL EJEC.GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	
TECNOLOGIC A	08 SEP 2013	TECNOLOGIA EN INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO	ESC DE SEGURIDAD VIAL	BOGOTÁ, D.C.
TALLER	01 JUN 2013	**************************************	DIRECCCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
TALLER	01 JUN 2013		ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	VÉLEZ
CURSO	11 JUN 2013	CERTIFICADO DE IDONEIDAD EN CONDUCCION EN QUINTA CATEGORIA (C2)	ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL	BOGOTÁ, D.C.
CURSO	11 JUN 2013		ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	12 SEP 2013	SEMINARIO PRIMER RESPONDIENTE ANTE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	DIRECCCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
CURSO	07 MAR 2014	CURSO PLAN DEMOCRACIA	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE POLICIA	BOGOTA, D.C.
SEMINARIO	25 SEP 2015	SEMINARIO DE ACTUACION POLICIAL EN EL PROCESO ELECTORAL	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
TALLER	20 AGO 2015	TALLER PROCESO ELECTORAL	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	VÉLEZ
CURSO	30 SEP 2015	CURSO COMUNICACION Y ATENCION AL CIUDADANO		VÉLEZ
SEMINARIO	07 NOV 2015	SEMINARIO ORALIDAD Y CONTEXTUALIZACION DE AUDIENCIAS	ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO TALLER	29 MAY 2016	SEMINARIO TALLER INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	VÉLEZ
SEMINARIO	12 DIC 2016	<u> </u>	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTÁ, D.C.
CERTIFICACIO N	10 DIC 2016	PROGRAMA DE INDUCCION	METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	BUCARAMANGA
SEMINARIO	31 MAR 2017		DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	BOGOTĂ, D.C.
DIPLOMADO	29 SEP 2018		ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	27 JUN 2019	SEMINARIO DE ATENCION Y SERVICIO	ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	BOGOTÁ, D.C.
CURSO	18 ABR 2020	CURSO DERECHOS HUMANOS PARA EL SERVIDOR PUBLICO		MEXICO D.F.
CURSO	18 ABR 2020		AULA FACIL	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO	26 ABR 2020	SEMINARIO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	BOGOTÁ, D.C.
DIPLOMADO	26 OCT 2020	DIPLOMADO DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO DE POLICIA		BOGOTÁ, D.C.
DIPLOMADO	25 NOV 2020	DIPLOMADO MANEJO DE TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO		BOGOTÁ, D.C.
CURSO	27 ABR 2021	CURSO SISTEMA GESTION CALIDAD ISO 9001, ENFOQUE POR PROCESOS, ELABORACION DE MANUALES ISO	AULA FACIL	BOGOTÁ, D.C.

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras



<u>Impreso desde el PSI con No. de PIN : 61150139</u> Pàgina : 2 de 7







		10013 Y DIRECTRICES PARA AUDITORIA		
CURSO	30 ABR 2021	CURSO GUIA DE REPARACION VIVIENDA RURAL	FUNDACION CARLOS SLIM	MEXICO D.F.
CURSO	27 ABR 2021	CURSO CRIMINALISTICA E INVESTIGACION CRIMINAL	TUTELLUS	ESPAÑA
SEMINARIO	20 JUL 2021	SEMINARIO SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ESC TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	BOGOTÁ, D.C.
CURSO	22 ENE 2022	CURSO INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	BOGOTÁ, D.C.
SEMINARIO TALLER	30 ENE 2022	SEMINARIO TALLER PLAN DEMOCRACIA	ESC DE INVESTIGACION CRIMINAL	BOGOTÁ, D.C.
CURSO	23 FEB 2022	CURSO LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES Y COLABORADORES PUBLICOS DE COLOMBIA	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	BOGOTÁ, D.C.
DIPLOMADO	28 JUL 2022	DIPLOMADO EN SEGURIDAD CIUDADANA Y POLITICA PUBLICA	ESC DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJEC. GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	SIBATÉ
CURSO	04 OCT 2022	CURSO GETTING STARTED WITH ARCGIS PRO	ESRI COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.

	IDIOMA E	XTRANJERO		
Idloma	Mcer	Prueba	Fech	a Exm

ESPECIALIDADES	
FSPECIAL IDANES	
THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PA	
	4
1	

	CURSOS	DE ASCENS	0
GRADO	INICIO	TERMINO	PRESENCIAL
PT	09/07/2012	07/09/2012	PR
SI	01/09/2016	15/10/2016	PR

			CURSOS A	DELANTAD	OS EN EL	PAÍS Y EN EL EXTERIOR	
GRADO	LUGAR	No. DISP.	INICIO	TERMINO	TIEMPO	ESTUDIO ADELANTADO	ESTABLECIMIENTO
PT	SIBATÉ	0078	04/06/2012	01/09/2012	89	CURSO DE ASCENSO A SUBINTE	ESC. DE SUBOFICIALES Y NI\
SI	BOGOTÁ, D.C.	1-173	01/09/2016	15/10/2016	45	CURSO DE ASCENSO	

III, FORMACIÓN INSTITUCIONAL

		NSOS		
GRADO	TIPO DISPOSICIÓN	NUMERO DISPOSICION	FECHA FISCAL	
PATRULLERO	RESOLUCION	02349	01/11/2003	
SUBINTENDENTE	RESOLUCION	03547	30/09/2012	
INTENDENTE	RESOLUCION	04087	30/09/2017	
INTENDENTE JEFE	RESOLUCION	002690	30/09/2022	

		UNIDADE	S LAB	ORADAS				
GRADO		DAGINU		DISPOS	SICIÓN	INICIO	TÉRMINO	TIEMPO
PT	POLCA	ESTACION POLICIA DE CARRETERAS SANTAN	Α	1-010	16/01/2004	01/11/2003	01/11/2003	00 - 00 - 00
PT	GROPE	GRUPO OPERATIVO ESPECIALIZADO SANTAN	R	02052	15/07/2007	02/11/2003	13/06/2011	07 - 07 - 11
PT	UNITRA	UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE METR	A	1-115	17/06/2011	14/06/2011	01/11/2016	05 - 04 - 17
SI	UBIC	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINA	A	1-220	23/11/2016	02/11/2016		

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras



Impreso desde el PSI con No. de PIN : 61150139 Página : 3 de 7







		CARGOS DES	EMPEÑADOS			
GRADO	CARGO	INICIO	FIN		UNIDAD	
PT	PATRULLERO POLICIA DE CARRETERAS	01 NOV 2003	01 NOV 2003	DESAN	GRUPO POLICIA DE CAR	RETERAS
PT	INTEGRANTE UNIDAD MOVIL DE INVESTIG	02 NOV 2003	13 JUN 2011	DITRA	GRUPO OPERATIVO ESF	PECIALIZADO SAN
PT	INTEGRANTE PATRULLA TRANSITO Y TRA	14 JUN 2011	08 JUL 2013	DITRA	UNIDAD DE TRANSITO Y	TRANSPORTE M
PT	INVESTIGADOR (A) CRIMINAL	18 JUL 2012	14 FEB 2013	DITRA	GRUPO LABORATORIOS	MOVILES DE CR
SI	INTEGRANTE PATRULLA TRANSITO Y TRA	15 FEB 2013	08 JUL 2013	DITRA	UNIDAD DE TRANSITO Y	TRANSPORTE M
SI	INVESTIGADOR (A) CRIMINAL	09 JUL 2013	01 NOV 2016	DITRA	GRUPO LABORATORIOS	MOVILES DE CR
SI	RECIEN TRASLADADO (UNICAMENTE PAR	02 NOV 2016	21 DIC 2016	DIJIN	UNIDAD BASICA DE INVE	STIGACION CRIM
SI	PERITO	22 DIC 2016		DIJIN	UNIDAD BASICA DE INVE	STIGACION CRIA

	ENC	ARGOS DESEMPEÑA	DOS	esi Sila Kaling sa kasaba	9 / 10 / 3 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 1	
GRADO	CARGO			INICIO	FIN	UNIDAD

COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EXTERIOR										
GRADO	LUGAR	DISPOSICIÓN	INICIO	TERMINO	TIEMPO	CLASE COMISIÓN				
PT	IBAGUÉ	1-136	23/06/2012	08/07/2012	15	COMISION DEL SERVICIO				
PT	BOGOTÁ, D.C.	1-147	09/07/2012	07/09/2012	61	COMISION DE ESTUDIOS				
SI	MÁLAGA	0178	08/12/2012	14/12/2012	7	COMISION DEL SERVICIO				
SI	BUCARAMANGA	0025	25/02/2013	06/03/2013	10	COMISION DEL SERVICIO				
SI	BUCARAMANGA	.0026	07/03/2013	16/03/2013	10	COMISION DEL SERVICIO				
SI	SOCORRO	0144	05/11/2013	08/11/2013	4	COMISION DEL SERVICIO				
SI	BUCARAMANGA	16	10/02/2015	19/02/2015	10	COMISION DEL SERVICIO				
iT	SOCORRO	0047	19/02/2018	19/02/2018	1	COMISION DEL SERVICIO				
Π	SOCORRO	049	19/02/2018	19/02/2018	1	COMISION DEL SERVICIO				
IT	SOCORRO	1-118	27/06/2018	26/07/2018	30	COMISION DEL SERVICIO				
iT	CIMITARRA	1-154	22/08/2018	22/09/2018	32	COMISION DEL SERVICIO				
IT	AN VICENTE DE CHUCUI	1-171	13/09/2018	24/09/2018	12	COMISION DEL SERVICIO				
IT	BOGOTÁ, D.C.	1-285	09/11/2020	25/11/2020	17	COMISION DE ESTUDIOS				

IV. ESTÍMULOS

				CO	INDECORACIONES		1		713 713 747 - 77 27 - 77 - 78		4	
	CONDECORAC	CIÓN			CLASE				CATEGORIA			
MENCIO	N		HONG	ORIFICA			PRIME	RA VEZ				
DISTINT	ΓΙVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MEN	CION DEL	CONDUCTOR		PRIME	RA VEZ				
MENCIO	MENCION			HONORIFICA				SEGUNDA VEZ				
DISTINT	TIVO		1		LA DIRECCION DE RANSPORTE		UNICA					
MENCIO	ON		HONG	ORIFICA			TERCE	RA VEZ				
MENCIO	ON		HONG	ORIFICA			CUART	A VEZ				
DISTINT	rivo				SIDENCIAL DE LA TAR Y POLICIAL		UNICA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras



<u>Impreso desde el PSI con No. de PIN : 61150139</u> Página : 4 de 7







MEDALLA	DE SERVICIOS	15 AÑOS
MENCION	HONORIFICA	QUINTA VEZ
CONDECORACION	SERVICIOS DISTINGUIDOS	CLASE ESPECIAL PRIMERA VEZ
DISTINTIVO	DISTINTIVO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL	UNICA
MENCION	HONORIFICA	SEXTA VEZ

TOTAL CONDECORACIONES => 12

		FELICITACIONES OTORGADAS	
TOTAL FELICITACIONES:	58		

GRADO	UNIDAD	DISP	OSICIÓN		FE . FISCAL	TIEMPO		CLASE SAN	ICIÓN	F	ALTA	
		e file Se se se				DISCIPLINA	RIAS	1 (4) 2 (4)		2014		
V. INFO	RMACIÓN	I DISCIPLIN	IARIA Y .	JUDICI	AL							

					SUSPE	VSIONES					
			DETALL	E SUSPENSIONI	ES	() () () () () () () () () ()			RESTABL	ECIMIENTO	
GRADO	UNIDAD	DIS	POSICIÓN	FE, FISCAL	TIEMPO	MOTIVO	(50	DISI	POSICIÓN	F, FISCAL	D/H

			SEPARACIONES TEMP	ORALES			
SRADO	UNIDAD	DISPOSICIÓN	TIEMPO		MOTIVO		

VI. INFORMACIÓN LABORAL PERMISOS PARA SALIR DEL PAÍS FECHA FISCAL FECHA FINAL DETALLE MOTIVO PERMISO MOTIVO PERMISO

A C	San C		LICE	ncias sin	I DERECHO A S	UELDO		. 34.35	jedoj Vikino
		DISPOSICIÓN	FE.	FISCAL	FECHA FINAL		MOTIVO	TIEMPO	

					VACACIONES			
GRADO	DIAS	UNIDAD	FE. SALIDA	FE, LLEGAD	DA	DISPOSICIÓN		
PT	28	POLCA	01/02/2007	01/03/2007	ORDEN INTER	NA AV	036	05/02/2007
PT	10	POLCA	14/11/2007	24/11/2007	ORDEN INTER	NA AV	320	16/11/2007
PT	32	POLCA	28/04/2008	30/05/2008	ORDEN INTER	NA.	121	30/04/2008

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras









Impreso desde el PSI con No. de PIN : 61150139

Página: 5 de 7

3-6546-1-11-NE 6I-CER279889

PT	30	POLCA	04/11/2008	04/12/2008	ORDEN INTERNA	333	28/11/2008
PT	30	POLCA	01/02/2009	03/03/2009	ORDEN INTERNA	034	03/02/2009
PT	31	GROPE	01/02/2010	04/03/2010	ORDEN INTERNA	036	05/02/2010
PT	30	GROPE	19/06/2011	18/07/2011	ORDEN INTERNA	0088	20/06/2011
PT	10	UNITRA	19/07/2011	28/07/2011	ORDEN INTERNA	0104	19/07/2011
PT	12	UNITRA	22/05/2012	02/06/2012	ORDEN INTERNA	0069	22/05/2012
SI	6	DITRA	08/09/2013	13/09/2013	ORDEN INTERNA	0110	08/09/2013
SI	30	DITRA	05/12/2013	03/01/2014	ORDEN INTERNA	0159	05/12/2013
SI	25	DITRA	04/01/2014	28/01/2014	ORDEN INTERNA	002	13/01/2014
SI	25	ESVEL	07/04/2014	01/05/2014	ORDEN INTERNA	0039	09/04/2014
SI	25	DITRA	13/01/2015	06/02/2015	ORDEN INTERNA	002	08/01/2015
SI	27	DITRA	03/04/2016	29/04/2016	ORDEN INTERNA	0092	07/04/2016
SI	4	UBIC	12/12/2016	15/12/2016	ORDEN INTERNA	0296	15/12/2016
SI	25	UBIC	06/02/2017	02/03/2017	ORDEN INTERNA	0039	09/02/2017
ŧΤ	5	UBIC	06/04/2018	10/04/2018	ORDEN INTERNA	0081	06/04/2018
ίΤ	18	UBIC	01/05/2018	18/05/2018	ORDEN INTERNA	0103	01/05/2018
ΙT	15	UBIC	01/12/2019	15/12/2019	ORDEN INTERNA	0226	02/12/2019
IŦ	25	UBIC	10/02/2020	05/03/2020	ORDEN INTERNA	0027	10/02/2020
IT	8	UBIC	16/03/2021	23/03/2021	ORDEN INTERNA	0061	16/03/2021
IT	30	UBIC	11/10/2021	09/11/2021	ORDEN INTERNA	0152	12/10/2021
íT	30	UBIC	01/02/2022	02/03/2022	ORDEN INTERNA	0015	02/02/2022
IJ	59	UBIC	20/01/2023	19/03/2023	ORDEN INTERNA	0010	19/01/2023

Capitan NESTOR DAVID SANCHEZ CASTAÑEDA Jefe Grupo Administración Historias Laborales

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras



Impreso desde el PSI con No. de PIN : 61150139 Página : 6 de 7









Firmado digitalmente por: Nombre: Nestor David Sanchez Castañeda

Grado: Capitan Cargo: Jefe Grupo Administracion Historias

Laborales

Cédula: 13270255

Dependencia: Grupo Administracion Historias


Laborales Unidad: Direccion de Talento Humano

Correo:

nestor.sanchez1096@correo.policia.gov.co 27/02/2023 07:50:04 p. m.

Carrera 59 Nro. 26 - 21 CAN Bogotá Teléfono 5159000 Ext. 9807 o 9054 www.policia.gov.co Creado por: oscar.porras



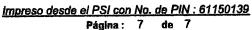









República de Colombia Policia Nacional

Dirección Nacional de Escuelas Institución Universitaria

reada mediante Decreto No. 4222 del 23 de Noviembre de 2006 y teniendo en cuenta que el (la) señor (a):

Oscar Arturo Porras Garavito

Identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 91500042 expedida en Bucaramanga. Cumplió con los requisitos académicos exigidos por la ley, por lo tanto se le otorga el título académico de:

Tecnólogo en Investigación de Accidentes de Tránsito

Programa con Registro Calificado otorgado mediante Resolución No.9197 del 22 de octubre de 2010, emanada por el Ministerio de Educación Nacional. En constancia se furna en Bogotá D.C. a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2021. Registrado en el libro 1 folio 71 bajo el número 1.

Mayor Vasmon Berrio Toro

Mayor Jhon Albert Porras Gómez

Brigadier General Yackeline Navarro Ordonez

DA20207400



REPÚBLICA DE COLOMBIA POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
(reada mediante Decreto Nio. 4222 del 28 de movembro de 2006 y teniendo en cuenta que el (a) senor (a)

ÓSCAR ARTURO PORRAS GARAVITO Cédula de Cadadania Nº 91.500.042

Cumplió con los requisitas academicos exigidos por la ley, por la santo le otonga el citudo de

"TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD VIAL"

Programa con Registro Calificado, otorgado mediante Resolución Nº 8515 del 27 de septembre de 2010 del Munisteno de Educación Nacional.

En constancia se fema el presente diploma en Bozotó D.C., a los <u>20</u> días del mes de <u>dissembre de 2010</u>. Registrado en el libro <u>01</u> folio <u>79</u> bajo el numero <u>2311</u>.

Intendense & DINTN ENRIQUE REMOCENA CAVIEDES lefe Reporto y Control Academico Exuela de Segundad Vial

COMMENTATO VICER RAPIN REATERIA
CONCIONE ELVOIS ON SIGNIFICATE NA

Mayor DAGLOCE RIV CONZALE DO SULTEDA DE SULT

Rogadier General EDGARORLANDO VALE MOSQUERA Director Nacional de Escuelas

Ministerio de Defensa Nacional Policia Nacional



Dirección Nacional de Escuelas

Institución Universitaria

ACTA DE GRADO No. 20

En Bogotá D.C., a los diecistete (17) días del mes de agosto de dos mil vetntiuno (2021), siendo las 15:00 horas, se reunieron en el auditorio de la Escuela de Seguridad Vial, en solemne ceremonia presidida por la señora Brigadier General Yackeline Navarro Ordoñez Directora Nacional de Escuelas, el señor Tentente Coronel Luis Eduardo Sánchez Valderrama Director Escuela de Seguridad Vial "Mayor General Deogracias Fonseca Espinosa", el señor Mayor Ihon Albert Porras Gómez Decano de la Pacultad de Seguridad Vial, la señora Mayor Yasmin Berrio Toro Secretaria Académica y demás autoridades académicas de la Escuela, con el fin de conferir el título de Tecnólogo en Investigación de Accidentes de Tránsito, al señor:

Oscar Arturo Porras Garavito

Identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 91500042 expedida en Bucaramanga.

El señor fue presentado por el señor Mayor Jhan Albert Porras Gómez Decano de la Facultad de Seguridad Vial, quien dio fe que cursó y aprobó a satisfacción los requisitos académicos establecidos en el plan de estudios del programa Tecnología en Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Escuelas, aprobado mediante resolución N°01914 del 04 junio de 2012, programa académico con registro calificado otorgado mediante resolución N°9197 del 22 de octubre de 2010, ofrecida bajo la metodología a distancia emanada por el Ministerio de Educación Nacional.

En consecuencia, la señora Brigadier General Yackeline Navarro Ordoñez Directora Nacional de Escuelas, toma el juramento de rigor y por delegación del Estado le confiere el título correspondiente y se procede a la entrega del diploma que le acredita en idoneidad para ejercer la profesión de:

Tecnólogo en Investigación de Accidentes de Tránsito

Para constancia se firma en Bogotà D.C., a los diecisiete (17) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Registrado en el libro No. 1, folio No. 71, bajo el número 1.


Mayor YASMIN BERRIO TORO

cresaria Aceanemica

Transversel 33 47A -35 sur, Fátime, Bogotá D.C. Correo: dinse secad@policia gov.co Teléfono: 5156322

A20207400



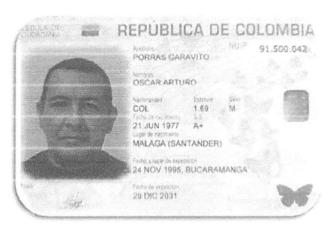





Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto co da Resolución aprobatoria.

Esta tarjeta es documento súblico y junto con el Certificado de vigerica,
acredita al titular para el ricer la profesión de TOPOGRAFO en la
República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el

Decreto Re alamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección
de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694


http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional
de Topografía. Email: Info@cent.gov.co



Bogotá, 11 de julio de 2025

Señores, Vial reconstrucciones

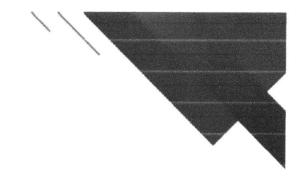

Asunto: Formalización entrega de licencia

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente, se formaliza la entrega de la licencia marca Trimble referencia Trimble Forensics Reveal, de la siguiente manera.

Factura de venta: GIFE00015014 del 20 de junio de 2025

Fecha de vencimiento: 20 de junio de 2026 Número único de transacción: 311697

Correo de asignación: vialreconstrucciones@gmail.com

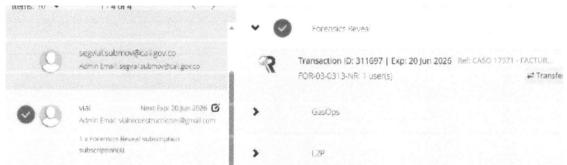



Imagen 1. Prueba de asignación

Agradecemos su atención a la presente,

Atentamente Departamento técnico Geosystem Ingeniería





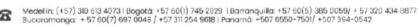





GEOSYSTEM INCIENIERÍA S.A.S

NIT 830.051.298-7 Iva Régimen Común. - No Somos Grandes Contribuyentes Código CIIU 4659 - Tarifa 11.04 x 1000 Calle 53 No 67-83 P8X: (601) 745 2929

Ventas@geosysteming.com - contactenos@geosysteming.com Bogotá - Colombia



SEÑOR(ES VIAL RECONSTRUCCIONES

Direccion: CR 17 E 59 17

Càudad: Santander - Bucaramanga

Vendedor: VILLAMIL HURTADO GLORIA JEANETH

Telefono.: 3143357541

Cod. Vend. (Asig) Proyecto: VITTOBC (MITTOB

FECHA		FECHA	VENCE		CTRONICA DE LA No.		
DMA	HORA	DMA	HORA				
20.06.202	5 10:42:05a.	20.06.2025	20250620	GI FE-15014			
NIT	a G.C.	ORDEN DE	COMPRA	FECHA HORA VALIDACION	METODO DE PAGO:		
91520	561 -2			20.06.2025 10:42:58a.	CONTADO		

IN1004398	1.00	FOR-03-0313 NR	TRIMBLE	SOFTWARE FORENSE SI TRIMBLE (SUSCRIPCION REALWORKS + REVEAL I	12 MESES)	2,652,773.00	19	2,652,773.00
		MEDIOS DE PAGO						
		Forma De Pago		Medio De Pago	No. Referencia	No. Dias		
		Contado		Transferencia D		0		
		No.Remisiones: 3000013482 Número total de items: 1 Territorialidad ICA: Bogotá - Bogotá, d.c.						
		Si el equipo durante el tiempo de garantía es intervenido por otro laboratorio o personal no autorizado y/o rotura de sellos de calidad, perderá automáticamente la garantía				ratorio o		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzsao y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		
			autonzago y	o rotura de sellos de cal	idad, perderá auton	náticamente		

RETEFUENTE VLA. BRUTO SUB - TOTAL 3,156,800.00 2,652,773.00 2,652,773.00 504,027.00 0.00 0.00

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

CFE: vialreconstrucciones@gmail.com

Son:

Observaciones:

realiza activación antes del 20 de junio

FACTURACION ELECTRONICA 18764094S65941 DE 20250618 AUTORIZA GIFE15001 AL GIFE16000 VENCE 20270618, Vence: 20270618, Facture Electrónica. Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia NIT: 900390126-6 Software: TFHKA_CO900390126 SoftwareiD: 82d21092-144e-4b68-b720-6cdf61661767

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a un aletra de cambio según el artículo 774 del código de comercio y cobratá intereses de mora a la tasa comercial vigente. Por medio de la siguiente factura de venta - Tifulo valor crediticio el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este título-valor y se obliga a pagar el precio en moneda colombiana de curso legal y en la forma pactada. (Isy 1231 de julio 17 de 2008 art. 621 código comercio).

Si el equipo durante el tiempo de garantía es intervenido por otro laboratorico personal no autorizado y/ o rotura de sellos de calidad, perdera automáticamente la garantía.

Pag. 1

c6c42a48a562e155f3d#07db21ad860cde231cf28ca77ea88c19Bd8179b64a6c80ce520c5d3t6a7c364079bb870



Cámara de Comercio de Bucaramanga CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Fecha expedición: 11/03/2025 HORA: 9:0:6

Recibo No. 11950282, Valor: \$5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ICWE2CB3FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre: VIAL RECONSTRUCCIONES

Matrícula No. 642090

Fecha de matrícula: 10 de Marzo de 2023

Último año renovado: 2025

Fecha de renovación: 10 de Enero de 2025

Activos Vinculados: \$1.000.000,00

UBICACIÓN

Dirección Comercial: CALLE 45 # 1 A - 50 EDIFICIO PALMA VERDE

Municipio: Bucaramanga

Correo electrónico: vialreconstrucciones@gmail.com

Teléfono comercial 1: 3143357541
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8030

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA DE ACCIDENTES DE TRANSITO.

PROPIETARIO

Nombre: GUARIN HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO

Identificación: 91520561-2 Domicilio: Bucaramanga Matrícula No.: 0630549

Fecha de matrícula: 27 de Septiembre de 2022

Página 1 de 3

Cámara de Comercio de Bucaramanga CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Fecha expedición: 11/03/2025 HORA: 9:0:6

Recibo No. 11950282, Valor: \$5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ICWE2CB3FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ultimo año renovado: 2025 Fecha de renovación: 10 de Enero de 2025

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de los sábados NO son días hábiles.

vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento de comercio, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Página 2 de 3

Cámara de Comercio de Bucaramanga CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Fecha expedición: 11/03/2025 HORA: 9:0:6

Recibo No. 11950282, Valor: \$5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ICWE2CB3FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lina María Rodriguez Buitrago